


DE Montageanleitung	
Elektrozylinder LZ 70.	2
EN Assembly instructions	
LZ 70 electrocylinder	33
FR Notice d'assemblage	
Vérin électrique LZ 70	64
ES Instrucciones de montaje	
Cilindro eléctrico LZ 70	95
IT Istruzioni di montaggio	
Elettrocilindro LZ 70.	127

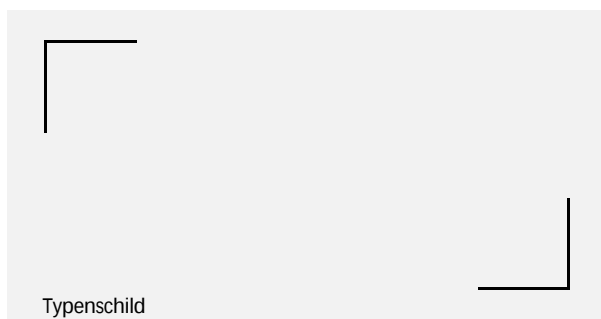

Inhaltsverzeichnis

- 1. Einbauerklärung**
 - 1.1 Einbauerklärung LZ 70 Elektrozyylinder mit Drehstrom- oder Servomotor 4
- 2. Allgemeine Hinweise**
 - 2.1 Hinweise zu dieser Montageanleitung..... 6
- 3. Haftung/Gewährleistung**
 - 3.1 Haftung 7
 - 3.2 Produktbeobachtung..... 7
 - 3.3 Sprache der Montageanleitung 7
 - 3.4 Urheberrecht 7
- 4. Verwendung/Bedienpersonal**
 - 4.1 Bestimmungsgemäße Verwendung..... 8
 - 4.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung..... 8
 - 4.2.1 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen 8
 - 4.3 Wer darf diese Elektrozyylinder verwenden, montieren und bedienen..... 8
- 5. Sicherheit**
 - 5.1 Sicherheitshinweise..... 9
 - 5.2 Besondere Sicherheitshinweise..... 10
 - 5.3 Sicherheitszeichen..... 11
 - 5.4 Symbole auf dem Typenschild..... 11
- 6. Produktinformationen**
 - 6.1 Funktionsweise 12
 - 6.1.1 Varianten 12
 - 6.2 Technische Daten Elektrozyylinder LZ 70..... 13
 - 6.3 Übersichtsbild der Elektrozyylinder..... 19

7. Lebensphasen

7.1 Lieferumfang der Elektrozyylinder.....	22
7.2 Transport und Lagerung.....	22
7.3 Wichtige Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme.....	23
7.3.1 Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme LZ 70 ohne Motor.....	24
7.4 Montage LZ 70 FL/PL.....	25
7.4.1 Kupplung/Motoradapter/Motor.....	25
7.4.2 Befestigungs- und Montagemöglichkeiten.....	26
7.5 Anzugsdrehmomente (Schrauben DIN EN ISO 4762).....	28
7.6 Inbetriebnahme.....	28
7.7 Normalbetrieb.....	28
7.8 Wartung.....	29
7.9 Reinigung.....	31
7.10 Entsorgung und Rücknahme.....	31
7.11 Zubehör.....	31

Deutsch

English

Français

Español

Italiano

1. Einbauerklärung

1.1 Einbauerklärung LZ 70 Elektrozyylinder mit Drehstrom- oder Servomotor

im Sinne der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anh. II, 1.B für unvollständige Maschinen

Hersteller	In der Gemeinschaft ansässige Person, die bevollmächtigt ist, die relevanten technischen Unterlagen zusammenzustellen.
RK Rose+Krieger GmbH	Michael Amon
Potsdamer Straße 9	RK Rose+Krieger GmbH
D-32423 Minden	Potsdamer Straße 9
	D-32423 Minden

Beschreibung und Identifizierung der unvollständigen Maschine.

<i>Produkt/Erzeugnis:</i>	siehe Typenschildetikett auf der Vorderseite dieser Montageanleitung
<i>Typ:</i>	siehe Typenschildetikett auf der Vorderseite dieser Montageanleitung
<i>Seriennummer:</i>	siehe Typenschildetikett auf der Vorderseite dieser Montageanleitung
<i>Projektnummer:</i>	siehe Typenschildetikett auf der Vorderseite dieser Montageanleitung
<i>Auftrag:</i>	siehe Typenschildetikett auf der Vorderseite dieser Montageanleitung
<i>Funktion:</i>	Elektromotorisches Ein- und Ausfahren der Schubstange zur Erzeugung einer Linearbewegung

Die folgenden grundlegenden Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sind angewandt und erfüllt:

1.1.5., 1.3., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.9., 4.1.2.3., 4.1.3., 4.3.2., 4.3.3., 4.4.1., 4.4.2.

Ferner wird erklärt, dass die speziellen technischen Unterlagen gemäß Anhang VII Teil B erstellt wurden.

Es wird ausdrücklich erklärt, dass die unvollständige Maschine allen einschlägigen Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien entspricht:

2011/65/EU	Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 08. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten.
------------	---

1. Einbauerklärung

Fundstelle der harmonisierten Normen entsprechend Artikel 7, Absatz 2:

EN ISO 12100:2010-11 Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobewertung und Risikominderung (ISO 12100:2010)

Fundstelle der angewandten sonstigen technischen Normen und Spezifikationen

ÖNORM EN ISO 13857:2008-08-01 Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen und unteren Gliedmaßen (ISO 13857:2008)

Der Hersteller bzw. der Bevollmächtigte verpflichten sich, einzelstaatlichen Stellen auf begründetes Verlangen die speziellen Unterlagen zu der unvollständigen Maschine zu übermitteln. Diese Übermittlung erfolgt elektronisch.

Die gewerblichen Schutzrechte bleiben hiervon unberührt.

Wichtiger Hinweis! Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn gegebenenfalls festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen dieser Richtlinie entspricht.

Minden / 28.07.2014

Ort / Datum



Unterschrift

Technischer Leiter

Angaben zum Unterzeichner

Minden / 28.07.2014

Ort/Datum



Unterschrift

Geschäftsführer

Angaben zum Unterzeichner

Deutsch

English

Francais

Espanol

Italiano

2. Allgemeine Hinweise

2.1 Hinweise zu dieser Montageanleitung

Diese Montageanleitung ist nur für die beschriebenen Elektrozyylinder gültig und ist für den Hersteller des Endproduktes, in das diese unvollständige Maschine integriert wird, als Dokumentation bestimmt.

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass für den Endkunden eine Betriebsanleitung durch den Hersteller des Endproduktes zu erstellen ist, die sämtliche Funktionen und Gefahrenhinweise des Endproduktes enthält.

Dieses gilt ebenfalls für den Einbau in eine Maschine. Hier ist der Maschinenhersteller für die entsprechenden Sicherheitseinrichtungen, Überprüfungen, die Überwachung evtl. auftretender Quetsch- und Scherstellen und die Dokumentation zuständig.

Diese Montageanleitung unterstützt Sie dabei,

- Gefahren zu vermeiden,
- Ausfallzeiten zu verhindern,
- und die Lebensdauer dieses Produktes zu gewährleisten bzw. zu erhöhen.

Gefahrenhinweise, Sicherheitsbestimmungen sowie die Angaben in dieser Montageanleitung sind ohne Ausnahme einzuhalten.

Die Montageanleitung ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit dem Produkt arbeitet.

Die Inbetriebnahme ist so lange untersagt, bis die Maschine den Bestimmungen der EG-Richtlinien 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie) entspricht. Vor dem Inverkehrbringen muss diese den CE-Richtlinien, auch dokumentarisch, entsprechen.

Wir weisen den Weiterverwender dieser unvollständigen Maschine/Teilmaschine/Maschinenteile ausdrücklich auf die Pflicht zur Erweiterung und Vervollständigung dieser Dokumentation hin. Insbesondere beim Ein- bzw. Anbau von elektrischen Elementen und/oder Antrieben ist eine CE-Konformitätserklärung durch den Weiterverwender zu erstellen. Unsere Einbauerklärung verliert automatisch ihre Gültigkeit.

3. Haftung/Gewährleistung

3.1 Haftung

Für Schäden oder Beeinträchtigungen, die aus baulichen Veränderungen durch Dritte oder Veränderungen der Schutzeinrichtungen an diesem Elektrozyylinder entstehen, übernimmt die Firma RK Rose+Krieger GmbH keine Haftung.

Bei Reparaturen und Instandhaltung dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

Für nicht von der Firma RK Rose+Krieger GmbH geprüfte und freigegebene Ersatzteile übernimmt die Firma RK Rose+Krieger GmbH keine Haftung.

Die EG-Einbauerklärung wird ansonsten ungültig.

Sicherheitsrelevante Einrichtungen müssen regelmäßig, mindestens einmal pro Jahr, auf ihre Funktion, Beschädigungen und Vollständigkeit geprüft werden.

Technische Änderungen an dem Elektrozyylinder und Änderungen dieser Montageanleitung behalten wir uns vor.

Werbung, öffentliche Äußerungen oder ähnliche Bekanntmachungen dürfen nicht als Grundlage zur Eignung und Qualität des Produktes herangezogen werden. Ansprüche an die RK Rose+Krieger GmbH auf Lieferbarkeit von Vorgängerversionen oder Anpassungen an den aktuellen Versionsstand des Elektrozyinders können nicht geltend gemacht werden.

Bei Fragen geben Sie bitte die Angaben auf dem Typenschild an.

Unsere Anschrift:

RK Rose+Krieger GmbH
 Postfach 1564
 32375 Minden, Germany
 Tel.: +49 (0) 571 9335 0
 Fax: +49 (0) 571 9335 119

3.2 Produktbeobachtung

Die RK Rose+Krieger GmbH bietet Ihnen Produkte auf höchstem technischen Niveau, angepasst an die aktuellen Sicherheitsstandards.

Informieren Sie uns umgehend über wiederholt auftretende Ausfälle oder Störungen.

3.3 Sprache der Montageanleitung

Die Originalfassung der vorliegenden Montageanleitung wurde in der EU-Amtssprache des Herstellers dieser unvollständigen Maschine verfasst.

Übersetzungen in weitere Sprachen sind Übersetzungen der Originalfassung, es gelten hierfür die rechtlichen Vorgaben der Maschinenrichtlinie.

3.4 Urheberrecht

Einzelne Vervielfältigungen, z. B. Kopien und Ausdrucke, dürfen nur zum privaten Gebrauch angefertigt werden. Die Herstellung und Verbreitung von weiteren Reproduktionen ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der RK Rose+Krieger GmbH gestattet. Der Benutzer ist für die Einhaltung der Rechtsvorschriften selbst verantwortlich und kann bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

Das Urheberrecht dieser Montageanleitung liegt bei der RK Rose+Krieger GmbH.

4. Verwendung/Bedienpersonal

4.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Elektrozyylinder ist ausschließlich zur Verstellung von geführten Komponenten oder anderen Verstellaufgaben vergleichbarer Art zu verwenden. Der Elektrozyylinder darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen sowie in direktem Kontakt mit Lebensmitteln, pharmazeutischen oder kosmetischen Produkten eingesetzt werden. Katalogangaben, der Inhalt dieser Montageanleitung und/oder im Auftrag festgeschriebene Bedingungen sind zu berücksichtigen. Die in dieser Montageanleitung angegebenen Werte sind Maximalwerte und dürfen nicht überschritten werden.

4.2 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Eine „nicht bestimmungsgemäße Verwendung“ liegt vor, wenn zuwider der in Kapitel *Bestimmungsgemäße Verwendung* genannten Angaben gehandelt wird. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßer Behandlung und wenn dieser Elektrozyylinder von unausgebildetem Personal verwendet, montiert oder behandelt wird, können Gefahren von diesem Elektrozyylinder für das Personal entstehen. Das Verfahren von Personen mit diesem Elektrozyylinder, als Beispiel einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung, ist verboten. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung erlischt die Haftung der RK Rose+Krieger GmbH sowie die allgemeine Betriebserlaubnis dieses Elektrozyinders.

4.2.1 Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendungen

- Überlastung des Gerätes durch Masse oder ED-Überschreitung
- Einsatz im Freien
- Einsatz in Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit > Taupunkt
- Einsatz in Räumen mit explosionsfähiger Atmosphäre nach ATEX-Richtlinie
- Öffnen des Gerätes
- Einsatz bei beschädigten Zuleitungen oder Gehäuse
- nicht ausreichende Befestigung des Elektrozyinders
- Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie bei direktem Kontakt mit unverpackten Lebensmitteln
- Einsatz in stark verschmutzter Umgebung
- Einsatz in stark staubhaltiger Atmosphäre
- Einsatz in lösemittelhaltiger Atmosphäre
- das Verfahren von Lebewesen

4.3 Wer darf diese Elektrozyylinder verwenden, montieren und bedienen

Personen, die die Montageanleitung ganzheitlich gelesen und verstanden haben, dürfen diese Elektrozyylinder verwenden, montieren und bedienen. Die Zuständigkeiten beim Umgang mit diesem Elektrozyylinder müssen klar festgelegt sein und eingehalten werden.

5. Sicherheit

5.1 Sicherheitshinweise

Die Firma RK Rose+Krieger GmbH hat diesen Elektrozyylinder nach dem aktuellen Stand der Technik und den bestehenden Sicherheitsvorschriften gebaut. Trotzdem können von diesem Elektrozyylinder Gefahren für Personen und Sachwerte ausgehen, wenn dieser unsachgemäß bzw. nicht dem bestimmungsgemäßen Verwendungszweck entsprechend eingesetzt wird oder wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden. Sachkundige Bedienung gewährleistet eine hohe Leistung und Verfügbarkeit dieses Elektrozyinders. Fehler oder Bedingungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen.

Jede Person, die mit der Montage, mit der Verwendung, mit der Bedienung dieses Elektrozyinders zu tun hat, muss die Montageanleitung gelesen und verstanden haben.

Hierzu gehört, dass Sie

- die Sicherheitshinweise im Text verstehen und
- die Anordnung und Funktion der verschiedenen Bedienungs- und Verwendungsmöglichkeiten kennenlernen.

Die Verwendung, Montage und Bedienung dieses Elektrozyinders darf nur durch hierzu vorgeesehenes Personal vorgenommen werden. Alle Arbeiten an und mit dem Elektrozyylinder dürfen nur gemäß der vorliegenden Anleitung durchgeführt werden. Deshalb muss diese Anleitung unbedingt in der Nähe des Elektrozyinders griffbereit und geschützt aufbewahrt werden.

Die allgemeinen, nationalen oder betrieblichen Sicherheitsvorschriften sind zu beachten. Die Zuständigkeiten bei der Verwendung, Montage und Bedienung dieses Elektrozyinders müssen unmissverständlich geregelt und eingehalten werden, damit unter dem Aspekt der Sicherheit keine unklaren Kompetenzen auftreten. Vor jeder Inbetriebnahme hat sich der Anwender davon zu überzeugen, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Gefahrenbereich des Elektrozyinders befinden. Der Anwender darf den Elektrozyylinder nur in einwandfreiem Zustand betreiben. Jede Veränderung ist sofort dem nächsten Verantwortlichen zu melden.

Deutsch

English

Français

Español

Italiano

5. Sicherheit

5.2 Besondere Sicherheitshinweise

- Alle Arbeiten mit dem Elektrozyylinder dürfen nur gemäß der vorliegenden Anleitung durchgeführt werden.
- Das Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal geöffnet werden. Bei einem Defekt des Elektrozyinders empfehlen wir, sich an den Hersteller zu wenden bzw. diesen Elektrozyylinder zur Reparatur einzuschicken.
- Eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen des Elektrozyinders sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.
- Die durch RK Rose+Krieger GmbH festgelegten Leistungsdaten dieses Elektrozyinders dürfen nicht überschritten werden.
- Das Typenschild muss lesbar bleiben. Die Daten müssen jederzeit und ohne Aufwand abrufbar sein.
- Der Sicherheit dienende Gefahrensymbole kennzeichnen Gefahrenbereiche an dem Produkt.
- Sicherheitsrelevante Einrichtungen müssen regelmäßig, mindestens einmal pro Jahr, auf ihre Funktion, Beschädigungen und Vollständigkeit geprüft werden.
- Bei einer Überkopfmontage der Elektrozyylinder müssen befestigte Lasten gegen ein Abstürzen gesichert sein.
Der Gefahrenbereich unterhalb der Anwendung ist in der Dokumentation des Endproduktes zu kennzeichnen.
- Der Anschluss eines Elektroantriebes oder elektrisch betriebener Anbauteile an diesen Elektrozyylinder darf nur vom entsprechenden Fachpersonal unter Berücksichtigung der örtlichen Anschlussbedingungen und Vorschriften (z. B. DIN, VDE) vorgenommen werden.
- Permanent den Motorstrom überwachen. Durch die Überwachung des Motorstroms können Störungen sofort erkannt und vom System ausgehende Gefahren verhindert werden.
- Tragen Sie bei allen Arbeiten die erforderliche persönliche Schutzausrüstung (PSA).
- Bei beschädigtem Netzkabel und/oder Zuleitung ist der Elektrozyylinder sofort außer Betrieb zu nehmen.

5.3 Sicherheitszeichen

Diese Warn- und Gebotszeichen sind Sicherheitszeichen, die vor Risiko oder Gefahr warnen. Angaben in dieser Montageanleitung auf besondere Gefahren oder Situationen am Elektrozyylinder sind einzuhalten, ein Nichtbeachten erhöht das Unfallrisiko.



Das „Allgemeine Gebotszeichen“ gibt an, sich aufmerksam zu verhalten. Gekennzeichnete Angaben in dieser Montageanleitung gelten Ihrer besonderen Aufmerksamkeit. Sie erhalten wichtige Hinweise zu Funktionen, Einstellungen und Vorgehensweisen. Das Nichtbeachten kann zu Personenschäden, Störungen an diesem Elektrozyylinder oder der Umgebung führen.



Das Warnzeichen „Warnung vor Einzugsgefahr“ warnt vor Einzugsstellen an diesem Produkt.



Das Warnzeichen „Heiße Oberfläche“ warnt vor Verletzungen durch heiße Oberflächen.



Das Warnzeichen „Warnung vor Handverletzungen“ warnt, dass Hände eingekquetscht, eingezogen oder andersartig verletzt werden können.

5.4 Symbole auf dem Typenschild



Konformität zu der Niederspannungs- und EMV-Richtlinien



Nicht im Hausmüll entsorgen.



Achtung! Gefahr! Montageanleitung beachten.

6. Produktinformationen

6.1 Funktionsweise

Der Elektrozyylinder LZ 70 dient zur Verstellung von geführten Komponenten oder anderen Verstellaufgaben vergleichbarer Art. Der Antrieb erfolgt wahlweise durch einen Niederspannungsmotor, Drehstrommotor oder einen Servomotor.

6.1.1 Varianten

Der Elektrozyylinder ist in unterschiedlichen Varianten erhältlich. Die Varianten unterscheiden sich in der Art der Bauform und dem mechanischen Aufbau.

- Prüfen Sie nach Erhalt des Elektrozyinders das Gerät auf eventuelle Beschädigungen und fehlende Bauteile.
- Teilen Sie festgestellte Mängel der RK Rose+Krieger GmbH umgehend mit.

LZ 70 FL/PL

ohne Motor



LZ 70 FL/PL

mit Drehstrommotor





LZ 70 FL/PL

mit Servomotor



6. Produktinformationen

6.2 Technische Daten *Elektrozylinder LZ 70*

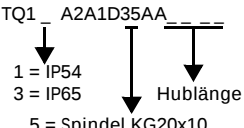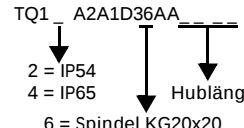Typ/Modell	LZ 70 PL/KG-Spindel 20x10	LZ 70 FL/KG-Spindel 20x20
Versorgungsspannung (primär)	je nach Motortyp	
Einbaumaß	siehe Tabelle 1	
Hub	5 mm - 1000 mm	
Gewicht min./max. ohne Antriebsmotor	3 kg bis 10 kg	
Schutzart	Bei Adaption eines Antriebsmotors wird Schutzart IP 54 erreicht. Bei Adaption eines Antriebsmotors in Verbindung mit dem RK-Dichtungsset wird Schutzart IP 65 erreicht.	
Schutzart ohne Antriebsmotor	Kein IP-Schutz	
max. Hubgeschwindigkeit	500 mm/s	1000 mm/s
Stromaufnahme	je nach Motortyp	
Dauerschalldruckpegel	≤ 75 dB (A)	
Einschaltdauer	Diagramm 1	Diagramm 2
Leistungsaufnahme	je nach Motortyp	
Umgebungstemperatur	+ 0 °C bis +60 °C	
Belastung	Diagramm 1	Diagramm 2
max. Antriebsmoment	15 Nm	
max. Beschleunigung „a“	10 m/s ²	
Wiederholgenauigkeit	± 0,05 mm	
Steigungsgenauigkeit	T7 (± 53 µm/300 mm Hub)	
Lebensdauer	10000 h	
Technische Informationen in der Materialnummer	TQ1 A2A1D35AA  1 = IP54 3 = IP65 5 = Spindel KG20x10	TQ1 A2A1D36AA  2 = IP54 4 = IP65 6 = Spindel KG20x20

Deutsch

English

Français

Español

Italiano

6. Produktinformationen

Typ/Modell	LZ 70 PL/Tr-Spindel 20x4		LZ 70 PL/Tr-Spindel 20x8	
Versorgungsspannung (primär)	je nach Motortyp			
Einbaumaß	siehe Tabelle 1			
Hub	5 mm - 1000 mm			
Gewicht min./max. ohne Antriebsmotor	2,5 kg bis 9,5 kg			
Schutzart	Bei Adaption eines Antriebsmotors wird Schutzart IP 54 erreicht. Bei Adaption eines Antriebsmotors in Verbindung mit dem RK-Dichtungsset wird Schutzart IP 65 erreicht.			
Schutzart ohne Antriebsmotor	Kein IP-Schutz			
max. Hubgeschwindigkeit	24 mm/s		48 mm/s	
Stromaufnahme	je nach Motortyp			
Dauerschalldruckpegel	≤ 65 dB (A)			
Einschaltdauer (bei Raumtemperatur / 20 °C)	30 % ED (max. 50 % ED)			
Leistungsaufnahme	je nach Motortyp			
Umgebungstemperatur	+ 0 °C bis +50 °C			
Belastung	Diagramm 3			
max. Antriebsmoment	20 Nm			
max. Beschleunigung „a“	3 m/s ²			
Wiederholgenauigkeit	± 0,2 mm			
Steigungsgenauigkeit	± 0,15 mm/300 mm Hub			
Lebensdauer	3000 h			
Technische Informationen in der Materialnummer	TQ1 A2A1D34AA ↓ 1 = IP54 3 = IP65 4 = Spindel Tr20x4 ↓ Hublänge		TQ1 A2A1D37AA ↓ 2 = IP54 4 = IP65 7 = Spindel Tr20x8 ↓ Hublänge	


6. Produktinformationen

Kraft- und Geschwindigkeits-Diagramm 1 – LZ 70 PL KG 20x10




Die Kraft $F=5000\text{N}$ wird auf Hublängen bis maximal 800 mm gewährt.

LZ 70 PL Kraft- und Geschwindigkeits-Diagramm zur KG-Spindel 20x10
Bei Hub > 600 mm siehe Diagramm 4 – v [mm/s] zu Hub [mm]

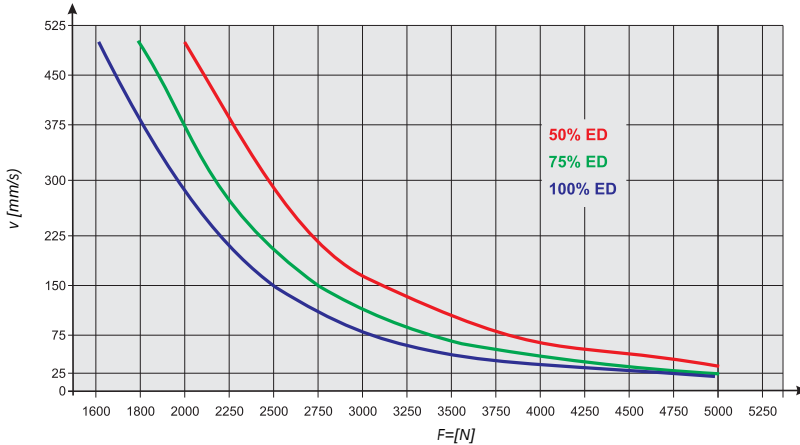

Kraft- und Geschwindigkeits-Diagramm 2 LZ 70 FL KG 20x20

LZ 70 FL Kraft- und Geschwindigkeits-Diagramm zur KG-Spindel 20x20
Bei Hub > 600 mm siehe Diagramm 4 – v [mm/s] zu Hub [mm]

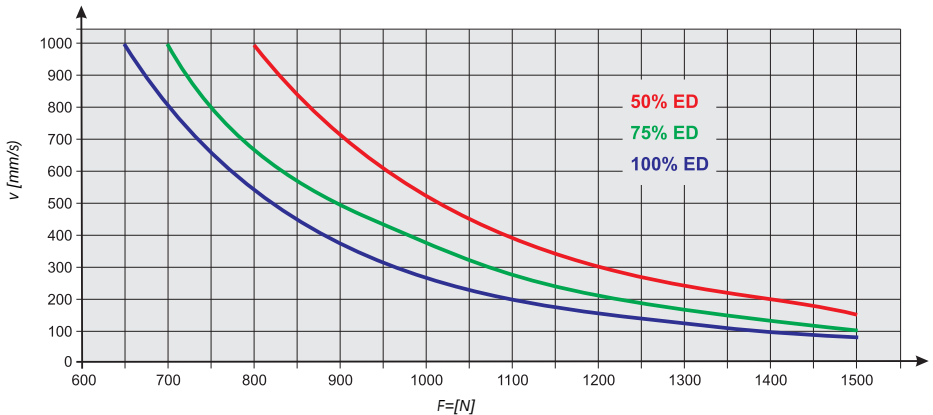

Deutsch

English

Français

Español

Italiano


6. Produktinformationen

Kraft- und Geschwindigkeits-Diagramm 3 – LZ 70 Tr. 20x4 und Tr. 20x8




Die Kraft $F=5000\text{N}$ wird auf Hublängen bis maximal 800 mm gewährt.

LZ 70 PL Kraft- und Geschwindigkeits-Diagramm zur Trapezspindel Tr. 20x4 und Tr. 20x8
Der Einsatz einer Trapezspindel 20x8 erfordert einen Antriebsmotor mit Motorbremse

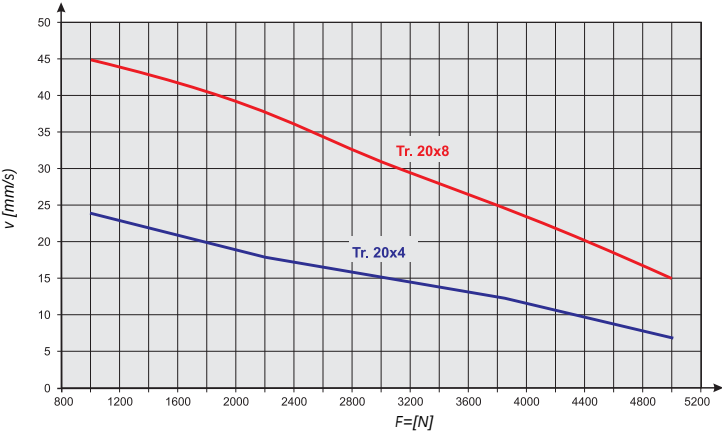


Maximal Belastung, Kraft-Hub-Diagramm 3.1 – LZ 70 Tr. 20x4 und Tr. 20x8

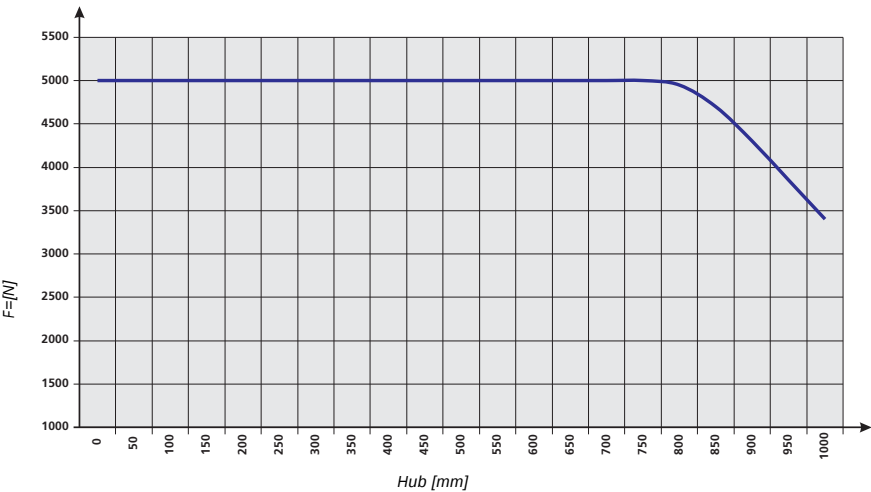

6. Produktinformationen


Kritische Spindeldrehzahl – Diagramm 4

LZ 70 FL/PL – Geschwindigkeits-Hub-Diagramm zur Spindelvariante KG 20x20 (FL), KG 20x10 (PL)

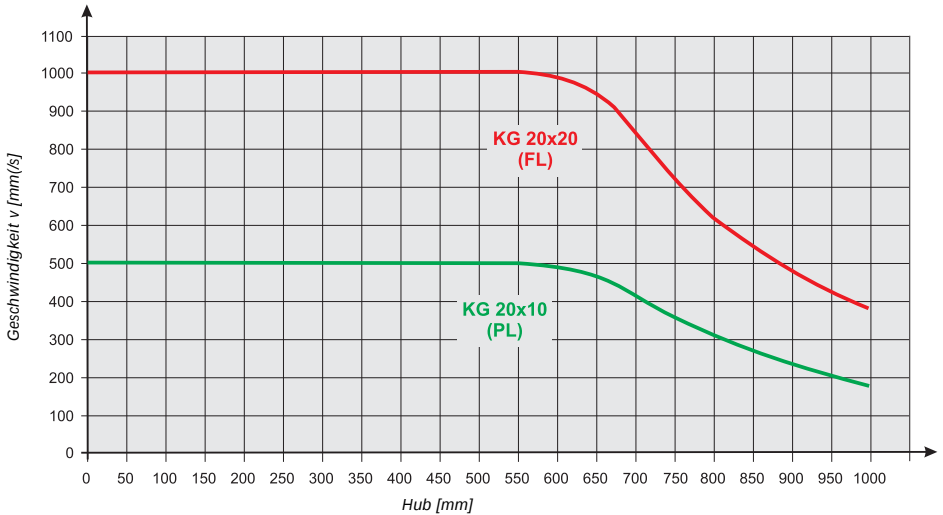

Lebensdauer, Kraft-Weg-Diagramm für KG-20x10 /KG-20x20 – Diagramm 5

LZ 70 FL/PL – Kraft-Weg-Diagramm zur Spindelvariante KG 20x20 (FL), KG 20x10 (PL)

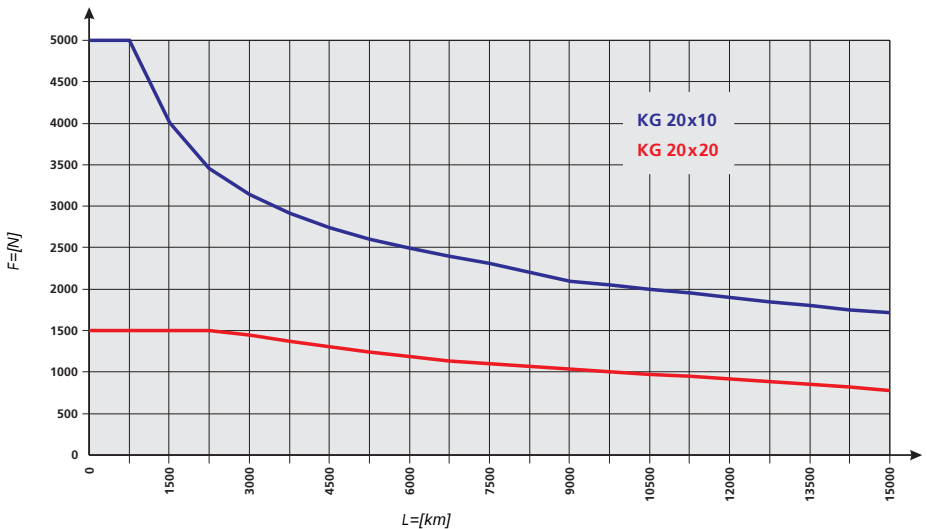

Deutsch

English

Francais


Espanol

Italiano

6. Produktinformationen

Knickung der Schubstange, Kraft-Hub-Diagramm für LZ 70 – Diagramm 6

Kraft-Hub-Diagramm zur maximalen Schubstangenbelastung Ø 30

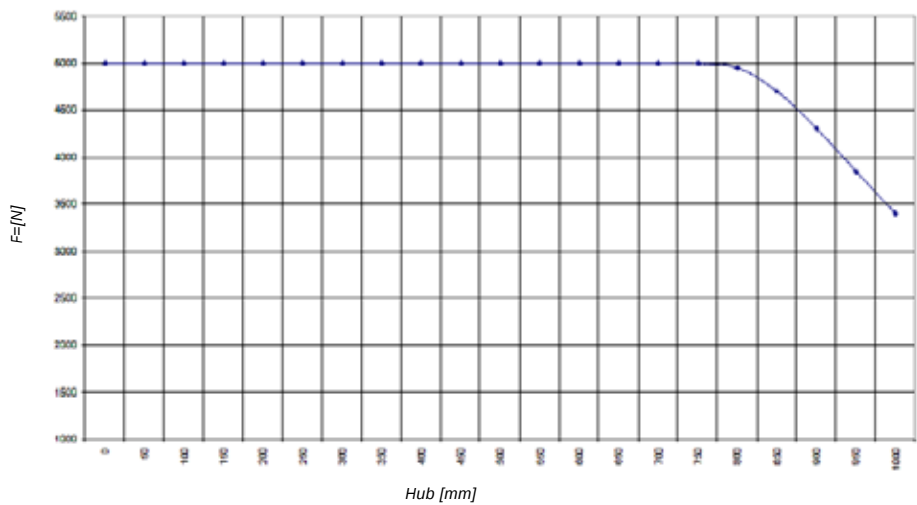

LZ 70 FL/PL


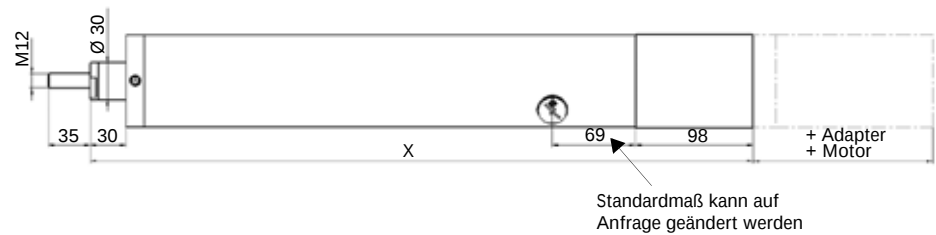


Tabelle 1

Hublänge	Einbaumaß X
1 mm bis 397 mm	Hub + 300 mm
398 mm bis 600 mm	Hub + 338 mm
601 mm bis 795 mm	Hub + 375 mm
796 mm bis 1000 mm	Hub + 405 mm

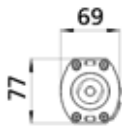


Schubstange und Gewindezapfen M12 aus V2A.

6. Produktinformationen

6.3 Übersichtsbild der Elektrozyylinder

LZ 70 FL/PL mit Servomotor

- 1 Befestigungsmöglichkeit 1, z. B. Gabelkopf
- 2 Schubstangenschmierung
- 3 Befestigungsmöglichkeit 2, z. B. Schwenkzapfen, Magnetschalter
- 4 Abdeckkappe / Öffnung zur Spindelschmierung
- 5 Klemmkasten / Elektrische Anschlussmöglichkeit für den Antriebsmotor

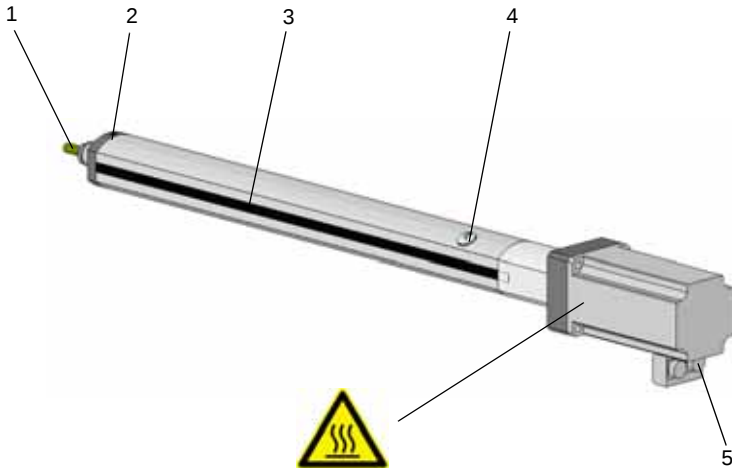

Deutsch

English

Français


Español

Italiano

6. Produktinformationen

LZ 70 FL/PL ohne Motor


- 1 Befestigungsmöglichkeit 1, z. B. Gabelkopf
- 2 Schubstangenschmierung
- 3 Befestigungsmöglichkeit 2, z. B. Schwenkzapfen, Magnetschalter
- 4 Abdeckkappe / Öffnung zur Spindelschmierung
- 5 Befestigungsmöglichkeit für Antriebsmotor

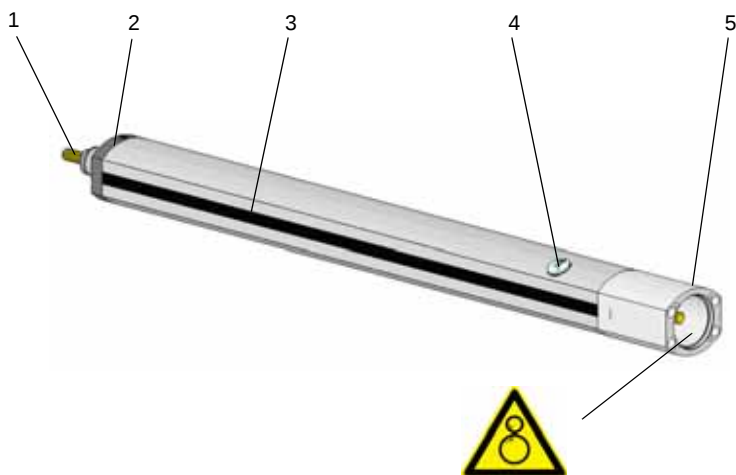

6. Produktinformationen

LZ 70 FL/PL mit Drehstrommotor

- 1 Befestigungsmöglichkeit 1, z. B. Gabelkopf
- 2 Schubstangenschmierung
- 3 Befestigungsmöglichkeit 2, z. B. Schwenkzapfen, Magnetschalter
- 4 Abdeckkappe / Öffnung zur Spindelschmierung
- 5 Klemmkasten / Elektrische Anschlussmöglichkeit für den Antriebsmotor

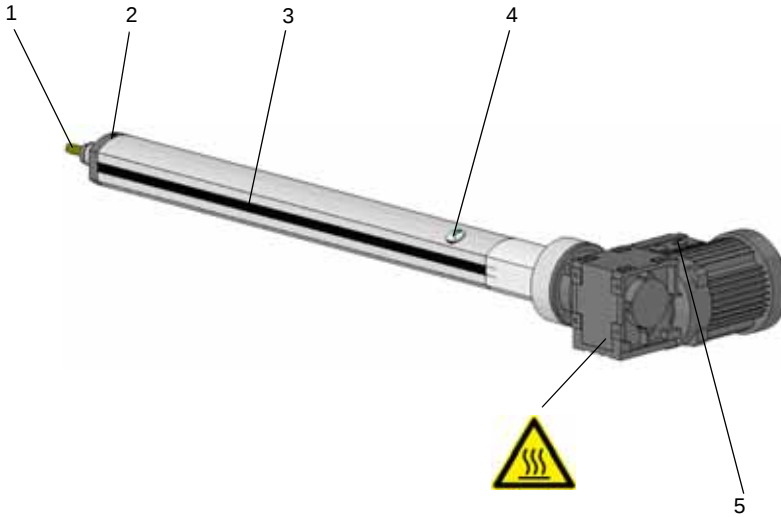

Deutsch

English

Français

Español

Italiano

7. Lebensphasen

7.1 Lieferumfang der Elektrozyylinder

Der Elektrozyylinder wird betriebsfertig in den Varianten ohne oder mit Motor geliefert. Die Steuerungen und Handschalter bzw. Zubehör sind nicht Bestandteil des Lieferumfangs.

7.2 Transport und Lagerung

Das Produkt ist von geeignetem Personal auf sichtbare und funktionelle Beschädigung zu prüfen. Schäden durch Transport und Lagerung sind unverzüglich dem Verantwortlichen und der RK Rose+Krieger GmbH zu melden.

Die Inbetriebnahme beschädigter Elektrozyylinder ist untersagt.

Für die Lagerung der Elektrozyylinder vorgeschriebene Umgebungsbedingungen:

- keine ölhaltige Luft
- Kontakt mit lösungsmittelbasierenden Lacken muss vermieden werden
- niedrigste/höchste Umgebungstemperatur: - 20 °C/+ 80 °C
- relative Luftfeuchte: von 30 % bis 75 %
- Luftdruck: von 700 hPa bis 1060 hPa
- Taupunktunterschreitung ist unzulässig

Abweichende Umgebungseinflüsse müssen durch die RK Rose+Krieger GmbH freigegeben werden.

7. Lebensphasen

7.3 Wichtige Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme



Beachten und befolgen Sie unbedingt die folgenden Hinweise. Andernfalls können Personen verletzt oder der Elektrozyylinder bzw. andere Bauteile beschädigt werden.

- Dieser Elektrozyylinder darf nicht mit zusätzlichen Bohrungen versehen werden.
- Dieser Elektrozyylinder darf nicht für den Außenbetrieb verwendet werden.
- Der Elektrozyylinder muss vor dem Eindringen von Nässe geschützt werden.
- Der Elektrozyylinder darf nicht blockiert werden. Gefahr mechanischer Beschädigung.
- Die Endlagen des Elektrozyinders dürfen nicht als Hublagenbegrenzung genutzt werden.
- Der Elektrozyylinder darf nicht geöffnet werden.
- Der Anwender muss sicherstellen, dass bei angeschlossener Zuleitung keine Gefährdung entsteht.
- Bei der Konstruktion von Tischen etc. ist auf die Vermeidung von Quetsch- und Scherstellen zu achten. Diese sind entsprechend abzusichern.
- Ein Selbstanlaufen des Elektrozyinders durch einen Defekt ist durch das Unterbrechen der Zuleitung unmittelbar zu stoppen.
- Bei beschädigter Zuleitung ist der Elektrozyylinder sofort außer Betrieb zu nehmen.
- Der Elektrozyylinder darf bei der Montage nicht verspannt werden.
- Niemals in den Klemmkasten fassen.
- Defekte Zuleitungen müssen sofort gegen neue und unbeschädigte ausgetauscht werden.
- Alle Tätigkeiten am Elektrozyylinder dürfen nur im spannungslosen Zustand erfolgen.

Deutsch

English

Français

Español

Italiano

7. Lebensphasen

7.3.1 Hinweise zur Montage und Inbetriebnahme LZ 70 ohne Motor

- Bei der Montage eines Motors an den Elektrozyylinder ist auf die axiale Ausrichtung von Motorwelle und Antriebswelle zu achten.
- Es darf kein Reinigungsmittel in die Lager dringen.
- Bei der Montage von Kupplungen oder Motoradaptern sind Schläge oder Stöße auf den Antriebszapfen zu vermeiden.
- Ein mögliches Versagen von Endschaltern ist konstruktiv zu verhindern: Entsprechende Endanschläge sind bei Bedarf anzubringen. Insbesondere ist bei Überkopfmontagen bzw. Zugbelastungen eine externe Ausfahrssicherung Lastabsicherung vorzusehen.
- Seitlich einwirkende Kräfte dürfen nicht zum Umstürzen führen. Bei gezogenem Netzstecker darf keine Gefährdung von dem Elektrozyylinder ausgehen.
- Die axiale Schubstangensicherung 1 ist erst nach der Montage des Motors zu entfernen.
- Bei vorzeitigem Entfernen der Schubstangensicherung kann sich die Schubstange unkontrolliert in Bewegung setzen.
- Bei der Montage/Demontage des Antriebes (Motorbaugruppe) muss die Schubstange gegen ein Verfahren gesichert sein.



7. Lebensphasen

7.4 Montage LZ 70 FL/PL

7.4.1 Kupplung/Motoradapter/Motor

Am Kupplungsgehäuse ist der Anschluss eines Motors mit oder ohne Getriebe möglich. Die richtige Auslegung des Antriebes verhindert, dass von diesem Elektrozyylinder Gefahren ausgehen. Die Adaption des Motors erfolgt über einen Motoradapter bestehend aus Motorplatte/n und einer Kupplung. Diese aufeinander abgestimmte Kombination stellt eine Axialität der Elemente zueinander sicher.

Die Kombination Motor/Elektrozylinder bestimmt die Motoradaptervariante. Die Montage der Einzelkomponenten erfolgt wie in Abbildung 2 dargestellt. Die Spannringnabe wird auf den Spindelzapfen montiert. Das Abstandsmaß von außen beträgt 20 mm (siehe Abbildung 1). Die 6 Stück M4 Schrauben werden über Kreuz mit 3 Nm angezogen.

Die zweite Kupplungsnabe wird auf den Motorzapfen mit Passfeder montiert und mit der Klemmschraube fixiert. Der Klemmbereich der Kupplungsnabe ist vollflächig auf den Wellenzapfen montiert, die Fase vom Motorzapfen ist komplett sichtbar, dabei steht der Wellenzapfen min. 1,5-2 mm aus der Kupplungsnabe. Je nach Variante werden unterschiedliche Motorplatten und/oder Zentrierringe verwendet.

Hinweis: Bei SEW-Motoren wird die Klemmringnabe in Einzelteilen auf den Wellenzapfen montiert.

Die zweite Kupplungsnabe wird auf den Motorzapfen wie oben beschrieben montiert.

Kontrolle: Der Klemmbereich der Kupplungsnabe ist vollflächig auf den Wellenzapfen montiert, die Fase der Wellenzapfen sind komplett sichtbar, dabei steht der Wellenzapfen ca. 1,5-2 mm aus der Kupplungsnabe. Je nach Motorvariante werden unterschiedliche Motorplatten verwendet.

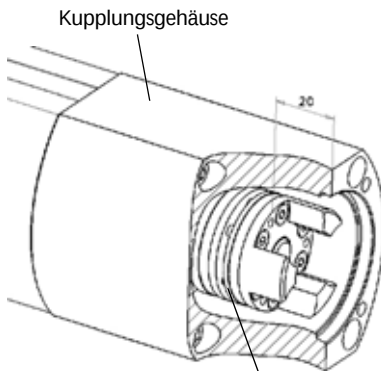


Abbildung 1, zeigt eine Spannringnabe

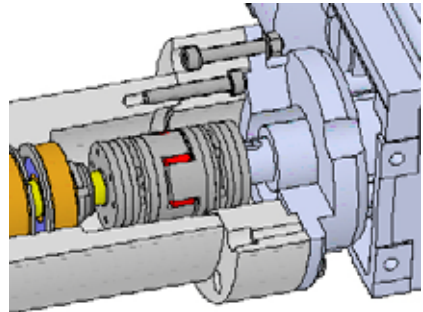


Abbildung 2

7. Lebensphasen

7.4.2 Befestigungs- und Montagemöglichkeiten

Bei allen Montagearbeiten sind die spezifischen Anzugsdrehmomente der verwendeten Schrauben einzuhalten. Achten Sie auf die Vergütung der Schrauben und gesonderten Angaben beim gelieferten Zubehör. Nur die eingehaltenen Bedingungen gewährleisten die Sicherheit und Lebensdauer des Elektrozyinders.

Die Profilmuten am Führungsprofil sind durch ein Abdeckprofil verschlossen. Zur Montage von Anbauteilen an die Profilmuten, Abb. 4 bis Abb. 6, ist das Abdeckprofil zu entfernen.

Durch die stirnseitigen Öffnungen in der Abdeckkappe können RK Nutensteine der Ausführung "N" für die Nutgeometrie 30, mit Gewinde M6 oder M5 in das Führungsprofil eingeschoben werden (Abb. 4).

Magnete sind bereits serienmäßig zur Beschaltung von Magnetschaltern im Elektrozyinder integriert.

Zur Befestigung von Gabel- und Gelenkkopf an der Schubstange wird eine Schwenkzapfenbefestigung mit Lagerbock zur Montage des Zylinders angeboten.



Abb. 1

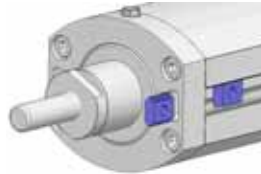


Abb. 4

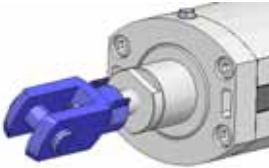


Abb. 2



Abb. 5

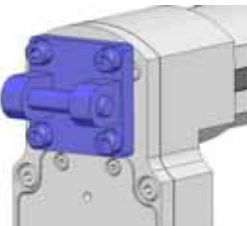


Abb. 3

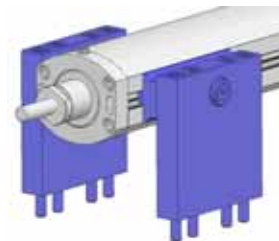


Abb. 6



7. Lebensphasen



- Bei der Verwendung/Montage von einem Schwenkflansch oder -zapfen sind nur die mitgelieferten Schrauben zu verwenden.
- Eine zu lange Schraube würde beim Montieren die Abdeckkappe bzw. den Getriebedeckel zerstören.
- Bei der Verwendung/Montage von einem Gelenk- oder Gabelkopf ist auf korrektes Kontern der Köpfe mit der im Lieferumfang enthaltenen Mutter zu achten.



Die Einbaulage:

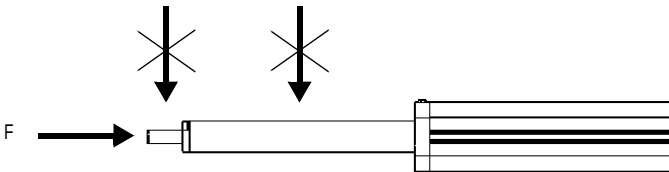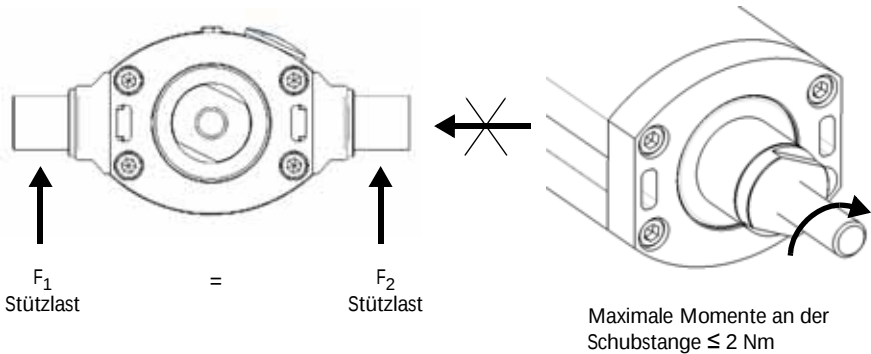

Keine Querkräfte an der Schubstange!

7. Lebensphasen

7.5 Anzugsdrehmomente (Schrauben DIN EN ISO 4762)

Abmessung	Festigkeit 8.8 Anzugsdreh- moment M_A (Nm)	Festigkeit 10.9 Anzugsdreh- moment M_A (Nm)	Festigkeit 12.9 Anzugsdreh- moment M_A (Nm)
M4	3,0	4,4	5,1
M5	5,9	8,7	10
M6	10	15	15
M8	25	35	43
M10	49	72	84

7.6 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme darf nur von Personal durchgeführt werden, das diese Montageanleitung ganzheitlich gelesen und verstanden hat.

Aus der Funktionsweise dieses Elektrozyinders entstehen Kräfte, die zu Personen- oder Sachschäden führen können.

Die Sicherheitsbestimmungen des Elektrozyinders sind zwingend einzuhalten.

7.7 Normalbetrieb

Überprüfen Sie den sich in Betrieb befindenden Elektrozyylinder regelmäßig auf ordnungsgemäße Ausführung seiner Funktion.

Achten Sie im Normalbetrieb auf erkennbare Veränderungen der unvollständigen Maschine. Sollten Mängel auftreten, ist der Elektrozyylinder sofort außer Betrieb zu nehmen, um Schäden zu vermeiden.

Als Bestandteil einer vollständigen Maschine ist die Montageanleitung der Gesamtmaschine nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG maßgebend.

7.8 Wartung

LZ 70 FL und PL

Alle Elektrozyylinder sind werkseitig mit der benötigten Schmiermittelmenge versehen. Die Wartungsintervalle sind abhängig von der Anzahl der Betriebsstunden, der Beanspruchung und den Umgebungseinflüssen. Zur Spindel- und Schubstangenschmierung ist die Schubstange bis auf 30 mm einzufahren. Der Elektrozyylinder muss nach dem Erreichen der Wartungsposition (Hub „0 mm“) abgeschaltet sein. Den Gewindestopfen zur Spindelschmierung durch drehen gegen den Uhrzeigersinn entfernen und mit einer Kolbenstoßfettpresse die innenliegende Bohrung in der **Leitmutter zentrisch fixieren und mit 2 Hübten fetten**.

Die Schubstange wird durch den Trichterschmiernippel in der Abdeckkappe mit 1 Hub gefettet. Ausgetretenes bzw. überflüssiges Fett sollte mit einem Tuch entfernt werden.

Der Gewindestopfen ist nach der Wartung wieder zu montieren.



Nach 1000 Betriebsstunden muss der Verschleiß der Trapezgewinde-Spindelmutter anhand des Gewindespiels überprüft werden.

Wenn das Axialspiel bei Varianten mit Trapezspindeln $\varnothing 20 \times 4 \geq 1 \text{ mm}$ ist, muss die Spindelmutter ausgetauscht werden.

Wenn das Axialspiel bei Varianten mit Trapezspindeln $\varnothing 20 \times 8 \geq 1,5 \text{ mm}$ ist, muss die Spindelmutter ausgetauscht werden.



7. Lebensphasen

Schmiermittel-Empfehlung



Schmiermittelempfehlung für die Befestigung Bolzen im Gabelkopf sowie für die Schubstange des LZ70: Fette auf Mineralölbasis in der Qualität KP1K-30, DIN51502
Schmiermittelempfehlung für Kugelgewindespindeln: Fette auf Mineralölbasis in der Qualität NLGI-Klasse 2, Dynalub 510
Schmiermittelempfehlung für Trapezgewindespindeln: Molykote EM-50L oder Klüber GLY801

Schmierintervalle und Schmiermittelmenge:

Anwendung	Schmierintervalle	Schmiermittelmenge
Trapezgewindespindel	alle 200 Betriebsstunden	2 cm ³
Kugelgewindespindel	alle 400 Betriebsstunden	2 cm ³
Schubstange	alle 800 Betriebsstunden	1 cm ³
Befestigungen / Bolzen im Gabelkopf	alle 800 Betriebsstunden	1 cm ³


Alle Arbeiten mit dem Elektrozyylinder dürfen nur gemäß der vorliegenden Anleitung durchgeführt werden. Das Gerät darf nur von autorisiertem Fachpersonal geöffnet werden. Bei einem Defekt des Antriebs empfehlen wir, sich an den Hersteller zu wenden bzw. den Antrieb zur Reparatur einzuschicken.

- Bei Arbeiten an der Elektrik oder an den elektrischen Elementen müssen diese vorher stromlos geschaltet werden, um Verletzungsgefahren zu verhindern.
- Eigenmächtige Umbauten oder Veränderungen der Antriebseinheit sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet.
- Sicherheitsrelevante Einrichtungen müssen regelmäßig, mindestens einmal pro Jahr, auf ihre Vollständigkeit und Funktion geprüft werden.
- Zur Wartung ist die Schubstange wie in der Abbildung auf Seite 18 zu positionieren.

Trichterschmiernippel zur Schubstangenschmierung

Gewindestopfen zur Spindelschmierung

Schmierbohrung zur Spindel

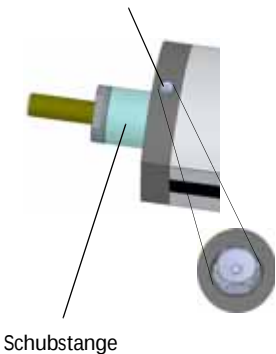

7. Lebensphasen

7.9 Reinigung

Sie können die Handschalter und Profilaußenflächen des Elektrozyinders mit einem fusselfreien, sauberen Tuch reinigen.




Lösemittelhaltige Reiniger greifen das Material an und können es beschädigen.

7.10 Entsorgung und Rücknahme


Der Elektrozyinder muss entweder nach den gültigen Richtlinien und Vorschriften entsorgt oder an den Hersteller zurückgeführt werden.

Der Elektrozyinder enthält Elektronikbauteile, Kabel, Metalle, Kunststoffe usw. und ist gemäß den geltenden Umweltvorschriften des jeweiligen Landes zu entsorgen. Die Entsorgung des Produkts unterliegt in Deutschland dem Elektro-G (RoHS) und im europäischen Raum der EU-Richtlinie 2002/95/EG oder den jeweiligen nationalen Gesetzgebungen.


7.11 Zubehör

Bestell-Nr.	Typ	Darstellung
qzd 050 491 	Magnetschalter Versorgungsspannung: 10-30 VDC Stromaufnahme 100 mA Ausgang: Öffner (PNP) Kabellänge: 0,3 m 	
qzd 050 492	Verlängerung für Magnetschalter: Kabellänge: 5 m	
qzd 050 495	Magnetschalter inkl. Verlängerung	
4006201 (M5) 4006203 (M6)	Nutensteine, Ausführung „N“	
qzd 050 194	Gabelkopf M12 (inkl. Kontermutter)	

7. Lebensphasen

Bestell-Nr.	Typ	Darstellung
qzd 050 195	Gabelgelenk M12 (inkl. Kontermutter)	
qzd 050 489	Schwenkflansch, inkl. Befestigungsmaterial	
qzd 050 488	Lagerbock für Schwenkzapfen inkl. Befestigungsmaterial	
qzd 050 490	Schwenkzapfen inkl. Befestigungsmaterial	

syncFlex A (Axialausgleich)

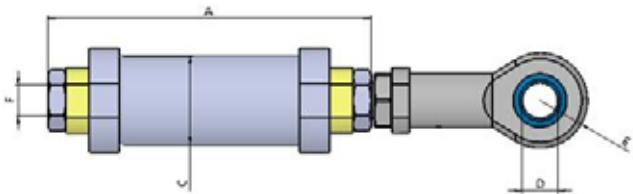

Code No.	Belastung	A	C	D	E	F
QZD050473	600 N	102	Ø 30	Ø 12	R16	M12
QZD050474	1000 N	102				
QZD050475	2000 N	103,5				
QZD050476	2500 N	109				
QZD050477	3000 N	107,5				
QZD050478	4000 N	139,5				
QZD050494	5000 N	137				

Table of Contents

1. Declaration of Incorporation

1.1 Declaration of Incorporation electric cylinder LZ 70 with three-phase or servo-motor	35
---	----

2. General Notes

2.1 Information about these assembly instructions	37
---	----

3. Liability / Warranty

3.1 Liability	38
3.2 Product monitoring	38
3.3 Assembly instructions language.....	38
3.4 Copyright	38

4. Use / Operators

4.1 Proper and intended use	39
4.2 Improper use	39
4.2.1 Reasonably foreseeable misuse	39
4.3 Who is authorised to use, install and operate this electric cylinder	39

5. Safety

5.1 Safety instructions.....	40
5.2 Special safety instructions	41
5.3 Safety signs	42
5.4 Symbols on the type plate	42

6. Product Information

6.1 Function	43
6.1.1 Variants	43
6.2 Technical specifications LZ 70 <i>electric cylinder</i>	44
6.3 Electric cylinder overview image.....	50

Deutsch

English

Français

Español

Italiano

Table of Contents

- 7. Life Phases**
 - 7.1 Electric cylinder scope of delivery 53
 - 7.2 Transport and storage 53
 - 7.3 Important information on installation and putting into service 54
 - 7.3.1 Information about installing and putting the LZ 70 into service without a motor 55
 - 7.4 LZ 70 FL/PL assembly 56
 - 7.4.1 Coupling / motor adapter / motor 56
 - 7.4.2 Securing and installation options..... 57
 - 7.5 Tightening torque (screws DIN EN ISO 4762) 59
 - 7.6 Putting into service..... 59
 - 7.7 Normal operation 59
 - 7.8 Maintenance 60
 - 7.9 Cleaning 62
 - 7.10 Disposal and return..... 62
 - 7.11 Accessories..... 62

1. Declaration of Incorporation

1.1 Declaration of Incorporation electric cylinder LZ 70 with three-phase or servo-motor

As set out in Machine Directive 2006/42/EC, Appx. II, 1.B for incomplete machines

Manufacturer	The person in the community that is authorised to compile the relevant technical documents.
RK Rose+Krieger GmbH	
Potsdamer Straße 9	Michael Amon
D-32423 Minden	RK Rose+Krieger GmbH
	Potsdamer Straße 9
	D-32423 Minden

Description and identification of the partly completed machine.

<i>Product / manufacture:</i>	see maker's plate on the front page of these installation instructions
<i>Type:</i>	see maker's plate on the front page of these installation instructions
<i>Serial number:</i>	see maker's plate on the front page of these installation instructions
<i>Project number:</i>	see maker's plate on the front page of these installation instructions
<i>Order:</i>	see maker's plate on the front page of these installation instructions
<i>Function:</i>	Electro-motorised extracting and retracting of the inner profile for suitability of a linear movement

The following basic requirements of Machine Directive 2006/42/EC are applied and met:

1.1.5., 1.3., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.9., 4.1.2.3., 4.1.3., 4.3.2., 4.3.3., 4.4.1., 4.4.2.

Moreover, we declare that the special technical documents have been created according to Annex VII Part B.

The manufacturer declares explicitly that the incomplete machine meets all the relevant provisions of the following EC directives:

2011/65/EC	Directive of the European Parliament and of the Council of 8th June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.
------------	--

Deutsch

English

Français

Español

Italiano

1. Declaration of Incorporation

Sources for the harmonised standards according to Article 7, Paragraph 2

EN ISO 12-100:2010-11: Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction.

Places where the applied other technical standards and specifications were found:

ÖNORM EN ISO 13857:2008-08-01
Safety of machinery – Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs (ISO 13857:2008)

The manufacturer or the person authorised are obliged to hand over the special documents for the partially completed machine to the national authorities on reasoned request. This transfer is carried out in electronic format.

The commercial protective rights remain unaffected by this.

Important note! The partially completed machine must only be put into operation once, if required, it has been determined that the machine in which the partially completed machine is to be installed complies with the regulations of this guideline.

Minden / 28.07.2014		Technical Manager
Place / Date	Signature	Signatory information

Minden / 28.07.2014		Managing Director
Place / Date	Signature	Signatory information

2. General Notes

2.1 Information about these assembly instructions

These assembly instructions are documentation which is only valid for the electric cylinder described and are intended for the manufacturer of the end product into which this partly completed machinery is to be installed.

We wish to explicitly point out that the manufacturer of the end product must produce an operating manual for the end user containing all the functions and hazard warnings of the end product.

This also applies to installation in a machine. In this case, the manufacturer of the machine is responsible for the relevant safety devices, checks, monitoring potential crushing and shearing points and the documentation.

These assembly instructions will help you,

- to avoid hazards,
- to prevent downtime,
- and to guarantee and increase the working life of this product.

Hazards warnings, safety regulations and the information in these assembly instructions are to be observed at all times.

These assembly instructions must be read and applied by everyone who works with the product.

Putting into operation is forbidden until the machine complies with the provisions of EC Directive 2006/42/EC (Machinery Directive). Before bringing onto the market, this must comply with the CE Directives, including documentation.

We hereby inform any re-user of this partially completed machine / partial machine / machine parts explicitly of its obligation to expand and complete this documentation. In particular, when installing or attaching electrical components and / or drives, the re-user is to complete a CE declaration of conformity. Our declaration of incorporation automatically loses its validity.

Deutsch

English

Français

Español

Italiano

3. Liability / Warranty

3.1 Liability

RK Rose+Krieger GmbH does not accept any liability for damages or impairments resulting from structural changes by third parties or changes to the safety equipment on this electric cylinder.

Only original spare parts may be used when undertaking repair and maintenance.

RK Rose+Krieger GmbH does not accept any liability for the use of spare parts which have not been checked and approved by RK Rose+Krieger GmbH.

The EC declaration of incorporation will otherwise become invalid.

Safety-relevant devices must be inspected at regular intervals, but at least once a year, for proper function, damage and completeness.

We reserve the right to make technical changes to the electric cylinder and to these assembly instructions.

Advertising, public statements or similar announcements may not be used as a basis for the quality and suitability of the product. Claims against RK Rose+Krieger GmbH about the availability of previous versions or adaptations to the current version of the electric cylinder cannot be made.

In the event of any questions, please give the details on the type plate.

Our address:

RK Rose+Krieger GmbH
Postfach 1564
32375 Minden, Germany

Tel.: +49 (0) 571 9335 0

Fax: +49 (0) 571 9335 119

3.2 Product monitoring

RK Rose+Krieger GmbH offers you state of the art products compliant with current safety standards.

Please inform us immediately if you experience repeated failures or faults.

3.3 Assembly instructions language

The original version of these assembly instructions was written in the EU official language of the manufacturer of this partly completed machine.

Translations into other languages are translations of the original version and the legal provisions of the Machinery Directive apply to these.

3.4 Copyright

Individual reproductions, e.g., copies and printouts, may only be made for private use. The production and distribution of further reproductions is permitted only with the explicit approval of RK Rose+Krieger GmbH. The user is personally responsible for complying with statutory regulations and may be liable for prosecution in the event of misuse.

These assembly instructions are copyright RK Rose+Krieger GmbH.

4. Use / Operators

4.1 Proper and intended use

The electric cylinder is to be used exclusively for the adjustment of guided components or other adjustment tasks of a similar nature. The electric cylinder may not be used in areas with a potentially explosive atmosphere or in direct contact with foodstuffs, pharmaceutical or cosmetic products. Catalogue information, the contents of these assembly instructions and / or conditions determined in the order are to be taken into account.

The values given in these assembly instructions are maximum values and must not be exceeded.

4.2 Improper use

Improper use occurs when not used for tasks as described in the chapter *Intended use*. In the event of improper use, incorrect operation and if this electric cylinder is used, installed or operated by untrained personnel, this electric cylinder may pose risks for the personnel. Moving persons with this electric cylinder, for example, is an example of improper use and is forbidden. Improper use voids the liability of RK Rose+Krieger GmbH as well as the general operating permission for this electric cylinder.

4.2.1 Reasonably foreseeable misuse

- Overloading the appliance by exceeding the weight or duty cycle
- Use outdoors
- Use in an environment with high air humidity > dew point
- Use in rooms with a potentially explosive atmosphere as defined in the ATEX directive
- Opening the appliance
- Use with damaged feed lines or housing
- Inadequate attachment of the electric cylinder
- Use in the food processing industry with direct contact with unpacked foods
- Use in a heavily contaminated environment
- Use in extremely dusty atmospheres
- Use in an atmosphere containing solvents
- Moving of animals or persons

4.3 Who is authorised to use, install and operate this electric cylinder

Persons who have read and understood all of these assembly instructions are permitted to use the electric cylinder, install it and operate it. The responsibilities for dealing with this electric cylinder must be clearly defined and adhered to.

5. Safety

5.1 Safety instructions

RK Rose+Krieger GmbH has built this electric cylinder according to the current state of technology and the existing safety regulations. Nonetheless, this electric cylinder can pose risks to persons and property if it is used improperly or for a non-intended use or if the safety instructions are not observed. Correct operation guarantees high performance and availability of this electric cylinder. Faults or conditions which can impair safety are to be rectified immediately.

Every person who is involved in the assembly, use or operation of this electric cylinder must have read and understood these assembly instructions.

This includes

- understanding the safety instructions in the text
- being familiar with the arrangement and function of the various operating and application options.

The use, assembly and operation of this electric cylinder may only be undertaken by the personnel intended for these functions. All work on and with the electric cylinder may only be carried out in accordance with these instructions. For this reason, these instructions must always be kept in a location near the electric cylinder and stored safely.

The general, national and company safety regulations must be observed. Responsibilities for the use, assembly and operation of this electric cylinder must be clearly stipulated and observed so that no unclear situations can arise with regards to safety aspects. The operator must always ensure that no person or object remains in the danger area around the electric cylinder before putting into operation. The user must only use the electric cylinder if it is in perfect condition. Any change is to be reported to the nearest line manager immediately.

5. Safety

5.2 Special safety instructions

- All work with the electric cylinder may only be carried out in accordance with these instructions.
- The device may only be opened by authorized specialist personnel. If there is a fault in the electric cylinder, we recommend contacting the manufacturer and / or sending the electric cylinder to be repaired.
- Unauthorised modifications or changes to the electric cylinder are not permitted for safety reasons.
- The performance data for this electric cylinder specified by RK Rose+Krieger GmbH must not be exceeded.
- The type plate must remain legible. It must be possible to identify the ratings data effortlessly at any time.
- Safety-relevant hazard symbols identify danger areas on the product.
- Safety-relevant devices must be inspected at regular intervals, but at least once a year, for proper function, damage and completeness.
- With an overhead installation of the electric cylinder, fixed loads must be secured against falling down.
The danger area underneath the application must be marked in the documentation of the end product.
- An electric drive or electrically driven components may only be connected to this electric cylinder by the appropriate technical staff, in observance of the local connection conditions and regulations (e.g. DIN, VDE).
- Permanently monitoring the motor current. By monitoring the motor current, faults can be detected immediately and hazards originating from the system can be avoided.
- Wear the necessary personal protective equipment (PPE) at all times during work.
- If a mains lead and / or feed line is damaged, the electric cylinder is to be taken out of service immediately.

Deutsch

English

Français

Español

Italiano

5. Safety

5.3 Safety signs

The warning and mandatory signs are safety signs which warn of risk or danger. Information in these assembly instructions on particular hazards or situations on the electric cylinder must be observed, as failure to do so increases the risk of accidents.



The "General Mandatory Sign" instructs you to be alert. Marked information in these assembly instructions requires your particular attention. They contain important information about functions, settings and procedures. Failure to observe may lead to personal injury and malfunctions to the electric cylinder or damage to the environment.



The "Danger of drawing in" warning sign warns of points on this product where you could be drawn into the machinery.



The "Hot surface" warning sign warns against injuries from hot surfaces.



The "Danger of hand injuries" warning sign warns that hands could be crushed, pulled in or otherwise injured.

5.4 Symbols on the type plate



Conformity with the Low Voltage and EMC Directives



Do not dispose of in domestic waste.



Warning! Danger! Observe the assembly instructions

6. Product Information

6.1 Function

The LZ 70 electric cylinder is used to adjust guided components or for other adjustment tasks of a similar nature. The drive is driven either by a low voltage motor, three-phase motor or a servo-motor.

6.1.1 Variants

The electric cylinder is available in different variants. The variants differ in their type of design and the mechanical construction.

- Check for any damage or missing components after receipt of the electric cylinder.
- Immediately notify RK Rose+Krieger GmbH of any faults found.

LZ 70 FL/PL without motor



LZ 70 FL/PL with three-phase motor



LZ 70 FL/PL with servo-motor



6. Product Information

6.2 Technical specifications LZ 70 electric cylinder

Type/Model	LZ 70 PL/KG Spindle 20x10	LZ 70 FL/KG Spindle 20x20
Supply voltage: (Primary)	depending on the type of motor	
Installation dimensions	see table 1	
Lift	5 mm - 1,000 mm	
Weight min./max. without drive motor	3 kg to 10 kg	
Protection category	When the drive motor is adapted, IP 54 protection category is achieved. When the drive motor is adapted using the RK seal set, IP 65 protection category is achieved.	
Protection category without drive motor	no IP protection	
Max. lifting speed	500 mm/s	1000 mm/s
Current consumption	depending on the type of motor	
Continuous sound pressure level	≤ 75 dB (A)	
Duty cycle	Diagram 1	Diagram 2
Power consumption	depending on the type of motor	
Ambient temperature	+ 0 °C to + 60 °C	
Load	Diagram 1	Diagram 2
Max. torque	15 Nm	
Max. acceleration "a"	10 m/s ²	
Repeatability	± 0.05 mm	
Lead angle accuracy	T7 (± 53 µm/300 mm lift)	
Service life	10,000 h	
Technical information in the material number	TQ1 A2A1D35AA ↓ ↓ ↓ 1 = IP54 3 = IP65 ↓ Stroke length 5 = Spindle KG20x10	TQ1 A2A1D36AA ↓ ↓ ↓ 2 = IP54 4 = IP65 ↓ Stroke length 6 = Spindle KG20x20

6. Product Information

Type/Model	LZ 70 PL/Tr Spindle 20x4	LZ 70 PL/Tr Spindle 20x8
Supply voltage: (Primary)	depending on the type of motor	
Installation dimensions	see table 1	
Lift	5 mm - 1,000 mm	
Weight min./max. without drive motor	2.5 kg to 9.5 kg	
Protection category	When the drive motor is adapted, IP 54 protection category is achieved. When the drive motor is adapted using the RK seal set, IP 65 protection category is achieved.	
Protection category without drive motor	no IP protection	
Max. lifting speed	24 mm/s	48 mm/s
Current consumption	depending on the type of motor	
Continuous sound pressure level	≤ 65 dB (A)	
Duty cycle (at room temperature / 20 °C)	30 % duty cycle (Max. 50 % duty cycle)	
Power consumption	depending on the type of motor	
Ambient temperature	+ 0 °C to + +50 °C	
Load	Diagram 3	
Max. torque	20 Nm	
Max. acceleration "a"	3 m/s ²	
Repeatability	± 0.2 mm	
Lead angle accuracy	± 0,15 mm/300 mm lift	
Service life	3,000 h	
Technical information in the material number	TQ1 A2A1D34AA 1 = IP54 3 = IP65 4 = Spindle Tr20x4 Stroke length	TQ1 A2A1D37AA 2 = IP54 4 = IP65 7 = Spindle Tr20x8 Stroke length

Deutsch

English

Français

Español

Italiano

6. Product Information


Force and velocity diagram 1 – LZ 70 PL KG 20x10



The force ($F=5000\text{N}$) is guaranteed on lifting strokes up to a maximum of 800 mm.

LZ 70 PL force and velocity diagram for KG Spindle 20x10


With a lifting stroke > 600 mm, see diagram 4 - v [mm/s] against stroke length [mm]

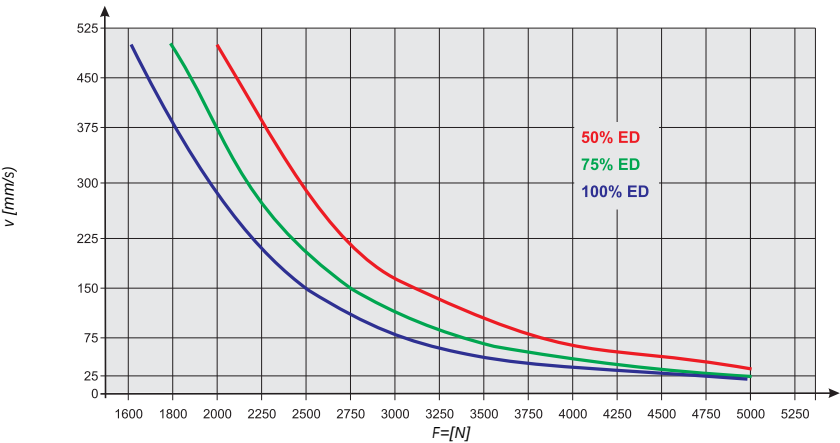

Force and velocity diagram 2 – LZ 70 FL KG 20x20

LZ 70 FL force and velocity diagram for KG Spindle 20x20

With a lifting stroke > 600 mm, see diagram 4 - v [mm/s] against stroke length [mm]

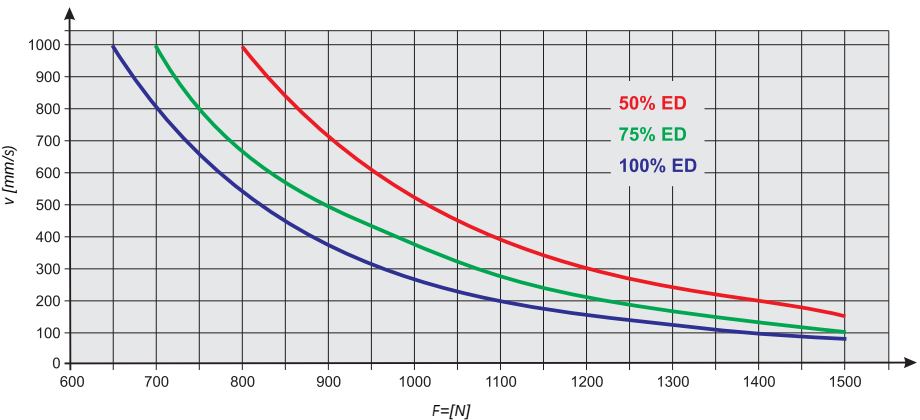


6. Product Information

Force and velocity diagram 3 – LZ 70 Tr. 20x4 and Tr. 20x8




The force ($F=5000\text{N}$) is guaranteed on lifting strokes up to a maximum of 800 mm.

LZ 70 PL force and velocity diagram for trapezoidal spindle Tr. 20x4 and Tr. 20x8
The use of a trapezoidal spindle 20x8 requires a drive motor with a motor brake.

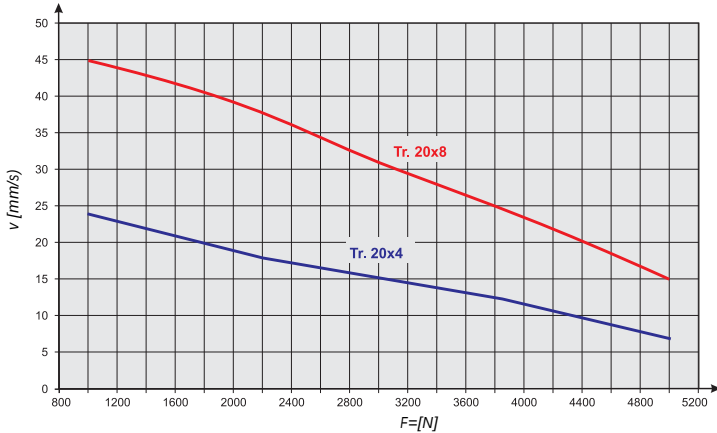


Maximum loading, force-stroke diagram 3.1 – LZ 70 Tr. 20x4 and Tr. 20x8

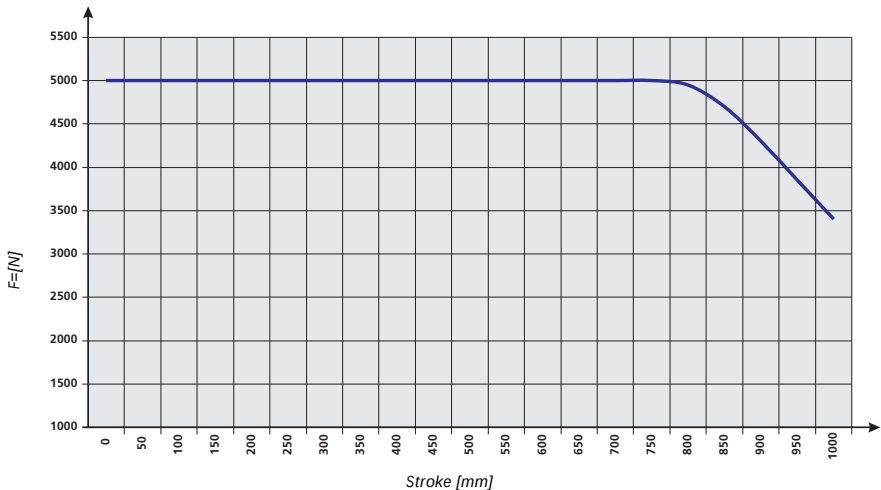

6. Product Information


Critical spindle speed - diagram 4

LZ 70 FL/PL – Speed-stroke diagram for spindle variants KG 20x20 (FL), KG 20x10 (PL)

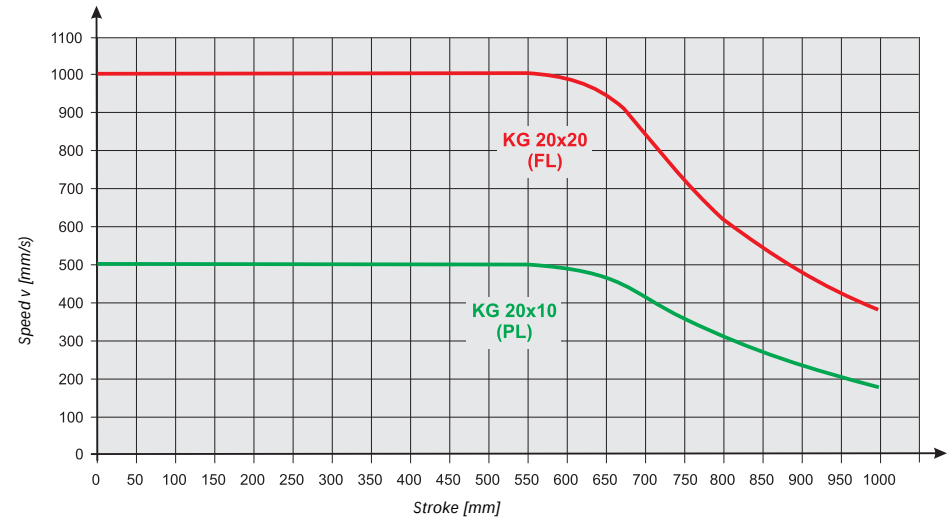

Working life, Force and displacement diagram KG-20x10 /KG-20x20 – diagram 5


LZ 70 FL/PL – Force-displacement diagram for spindle variants KG 20x20 (FL), KG 20x10 (PL)

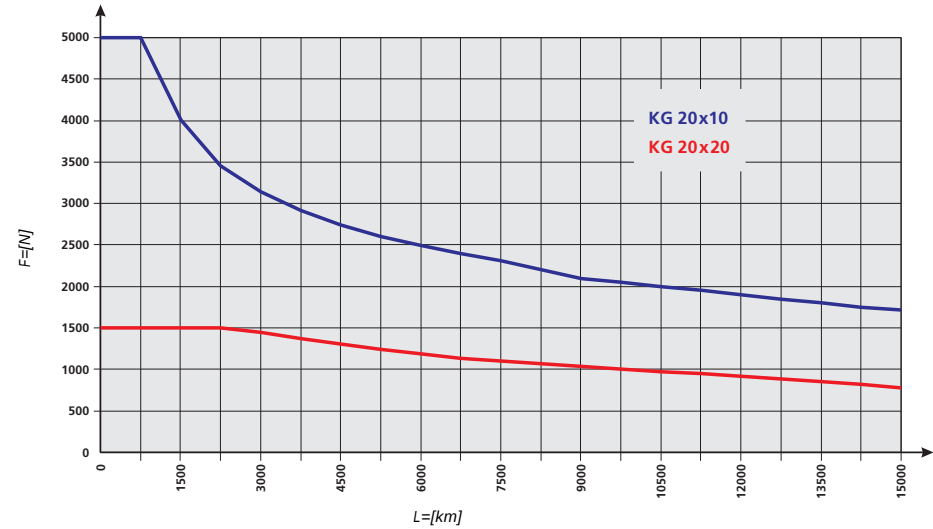

6. Product Information

Push rod buckling, force-path diagram for LZ 70 – diagram 6

Force-stroke diagram for maximum push rod load $\varnothing 30$

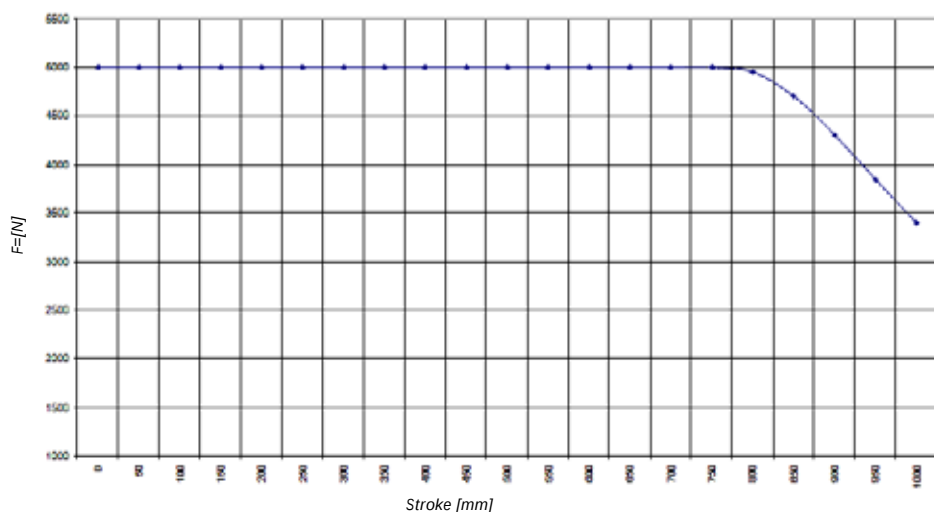

LZ 70 FL/PL


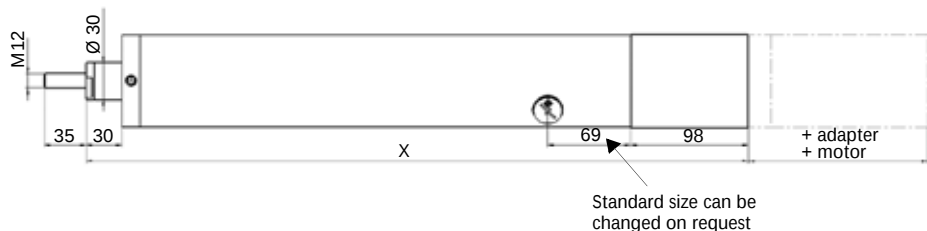


Table 1

Stroke length	Installation dimension X
1 mm to 397 mm	Lifting range + 300 mm
398 mm to 600 mm	Lifting range + 338 mm
601 mm to 795 mm	Lifting range + 375 mm
796 mm to 1000 mm	Lifting range + 405 mm

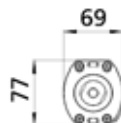


Push rod and M12 threaded pins made of V2A.

6. Product Information

6.3 Electric cylinder overview image

LZ 70 FL/PL with servo-motor


- 1 Mounting option 1, e.g. fork head (clevis)
- 2 Push rod lubrication
- 3 Mounting option 2, e.g. trunnion, solenoid switch
- 4 Covering cap / opening for spindle lubrication
- 5 Terminal box / electrical connection option for the drive motor

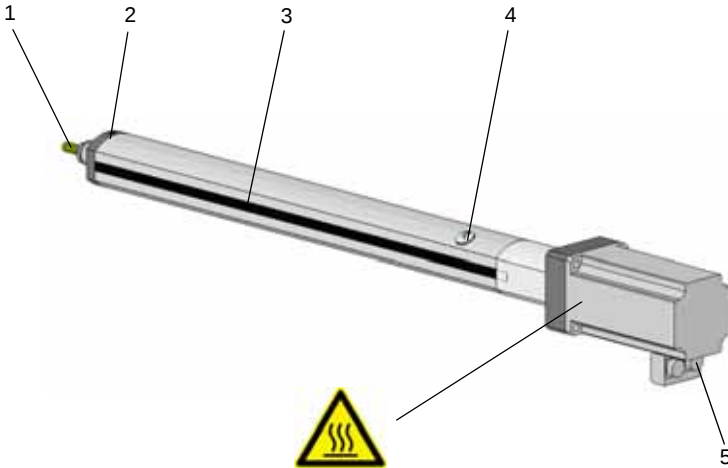

6. Product Information

LZ 70 FL/PL without motor

- 1 Mounting option 1, e.g. fork head (clevis)
- 2 Push rod lubrication
- 3 Mounting option 2, e.g. trunnion pins, solenoid switch
- 4 Covering cap / opening for spindle lubrication
- 5 Mounting option for the drive motor

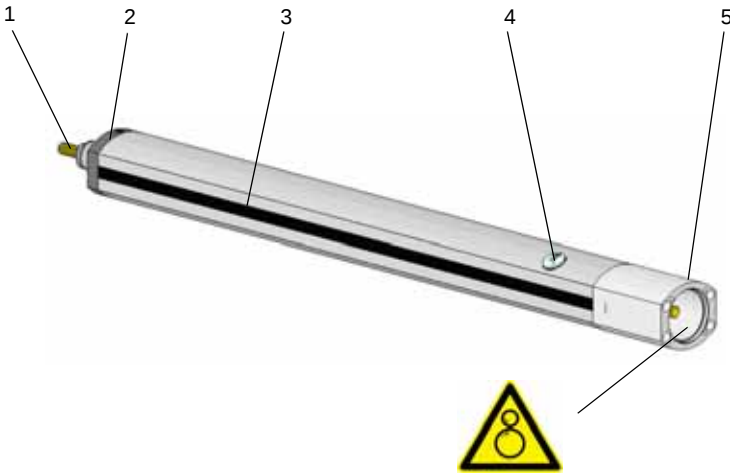

Deutsch

English

Français


Español

Italiano

6. Product Information

LZ 70 FL/PL with three-phase motor

- 1 Mounting option 1, e.g. fork head (clevis)
- 2 Push rod lubrication
- 3 Mounting option 2, e.g. trunnion pins, solenoid switch
- 4 Covering cap / opening for spindle lubrication
- 5 Terminal box / electrical connection option for the drive motor

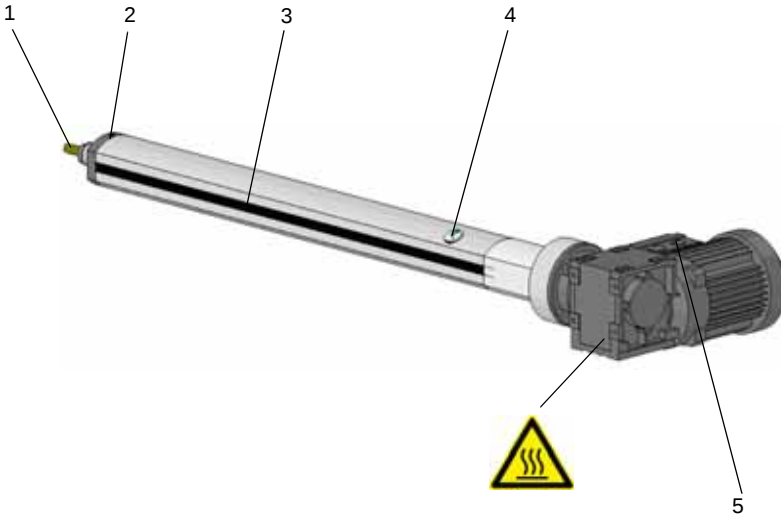

7. Life Phases

7.1 Electric cylinder scope of delivery

The electric cylinder is delivered ready for use in variants with or without a motor.

The controllers and handsets and accessories are not included in delivery.

7.2 Transport and storage

The product is to be checked by suitable personnel for visible and functional damage.

Any transportation or storage damage must be reported immediately to the person responsible and to RK Rose+Krieger GmbH.

Putting damaged electric cylinders into service is forbidden.

The environmental conditions for the storage of the electric cylinder are prescribed as follows:

- no oil-contaminated air
- contact with solvent-based paints must be avoided
- lowest / highest ambient temperature: - 20 °C/+ 80 °C
- relative humidity: from 30 % to 75 %
- air pressure: from 700 hPa to 1060 hPa
- falling below the dewpoint is not allowed

Divergent environmental factors must be approved by RK Rose+Krieger GmbH.

Deutsch

English

Français

Español

Italiano

7. Life Phases

7.3 Important information on installation and putting into service



It is essential that you note and obey the following instructions. Otherwise persons could be injured or the electric cylinder or other components could be damaged.

- No additional holes may be made in the electric cylinder.
- The electric cylinder is not to be used outdoors.
- The electric cylinder must be protected against the ingress of moisture.
- The electric cylinder must not be blocked. Risk of mechanical damage.
- The end position of the electric cylinder must not be used as lifting position limit.
- The electric cylinder must not be opened.
- The operator must ensure that there are no risks when the supply is connected.
- When designing tables, etc. take care to avoid crushing and shear points. These are to be protected appropriately.
- If a fault causes the electric cylinder to run on its own, this must be immediately stopped by isolating the supply line.
- If the supply line is damaged, the electric cylinder must be taken out of use immediately.
- The electric cylinder must not be under tension during assembly.
- Never touch the terminal box.
- Defective supply lines must be immediately swapped for new, undamaged ones.
- All work on the electric cylinder must be completed when it is in a de-energised state.

7. Life Phases

7.3.1 Information about installing and putting the LZ 70 into service without a motor

- When assembling a motor to the electric cylinder, pay attention to the axial alignment of the motor shaft and drive shaft.
- No cleaning agents may be allowed to enter the bearings.
- When mounting couplings or motor adapters, the drive shaft should not be hit or knocked.
- Design measures should be taken to prevent potential malfunction of the limit switch. The relevant stop positions must be set up as required. Particularly in the case of overhead mounting or if there is tensile load an external extension safeguard must be provided.
- Lateral forces must not lead to toppling. No risk must arise from the electric cylinder if the mains plug is pulled out.
- The axial push rod safety mechanism **1** must only be removed after the motor is fitted.
- If the push rod safety mechanism is removed prematurely, the push rod can move in an uncontrolled way.
- When installing/removing the drive (motor assembly), the push rod must be secured to prevent it moving..



Deutsch

English

Français

Español

Italiano

7. Life Phases

7.4 LZ 70 FL/PL assembly

7.4.1 Coupling / motor adapter / motor

A motor with or without a drive can be connected to the coupling housing. Correct configuration of the drive will prevent dangers arising from this electric cylinder. You can adapt the motor using a motor adapter which consists of a motor plate (or plates) and a coupling. This matched combination ensures that the components are aligned axially.

The combination of the motor and electric cylinder determines the type of motor adapter that you require. The individual components are fitted as shown in figure 2. The clamping ring hub is mounted on the spindle pin. The separation distance from the outside is 20 mm (see figure 1). The six M4 bolts are tightened to 3 Nm in a criss-cross fashion.

The second coupling lug is fitted to the motor pin using a feather key and fastened with the clamping screw. The clamping area of the coupling lug is fully assembled onto the drive shaft pin. The bevel of the motor pin is completely visible, the shaft pin protrudes at least 1.5 - 2 mm from the coupling lug. Different motor plates and/or centring rings are used depending on the variant.

Notice: for SEW motors, the clamping ring hub is fitted to the shaft pin in individual parts. The second coupling lug is fitted to the motor pin as described above.

Checks: the clamping area of the coupling lug is fitted fully flush to the shaft pin, the bevels of the shaft pin are completely visible, the shaft pin protrudes about 1.5 - 2 mm from the coupling lug. Different motor plates are used depending on the variant of the motor.

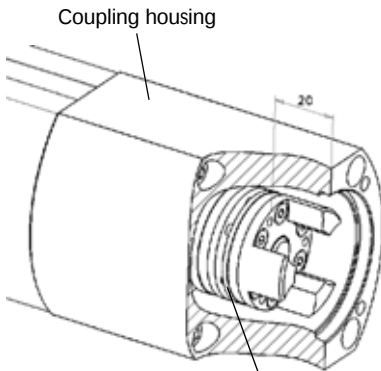


Figure 1, shows a clamping ring hub

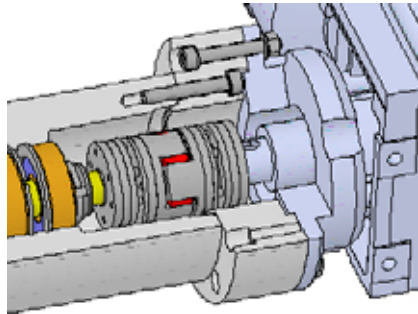


Figure 2

7.4.2 Securing and installation options

The specific tightening torques for the screws must be observed during all assembly work. Note the strength of the screws and separate information for accessories supplied. Only by observing the conditions can safety and service life be guaranteed for the electric cylinder.

The profile grooves on the guide profile are closed with a cover profile. To fit add-on components to the profile grooves, fig. 4 to fig. 6, the cover profile should be removed.

Through the two end openings in the covering cap, you can insert RK slot nuts version "N" for the nut geometry 30, with threads M6 or M5 into the guide profile (fig. 4).

Magnets are already fitted as standard into the electric cylinder to operate magnet switches.

To fasten fork and joint heads to the push rod, a trunnion mounting with a bearing block to fit the cylinder is available.



Fig. 1

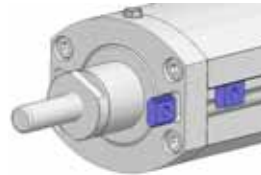


Fig. 4

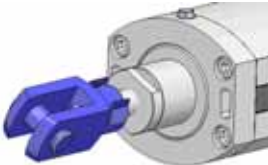


Fig. 2



Fig. 5

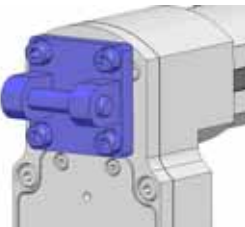


Fig. 3

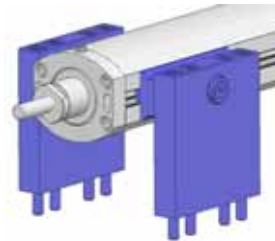


Fig. 6



7. Life Phases



- You should only use the screws supplied when using/fitting a swivel flange or pin.
- Screws that are too long will be destroyed when mounting the cover cap or gear cover.
- You should ensure that the heads correctly counter the nuts included in delivery if using/fitting a joint or fork head.



Assembly position:

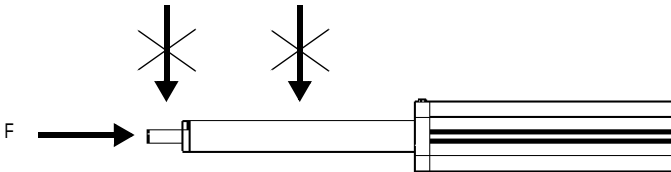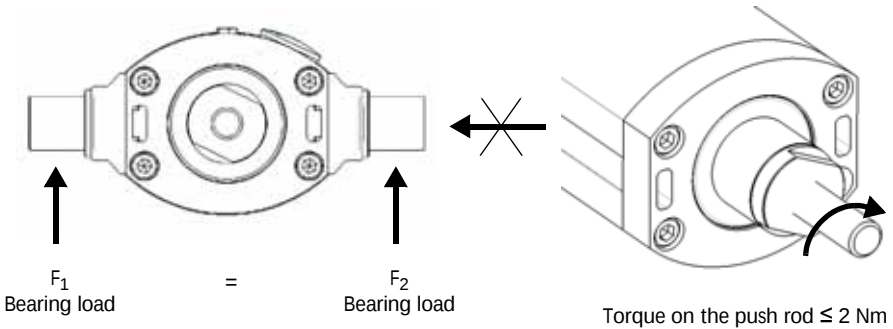

There must be no lateral forces on the push rod!

7. Life Phases

7.5 Tightening torque (screws DIN EN ISO 4762)

Dimension	Strength 8.8 Tightening torque M_A (Nm)	Strength 10.9 Tightening torque M_A (Nm)	Strength 12.9 Tightening torque M_A (Nm)
M4	3.0	4.4	5.1
M5	5.9	8.7	10
M6	10	15	15
M8	25	35	43
M10	49	72	84

7.6 Putting into service

Only persons who have read and understood these assembly instructions completely may put the unit into service.

The mode of function of this electric cylinder results in forces that can lead to personal injury or property damage.

The safety provisions of the electric cylinder must therefore be observed.

7.7 Normal operation

During operation, check the electric cylinder regularly to ensure it properly functions.

During normal operation, look out for obvious changes in the incomplete machine. If defects occur, the electric cylinder must be taken out of use immediately to prevent damage.

As a part of the complete machine assembly, the assembly instructions of the whole machine applies in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC.

Deutsch

English

Français

Español

Italiano

7. Life Phases

7.8 Maintenance

LZ 70 FL and PL

All electric cylinders are provided with the required amount of lubricants ex-factory. The maintenance intervals are determined by the number of operating hours, loads and ambient influences. You should retract the push rod to 30 mm to lubricate the spindle and push rod. The electric cylinder must be turned off after reaching the maintenance position (stroke "0 mm"). The threaded plug for the spindle lubrication are removed by turning counter-clockwise, a **piston driven grease gun is inserted into the centre of the hole in the leading nut, and lubricated with two strokes.**

The push rod is lubricated using the funnel-shaped grease nipple in the cover cap with one stroke. Excess or extruded grease should be removed with a cloth.


The screw plug must be reinserted following maintenance work.



After 1,000 operating hours, the trapezoidal threaded spindle nut must be checked for wear by testing the amount of thread play.

For versions with trapezoidal spindles $\varnothing 20 \times 4$, if axial play is $\geq 1 \text{ mm}$ the spindle nut must be replaced.

For versions with trapezoidal spindles $\varnothing 20 \times 8$, if axial play is $\geq 1.5 \text{ mm}$ the spindle nut must be replaced.

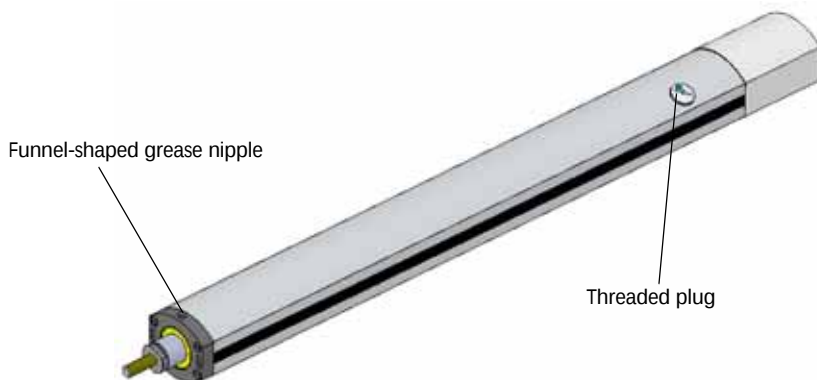

7. Life Phases

Recommended lubricants



Recommended lubrication for the fastening bolts in the fork head for the push rod of the LZ70: mineral oil based greases of KP1K-30, DIN 51502 quality

Recommended lubrication for ball threaded spindles: mineral oil based greases of NLGI class 2 (Dynalub 510) quality.

Recommended lubrication for trapezoidal threaded spindles: Molykote EM-50L, Klüber GLY801

Lubrication intervals and lubricant amounts:

Use	Lubrication intervals	Lubricant amount
trapezoidal threaded spindles	every 200 operating hours	2 cm ³
ball threaded spindles	every 400 operating hours	2 cm ³
push rod	every 800 operating hours	1 cm ³
fastenings / bolts in fork head	every 800 operating hours	1 cm ³



All work with the electric cylinder may only be carried out in accordance with these instructions. The device may only be opened by authorized specialist personnel. If there is a fault with the drive, we recommend that you contact the manufacturer or send the drive for repair.

- When working on the electrics or the electrical elements, they must be first disconnected from the supply to prevent any risk of injury.
- Unauthorised modifications or changes to the working unit are not permitted for safety reasons.
- Safety-related equipment must be checked on a regular basis, however, at least once a year for completeness and function.
- For maintenance, the push rod should be positioned as shown in the diagram on page 49.

Funnel-shaped grease nipple for push rod lubrication

Threaded plug for spindle lubrication

Lubrication hole for spindle

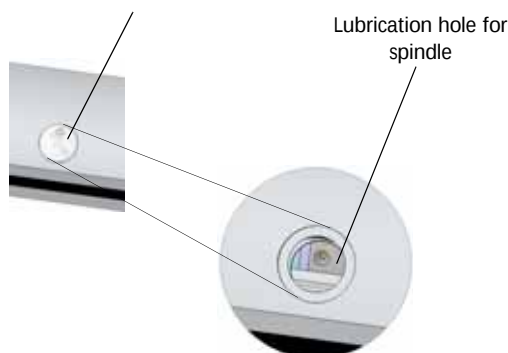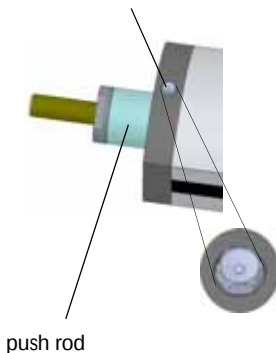

7. Life Phases

7.9 Cleaning

You can clean the hand switch and the outside surface of the electric cylinder's profile using a lint-free, clean cloth.




Solvent-based cleaners will corrode the material and can damage it.

7.10 Disposal and return


The electric cylinder must either be disposed of in accordance with the applicable regulations and guidelines, or returned to the manufacturer.

The electric cylinder contains electronic components, cable, metals, plastics etc. and is to be disposed of in accordance with the applicable environmental regulations of the respective country. In Germany, disposal is governed by the Elektro-G (RoHS) [Electrical Code] and in the European Economic Area by EU Directive 2002/95/EC or the relevant national legislation.


7.11 Accessories

Order no.	Type	Illustration
qzd 050 491 	Magnetic switch Supply voltage: 10-30 VDC Current consumption 100 mA Output: NC (PNP) Cable length: 0.3 m 	
qzd 050 492	Extension for magnetic switches: Cable length: 5 m	
qzd 050 495	Magnetic switch including extension	
4006201 (M5) 4006203 (M6)	Sliding block, "N" version	
qzd 050 194	Fork head (clevis) M12 (including locking nut)	

7. Life Phases

Order no.	Type	Illustration
qzd 050 195	Fork joint M12 (including locking nut)	
qzd 050 489	Trunnion, incl. securing materials	
qzd 050 488	Bearing block for trunnion including securing materials	
qzd 050 490	Trunnion including securing materials	

syncFlex A (axial compensation)

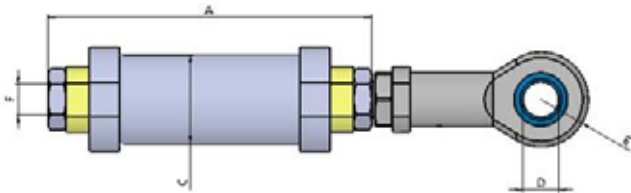

Code no.	Load	A	C	D	E	F
QZD050473	600 N	102	Ø 30	Ø 12	R16	M12
QZD050474	1000 N	102				
QZD050475	2000 N	103.5				
QZD050476	2500 N	109				
QZD050477	3000 N	107.5				
QZD050478	4000 N	139.5				
QZD050494	5000 N	137				

Table des matières

1. Déclaration d'incorporation

1.1 Déclaration d'incorporation du vérin électrique LZ 70 avec moteur triphasé ou servomoteur.....	66
--	----

2. Remarques générales

2.1 Remarques concernant cette notice d'assemblage.....	68
---	----

3. Responsabilité/Garantie

3.1 Responsabilité	69
3.2 Observations sur le produit	69
3.3 Langue de la notice d'assemblage.....	69
3.4 Droits d'auteur	69

4. Utilisation/Utilisateur

4.1 Utilisation conforme aux instructions.....	70
4.2 Utilisation non conforme aux instructions	70
4.2.1 Mauvaise utilisation raisonnablement prévisible.....	70
4.3 Personnes autorisées à utiliser, monter et manier ce vérin électrique.....	70

5. Sécurité

5.1 Consignes de sécurité	71
5.2 Consignes de sécurité particulières.....	72
5.3 Symboles de sécurité.....	73
5.4 Symboles sur la plaque signalétique.....	73

6. Informations sur le produit

6.1 Mode de fonctionnement	74
6.1.1 Modèles.....	74
6.2 Caractéristiques techniques du <i>vérin électrique LZ 70</i>	75
6.3 Aperçu global du vérin électrique	81

Table des matières

7. Phase de vie

7.1 Contenu de la livraison du cylindre électrique.....	84
7.2 Transport et stockage	84
7.3 Remarques importantes sur le montage et la mise en service	85
7.3.1 Remarques importantes concernant le montage et la mise en service du LZ 70 sans moteur	86
7.4 Montage du LZ 70 FL/PL	87
7.4.1 Accouplement/Adaptateur moteur/Moteur	87
7.4.2 Possibilités de fixation et de montage	88
7.5 Couples de serrage (vis DIN EN ISO 4762).....	90
7.6 Mise en service	90
7.7 Utilisation normale	90
7.8 Entretien	91
7.9 Nettoyage.....	93
7.10 Recyclage et reprise	93
7.11 Accessoires.....	93

Deutsch

English

Français

Espanol

Italiano

1. Déclaration d'incorporation

1.1 Déclaration d'incorporation du vérin électrique LZ 70 avec moteur triphasé ou servomoteur

selon la directive relative aux machines 2006/42/EG, Annexe II, 1.B pour quasi-machines

Le fabricant	La personne habilitée et résidant dans la Communauté autorisée à préparer les documents techniques pertinents.
RK Rose+Krieger GmbH	Michael Amon
Potsdamer Straße 9	RK Rose+Krieger GmbH
D-32423 Minden	Potsdamer Straße 9
	D-32423 Minden

Description et identification d'une quasi-machine.

Produit	Voir plaque signalétique sur la face avant de cette notice de montage
Type	Voir plaque signalétique sur la face avant de cette notice de montage
Numéro de série	Voir plaque signalétique sur la face avant de cette notice de montage
Numéro de projet	Voir plaque signalétique sur la face avant de cette notice de montage
Contrat	Voir plaque signalétique sur la face avant de cette notice de montage
Fonctionnement	Montée et descente électromotorisées d'un profil interne pour générer un mouvement linéaire

Les exigences de base suivantes de la directive européenne 2006/42/EG ont été utilisées et remplies :

1.1.5., 1.3., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.9., 4.1.2.3., 4.1.3., 4.3.2., 4.3.3., 4.4.1., 4.4.2.

Il a en outre été déclaré que les documents techniques spéciaux ont été créés conformément à l'Annexe VII, partie B.

Il est explicitement précisé que les quasi machines respectent toutes les directives des normes européennes suivantes :

2011/65/CE	Directive du Parlement européen et du Conseil du 08 juin 2011 pour la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques.
------------	--

1. Déclaration d'incorporation

Références aux normes harmonisées conformément à l'article 7, alinéa 2

EN ISO 12-100:2010-11 : Sécurité des machines – Principes généraux de conception - Évaluation et réduction des risques.

Références aux autres normes et spécifications techniques utilisées

ÖNORM EN ISO 13857:2008-08-01
Sécurité des machines – Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et inférieurs d'atteindre les zones dangereuses (ISO 13857:2008)

Le fabricant ou le mandataire s'engage à transmettre les documents spéciaux concernant la quasi-machine aux autorités nationales sur demande fondée. Cette transmission s'effectue au format électronique.

Les droits de propriété industrielle restent inchangés.

Remarque importante ! La quasi-machine ne doit être mise en service que lorsqu'il a été constaté que la machine dans laquelle cette quasi-machine doit être intégrée respecte les définitions de cette directive.

Minden, le 28/07/2014



Lieu / date

Signature

Directeur technique

Position du signataire

Minden, le 28/07/2014



Lieu / date

Signature

Le gérant

Position du signataire

Deutsch

English

Français

Espanol

Italiano

1. Déclaration d'incorporation

2.1 Remarques concernant cette notice d'assemblage

Cette notice d'assemblage n'est valable que pour les vérins électriques décrits et a pour objectif de servir de documentation pour le fabricant du produit final dans laquelle cette quasi-machine sera intégrée.

Nous attirons expressément votre attention sur le fait qu'une notice complète comportant l'ensemble des fonctionnalités et les remarques de sécurité du produit final, devra être émise par le fabricant du produit final à l'intention du client final.

Ceci est également valable pour le montage dans une machine. C'est le fabricant de la machine qui est responsable des installations de sécurité conformes, des vérifications, des contrôles éventuels des points de compression et de sécurité ainsi que de la documentation.

Cette notice d'assemblage est faite pour vous aider à :

- éviter les dangers
- éviter les temps d'immobilisation
- et garantir ou allonger la durée de vie de ce produit.

Les remarques de sécurité, les dispositions relatives à la sécurité ainsi que les indications de cette notice d'assemblage doivent être intégralement respectées.

La notice d'assemblage devra être lue et respectée par tous les utilisateurs du produit.

La mise en service reste interdite tant que la machine ne respecte pas les directives européennes 2006/42/CE (directive relative aux machines). Avant la mise en service, elle devra répondre aux normes européennes, y compris en ce qui concerne la documentation.

Nous attirons expressément l'attention de l'utilisateur final de cette machine incomplète/quasi-machine/éléments de machine sur l'obligation d'enrichir et de compléter la présente documentation. Ceci est particulièrement valable en cas de montage ou d'intégration d'éléments et/ou entraînements électriques, l'utilisateur final est en particulier tenu d'établir une déclaration de conformité CE. Notre déclaration d'incorporation deviendra automatiquement caduque.

3. Responsabilité/Garantie

3.1 Responsabilité

La société RK Rose+Krieger GmbH ne porte aucune responsabilité en cas de dommages ou de gênes occasionnés par des modifications de construction effectuées par un tiers ou une modification des installations de sécurité de ce vérin électrique. Lors de réparations ou de travaux de maintenance, seules des pièces de rechange d'origine devront être employées.

La société RK Rose+Krieger ne saurait être tenue pour responsable en cas d'emploi de pièces de rechange qui ne sont pas vérifiées et validées par RK Rose+Krieger GmbH.

La déclaration d'incorporation européenne perdra dans ce cas sa validité.

Les installations relevant de la sécurité doivent être vérifiées régulièrement, au moins une fois par an (fonctionnalité, dommages et intégralité).

Nous nous réservons le droit de modifications techniques du vérin électrique et de cette notice d'assemblage.

Des actions promotionnelles, des prises de position publiques ou des publications similaires ne pourront être prises comme base concernant la conformité ou la qualité de ce produit. Aucun dédommagement ne pourra être réclamé à RK Rose+Krieger GmbH pour la disponibilité de versions antérieures ou pour les adaptations aux versions actuelles des vérins électriques.

En cas de questions, merci de toujours nous donner les indications figurant sur la plaque signalétique.

Notre adresse :

RK Rose+Krieger GmbH
 Postfach 1564
 32375 Minden, Allemagne
 Tél. : +49 (0) 571 9335 0
 Fax : +49 (0) 571 9335 119

3.2 Observations sur le produit

La société RK Rose+Krieger GmbH propose des produits à la pointe de la technologie et adaptés aux dernières normes en matière de sécurité.

Merci de nous informer immédiatement en cas de pannes ou de perturbations répétées.

3.3 Langue de la notice d'assemblage

La version originale de la présente notice d'assemblage a été rédigée dans la langue officielle euro-péenne du fabricant de cette machine incomplète.

Les traductions vers d'autres langues sont des traductions de la version originale, les directives légales des machines gardent leur validité.

3.4 Droits d'auteur

Seules des copies individuelles, par exemple des copies ou des impressions, à usage privé sont autorisées. La production et la diffusion d'autres reproductions ne sont autorisées qu'avec l'accord formel de RK Rose+Krieger GmbH. L'utilisateur est personnellement responsable du respect des prescriptions légales et pourra, en cas de violation, être tenu pour responsable. Les droits d'auteur de cette notice demeurent la propriété de la RK Rose+Krieger GmbH.

4. Utilisation/Utilisateur

4.1 Utilisation conforme aux instructions

Le vérin électrique est exclusivement destiné au déplacement de composants guidés ou d'autres tâches de déplacement de type comparable. Le vérin électrique ne doit pas être utilisé dans des zones présentant des risques d'explosion, ni en contact direct avec des aliments, des produits pharmaceutiques ou cosmétiques. Les indications du catalogue, le contenu de cette notice d'assemblage et/ou les conditions définies dans le contrat doivent être intégralement respectés. Les indications de charge données dans cette notice d'assemblage sont des valeurs maximales qui ne doivent pas être dépassées.

4.2 Utilisation non conforme aux instructions

Une « utilisation non conforme aux instructions » se présente dès lors que les données répertoriées dans le chapitre *Utilisation conforme aux instructions* ne sont plus respectées. En cas d'utilisation non conforme aux instructions, d'un maniement inadéquat ou si ce vérin électrique est utilisé, monté ou manipulé par du personnel non formé, il peut y avoir un risque pour ce personnel. Par exemple, l'utilisation de ce vérin électrique pour déplacer des personnes est une utilisation non conforme aux instructions et est interdite. En cas d'utilisation non conforme aux instructions, la responsabilité de RK Rose+Krieger n'est plus engagée et le certificat de conformité général du vérin électrique devient caduc.

4.2.1 Mauvaise utilisation raisonnablement prévisible

- Surcharge de la machine à cause du poids ou dépassement de la durée de service
- Utilisation à l'air libre
- Utilisation dans un environnement ayant un haut degré d'humidité > point de condensation
- Utilisation dans des espaces à risques d'explosion selon les directives ATEX
- Ouverture de l'appareil
- Utilisation avec des conduites d'alimentation ou des caissons endommagés
- Fixation insuffisante du vérin électrique
- Utilisation dans l'industrie alimentaire avec un contact direct avec des aliments non emballés
- Utilisation dans un environnement très sale
- Utilisation dans une atmosphère très poussiéreuse
- Utilisation dans une atmosphère contenant des solvants
- Utilisation avec des êtres vivants

4.3 Personnes autorisées à utiliser, monter et manier ce vérin électrique

Toute personne ayant entièrement lu et compris la notice d'assemblage est habilitée à utiliser, monter et manier ce vérin électrique. Les responsabilités d'utilisation de ce vérin électrique doivent être clairement définies et respectées.

5. Sécurité

5.1 Consignes de sécurité

La société RK Rose+Krieger GmbH a construit ce vérin électrique selon les dernières connaissances techniques et les règlements de sécurité en vigueur. Ce vérin électrique peut malgré tout représenter un risque pour les personnes et les biens matériels s'il est utilisé d'une manière non conforme aux instructions ou si les instructions de sécurité ne sont pas respectées. Une utilisation correcte garantit de hautes performances et une disponibilité élevée du vérin hydraulique. Les erreurs ou les conditions qui pourraient entraver la sécurité doivent être éliminées immédiatement.

Toute personne chargée du montage, de l'utilisation ou du maniement de ce vérin électrique doit avoir lu et compris entièrement la notice d'assemblage.

Cela implique que vous :

- comprenez le texte des instructions de sécurité et
- que vous vous familiarisiez avec l'affectation et la fonction des différentes possibilités de maniement et d'utilisation.

L'utilisation, le montage et le maniement du vérin électrique ne pourront être entrepris que par un personnel prévu à cet effet. Tous les travaux sur et avec le vérin électrique ne devront être réalisés qu'en adéquation avec ces instructions. C'est pour cette raison que cette notice de montage doit toujours se trouver à proximité du vérin électrique, à portée de main et protégée.

Les directives de sécurité générales, nationales ou internes à l'entreprise doivent être respectées. Les responsabilités lors de l'utilisation, du montage ou du maniement de ce vérin électrique doivent être définies sans équivoque et être respectées afin d'éviter tout malentendu au sujet des responsabilités en matière de sécurité. Avant chaque mise en service, l'utilisateur devra s'assurer qu'aucune personne ou objet ne se trouve dans la zone de danger du vérin électrique.

L'utilisateur n'est autorisé à utiliser le vérin électrique qu'en parfait état de fonctionnement. Toute modification doit être signalée immédiatement au responsable le plus proche.

Deutsch

English

Français

Español

Italiano

5. Sécurité

5.2 Consignes de sécurité particulières

- Tous les travaux sur et avec le vérin électrique ne devront être réalisés qu'en adéquation avec ces instructions.
- L'ouverture de l'appareil est exclusivement réservée à un personnel qualifié autorisé. En cas de défaut sur le vérin électrique, nous vous conseillons de prendre contact avec le fabricant ou de renvoyer ce vérin électrique pour le faire réparer.
- Pour des raisons de sécurité, toute transformation arbitraire ou modification du vérin électrique est interdite.
- Les caractéristiques de puissance de ce vérin électrique définies par la société RK Rose+Krieger GmbH ne devront jamais être dépassées.
- La plaque signalétique doit rester lisible. Les données doivent être accessibles sans peine à tout moment.
- Les symboles de danger relatifs à la sécurité, indiquent une zone de danger sur le produit.
- Les installations relevant de la sécurité doivent être vérifiées régulièrement, au moins une fois par an (fonctionnalité, dommages et intégralité).
- En cas de montage sur la tête du vérin électrique, les charges fixées doivent être sécurisées afin d'éviter toute chute.
La zone de danger en dessous de la colonne doit être signalée dans la documentation du produit final.
- Le branchement d'un entraînement électrique ou de pièces rapportées électriques sur ce vérin électrique est exclusivement réservé à un personnel qualifié en tenant compte des conditions de branchement locales et des prescriptions en vigueur (par exemple, DIN, VDE).
- Surveiller de manière permanente le courant du moteur. En surveillant le courant du moteur, des dysfonctionnements peuvent être identifiés immédiatement et les dangers émanant du système peuvent être évités.
- Porter lors de tous les travaux les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires.
- Le vérin électrique doit être mis hors service immédiatement en cas de défaut de la prise réseau et/ou de l'alimentation.

5.3 Symboles de sécurité

Ces signes d'avertissement et d'instruction sont des symboles de sécurité prévenant d'un risque ou d'un danger.

Les instructions de cette notice d'assemblage relatives à des dangers ou des situations particulières sur le vérin électrique doivent être intégralement respectées ; leur non-respect augmente les risques d'accident.



La « signalétique générale » incite à un comportement prudent.

Les informations signalées dans cette notice d'assemblage doivent retenir votre attention.

Elles vous fournissent des remarques importantes sur les fonctionnalités, les réglages et la marche à suivre. Leur non-respect peut entraîner des dommages corporels, des dysfonctionnements de ce vérin électrique ou de son environnement.



Le symbole «Risque de happement» prévient d'un risque de happement sur le produit.



Le symbole «Surface brûlante» prévient d'un risque de blessure dû à une surface brûlante.



Le symbole « Attention risque de blessures pour les mains » signale un risque de coincement, de happement ou tout autre risque pour les mains.

5.4 Symboles sur la plaque signalétique



Conformité aux directives basse tension et CEM



Ne pas jeter avec les déchets ménagers.



Attention ! Danger ! Respecter la notice d'assemblage.

6. Informations sur le produit

6.1 Mode de fonctionnement

Le vérin électrique LZ 70 sert au déplacement de composants guidés ou d'autres tâches de déplacement de type comparable.

6.1.1 Modèles

Le vérin électrique existe dans différents modèles. Les modèles se distinguent par la forme de construction et la conception mécanique.

- Veuillez vérifier après réception du vérin électrique, si la machine présente d'éventuels dommages ou si des pièces sont manquantes.
- Informer au plus vite la société RK Rose+Krieger GmbH sur d'éventuels défauts.

LZ 70 FL/PL

sans moteur



LZ 70 FL/PL

avec moteur triphasé





LZ 70 FL/PL

avec servomoteur



6. Informations sur le produit

6.2 Caractéristiques techniques du vérin électrique LZ 70

Type/Modèle	LZ 70 PL/KG-Broche 20x10	LZ 70 FL/KG-Broche 20x20
Tension d'alimentation (primaire)	en fonction du type de moteur	
Dimensions de montage	voir tableau 1	
Course	5 mm - 1 000 mm	
Poids min./max. sans moteur triphasé	3 kg à 10 kg	
Type de protection	On atteint le type de protection IP 54 en adaptant un moteur d'entraînement. On atteint le type de protection IP 65 en adaptant un moteur d'entraînement en association avec un jeu de joints d'étanchéité RK.	
Type de protection sans moteur triphasé	Aucune protection IP	
Vitesse de course max.	500 mm/s	1000 mm/s
Consommation de courant	en fonction du type de moteur	
Niveau de pression sonore continu	≤ 75 dB (A)	
Durée de service	Diagramme 1	Diagramme 2
Puissance absorbée	en fonction du type de moteur	
Température ambiante	+ 0 °C à +60 °C	
Charge	Diagramme 1	Diagramme 2
Couple d'entraînement max.	15 Nm	
Accélération max. "a"	10 m/s ²	
Précision de reprise	± 0,05 mm	
Précision de pas	T7 (course ± 53 µm/300 mm)	
Durée de vie	10 000 h	
Informations techniques dans le numéro de référence	TQ1 _ A2A1D35AA  1 = IP54 3 = IP65 5 = Broche KG20x10 longueur de course	TQ1 _ A2A1D36AA  2 = IP54 4 = IP65 6 = Broche KG20x20 longueur de course

Deutsch



English

Français

Español

Italiano

6. Informations sur le produit

Type/Modèle	LZ 70 PL/Tr-Broche 20x4		LZ 70 PL/Tr-Broche 20x8	
Tension d'alimentation (primaire)	en fonction du type de moteur			
Dimensions de montage	voir tableau 1			
Course	5 mm - 1 000 mm			
Poids min./max. sans moteur triphasé	2,5 kg à 9,5 kg			
Type de protection	On atteint le type de protection IP 54 en adaptant un moteur d'entraînement. On atteint le type de protection IP 65 en adaptant un moteur d'entraînement en association avec un jeu de joints d'étanchéité RK.			
Type de protection sans moteur triphasé	Aucune protection IP			
Vitesse de course max.	24 mm/s		48 mm/s	
Consommation de courant	en fonction du type de moteur			
Niveau de pression sonore continu	≤ 65 dB (A)			
Temps de fonctionnement (à température ambiante / 20 °C)	30 % ED (max. 50 % ED)			
Puissance absorbée	en fonction du type de moteur			
Température ambiante	+ 0 °C à +50 °C			
Charge	Diagramme 3			
Couple d'entraînement max.	20 Nm			
Accélération max. "a"	3 m/s ²			
Précision de reprise	± 0,2 mm			
Précision de pas	Course ± 0,15 mm/300 mm			
Durée de vie	3 000 h			
Informations techniques dans le numéro de référence	TQ1 A2A1D34AA  1 = IP54 3 = IP65 4 = Broche Tr20x4 longueur de course		TQ1 A2A1D37AA  2 = IP54 4 = IP65 7 = Broche Tr20x8 longueur de course	

6. Informations sur le produit

Diagramme de force et de vitesse 1 - LZ 70 PL KG 20x10



La force $F=5\,000\text{ N}$ est obtenue sur des longueurs de course allant jusqu'à 800 mm max.

Diagramme de force et de vitesse du LZ 70 PL sur broche KG 20x10

Pour une course $> 600\text{ mm}$, voir diagramme 4 - $v\text{ [mm/s]}$ pour une course [mm]


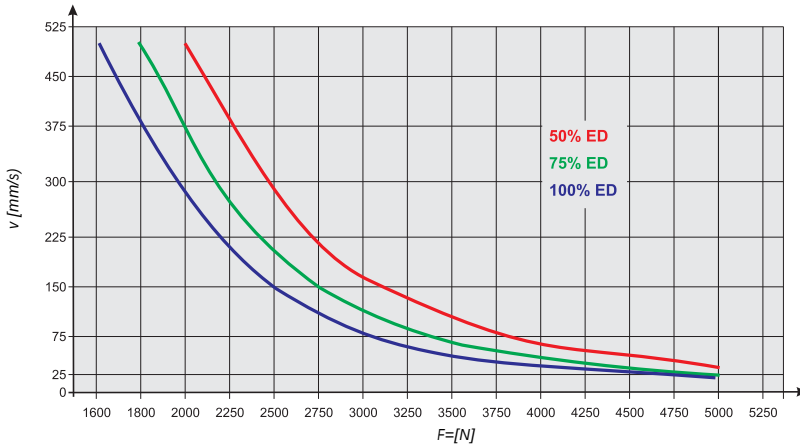


Diagramme de force et de vitesse 2 - LZ 70 FL KG 20x20

Diagramme de force et de vitesse du LZ 70 FL sur broche KG 20x20

Pour une course $> 600\text{ mm}$, voir diagramme 4 - $v\text{ [mm/s]}$ pour une course [mm]

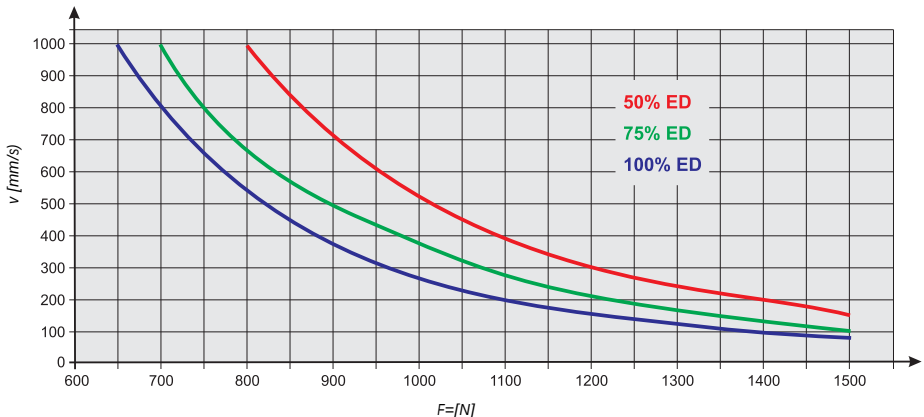

6. Informations sur le produit


Diagramme de force et de vitesse 3 - LZ 70 Tr. 20x4 et Tr. 20x8




La force $F=5\,000\text{ N}$ est obtenue sur des longueurs de course allant jusqu'à 800 mm max.

Diagramme de force et de vitesse du LZ 70 PI par rapport à la broche trapézoïdale Tr. 20x4 et Tr. 20x8

L'utilisation d'une broche trapézoïdale 20x8 nécessite un moteur d'entraînement à frein moteur

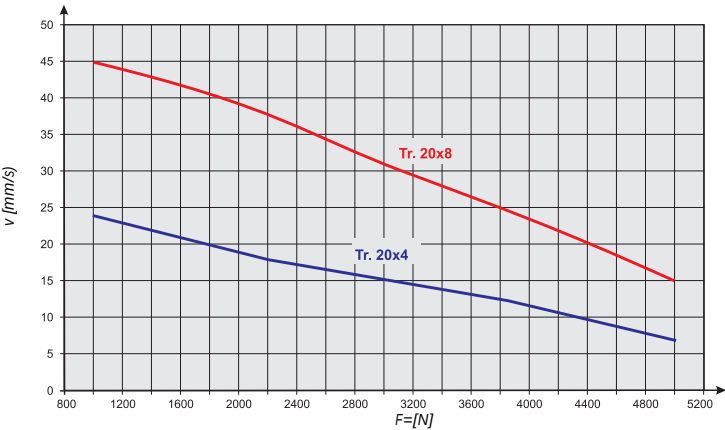


Charge maximale, schéma force-course 3.1 - LZ 70 Tr. 20x4 et Tr. 20x8

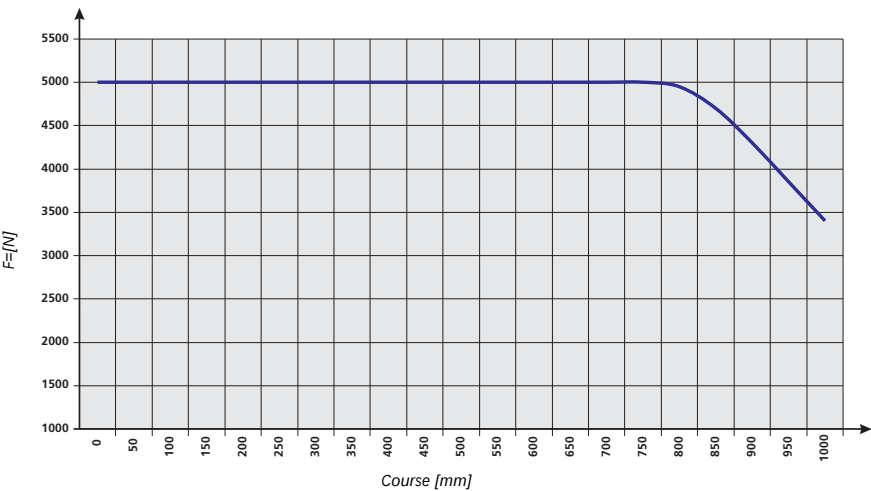

6. Informations sur le produit


Vitesse de rotation critique de la broche - Diagramme 4

LZ 70 FL/PL – Diagramme de vitesse de course en fonction des modèles de broche KG 20x20 (FL), KG 20x10 (PL)

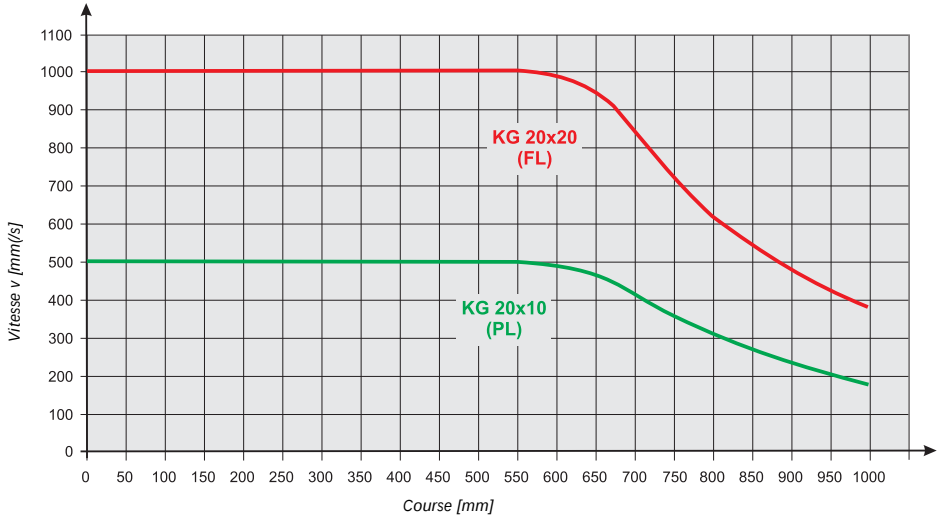

Durée de vie, Diagramme de force et de chemin KG-20x10 /KG-20x20 – Diagramme 5


LZ 70 FL/PL – Diagramme de force et de chemin en fonction des modèles de broche KG 20x20 (FL), KG 20x10 (PL)

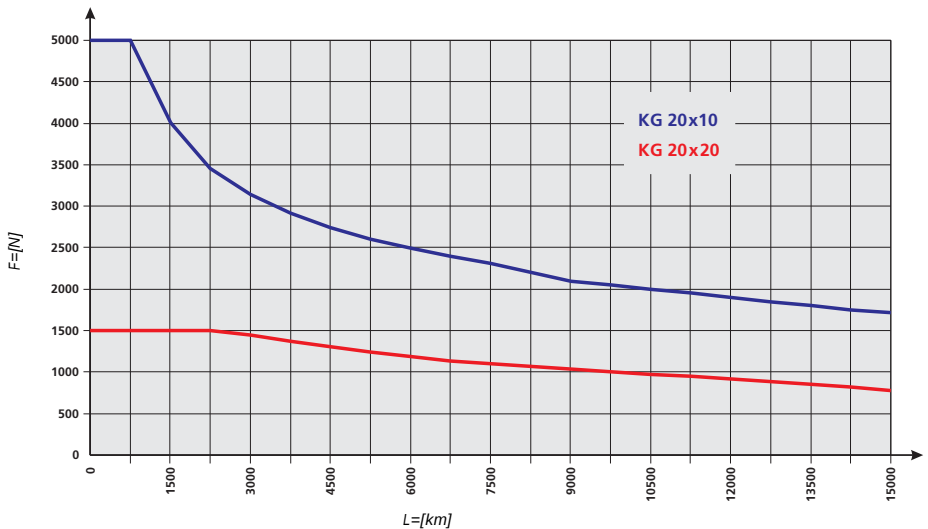

6. Informations sur le produit

Cintrage de la tige de poussée, diagramme de la force en fonction de la course pour LZ 70 – Diagramme 6

Diagramme de la force en fonction de la course pour le chargement maximale de la tige de poussée Ø 30

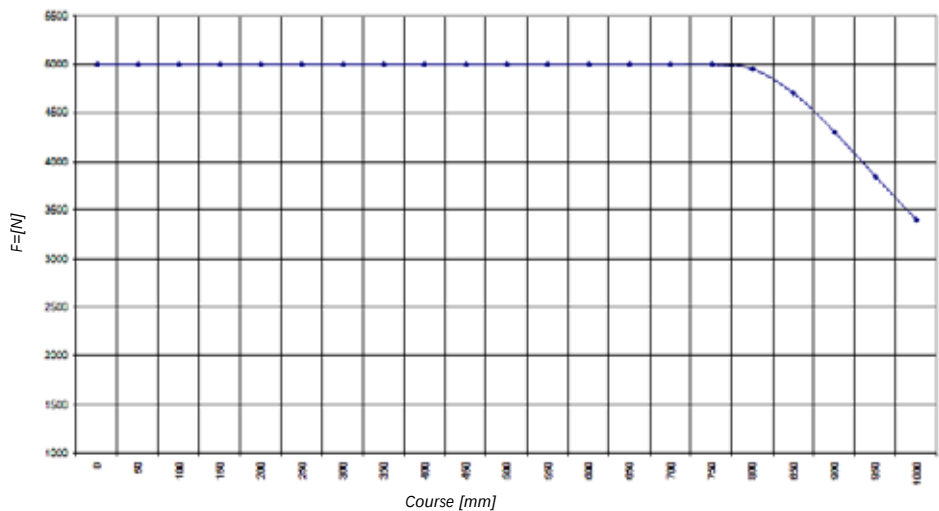

LZ 70 FL/PL


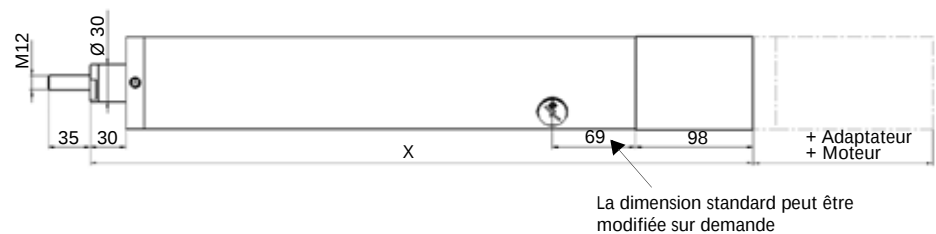


Tableau 1

Longueur de course	Dimension de montage X
1 mm à 397 mm	Course + 300 mm
398 mm à 600 mm	Course + 338 mm
601 mm à 795 mm	Course + 375 mm
796 mm à 1000 mm	Course + 405 mm




Tige de poussée et tourillon fileté M12 en V2A.

6. Informations sur le produit

6.3 Aperçu global du vérin électrique

LZ 70 FL/PL avec servomoteur

- 1 Possibilité de fixation 1, par ex. chape
- 2 Graissage de la tige de poussée
- 3 Possibilité de fixation 2, par ex. tourillons, commutateur magnétique
- 4 Volet de recouvrement / Ouverture de graissage de la broche
- 5 Boîte de connexion / Possibilité de raccordement électrique pour le moteur électrique

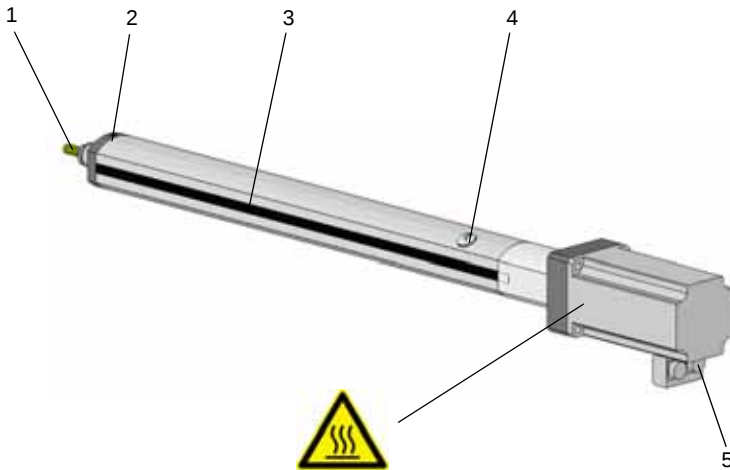

Deutsch

English

Français


Espanol

Italiano

6. Informations sur le produit

LZ 70 FL/PL sans moteur


- 1 Possibilité de fixation 1, par ex. chape
- 2 Graissage de la tige de poussée
- 3 Possibilité de fixation 2, par ex. tourillons, commutateur magnétique
- 4 Volet de recouvrement / Ouverture de graissage de la broche
- 5 Possibilité de fixation pour le moteur d'entraînement

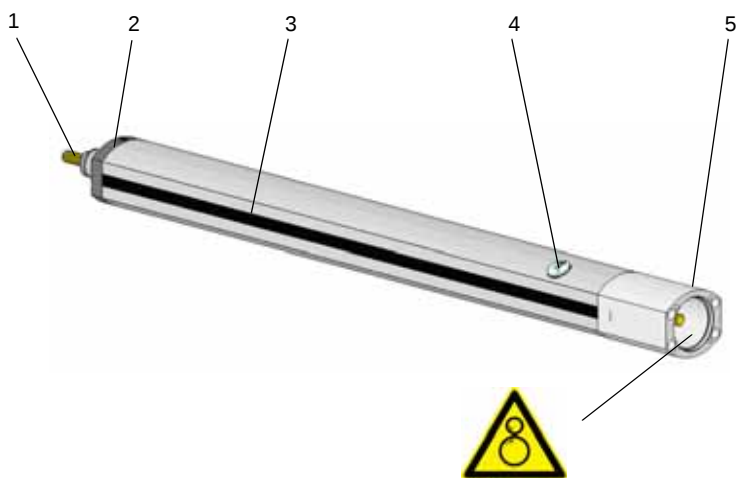

6. Informations sur le produit

LZ 70 FL/PL avec moteur triphasé

- 1 Possibilité de fixation 1, par ex. chape
- 2 Graissage de la tige de poussée
- 3 Possibilité de fixation 2, par ex. tourillons, commutateur magnétique
- 4 Volet de recouvrement / Ouverture de graissage de la broche
- 5 Boîte de connexion / Possibilité de raccordement électrique pour le moteur électrique

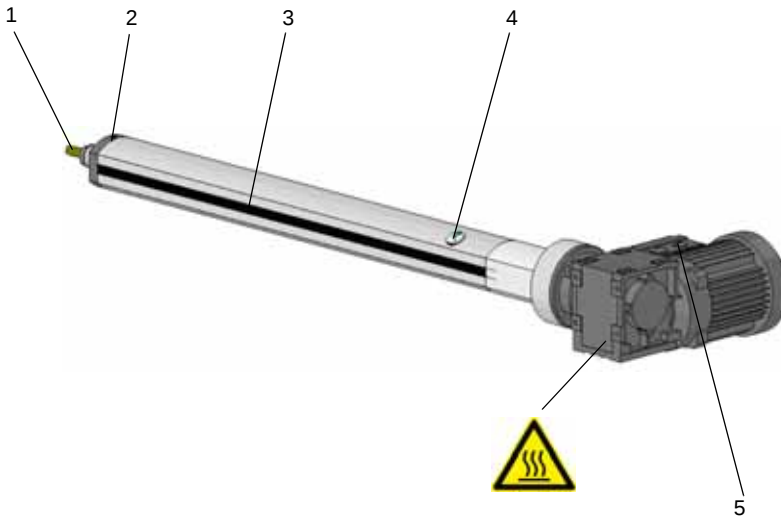

Deutsch

English

Français

Espanol

Italiano

7. Phase de vie

7.1 Contenu de la livraison du cylindre électrique

Le vérin électrique est dépourvu d'entretien pour les modèles livrés sans moteur.

Les commutateurs manuels et les commandes ou les accessoires ne figurent pas dans la livraison.

7.2 Transport et stockage

Le produit devra être vérifié par du personnel compétent pour détecter des dommages visuels et fonctionnels.

Les dommages causés lors du transport ou du stockage doivent être immédiatement signalés à la personne responsable ainsi qu'à RK Rose+Krieger GmbH.

La mise en service de vérins électriques défectueux est interdite.

Conditions environnementales prescrites pour le stockage des vérins électriques :

- Pas d'air huileux
- Le contact avec des peintures à base de solvants doit être évité.
- Température la plus faible/élevée : - 20 °C/+ 80 °C
- Humidité relative de l'air comprise entre 30 % et 75 %
- Pression de l'air de 700 hPa à 1060 hPa
- Il est interdit de dépasser le point de condensation

D'autres influences liées à l'environnement devront être validées par RK Rose+Krieger GmbH.

7. Phase de vie

7.3 Remarques importantes sur le montage et la mise en service



Veuillez prendre connaissance des indications suivantes et les respecter. Dans le cas contraire, des personnes peuvent être blessées, le vérin électrique ou d'autres éléments peuvent être endommagés.

- Ce vérin électrique ne doit pas avoir de perçage supplémentaire.
- Ce vérin électrique ne peut pas être utilisé en extérieur.
- Le vérin électrique doit être protégé contre l'intrusion d'humidité.
- Le vérin électrique ne doit pas être bloqué. Risque de dommages mécaniques.
- Les fins de course du vérin électrique ne doivent pas être utilisées comme limitation des positions de course.
- Le vérin électrique ne doit pas être ouvert.
- L'utilisateur doit s'assurer qu'il n'y a aucun danger lorsque le câble d'alimentation est branché.
- Lors de la construction de tables etc., il est nécessaire de veiller à éviter les points de compression et de coupure. Ils devront être sécurisés.
- Un démarrage autonome du vérin électrique dû à un défaut doit être stoppé en débranchant le câble d'alimentation.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, le vérin électrique doit immédiatement être mis hors service.
- Le vérin électrique ne doit pas être soumis à des tensions lors du montage.
- Ne rien saisir dans la boîte de connexion.
- Les cordons d'alimentation défectueux doivent être immédiatement remplacés par de nouveaux cordons non endommagés.
- Aucune activité ne doit être réalisée sur le vérin électrique lorsque celui-ci est sous tension.

Deutsch

English

Français

Español

Italiano

7. Phase de vie

7.3.1 Remarques importantes concernant le montage et la mise en service du LZ 70 sans moteur

- Lors du montage d'un moteur sur le vérin électrique, une attention particulière doit être portée à l'alignement de l'axe du moteur et de l'axe de transmission.
- Aucun produit de nettoyage ne devra entrer en contact avec les paliers.
- Lors du montage des accouplements ou des adaptateurs de moteur, les chocs ou les coups sur les embouts de transmission doivent être évités.
- Une éventuelle défaillance des interrupteurs de fin de course doit être évitée par des mesures de construction :
d'éventuelles butées de fin de course doivent être installées le cas échéant. Dans le cas d'un montage à une certaine hauteur ou de sollicitations sous forme de traction, en particulier, il convient de prévoir une sécurité externe pour prévenir toute chute.
- Les forces agissant latéralement, ne doivent pas entraîner un renversement. Lorsque la prise de courant est débranchée, le vérin électrique ne doit présenter aucun danger.
- La fixation axiale de la tige de poussée **1** ne doit être démontée qu'après le montage du moteur.
- En cas de démontage anticipé de la fixation de la tige de poussée, celle-ci peut se mettre en mouvement de manière incontrôlée.
- Lors du montage/démontage de l'entraînement (module moteur), la tige de poussée doit être sécurisée contre déplacement.



7.4 Montage du LZ 70 FL/PL

7.4.1 Accouplement/Adaptateur moteur/Moteur

Le branchement d'un moteur avec ou sans entraînement est possible sur le boîtier d'accouplement. La disposition correcte de l'entraînement empêche que le vérin électrique ne présente un danger. L'adaptation du moteur se fait à l'aide d'un adaptateur moteur composé d'une plaque/ de plaques moteur et d'un accouplement. Cette combinaison ajustée garantit un alignement axial des éléments.

La combinaison Moteur / vérin électrique définit le choix du type d'adaptateur moteur. Le montage des différents composants s'effectue tel que représenté à la figure 2. Le manchon d'induit de fixation est monté sur les embouts de la broche. La mesure d'espacement par rapport à l'extérieur s'élève à 20 mm (voir figure 1). Les 6 vis M4 sont serrées jusqu'au repère de 3 Nm. Le second moyeu est monté sur l'embout du moteur avec un ressort d'ajustage et fixé à l'aide d'une vis d'arrêt. La zone des bornes du moyeu est montée sur toute sa surface sur les embouts de l'arbre, le chanfrein des embouts du moteur est totalement visible, les embouts de l'arbre se trouvent ainsi au moins à 1,5 - 2 mm en dehors du moyeu. Selon le modèle, on utilise différentes plaques moteur et/ou anneaux de centrage.

Conseil : Pour les moteurs SEW, le manchon d'induit de serrage est monté en une seule pièce sur les embouts de l'arbre.

Le second moyeu est monté sur l'embout du moteur comme décrit ci-dessus.

Contrôle : la zone des fixation du moyeu est montée sur toute sa surface sur les embouts de l'arbre, les chanfreins des embouts du moteur sont totalement visibles, les embouts de l'arbre se trouvent au moins à env. 1,5 - 2 mm en dehors du moyeu. Selon le modèle de moteur, on utilise différentes plaques moteur et/ou anneaux de centrage.

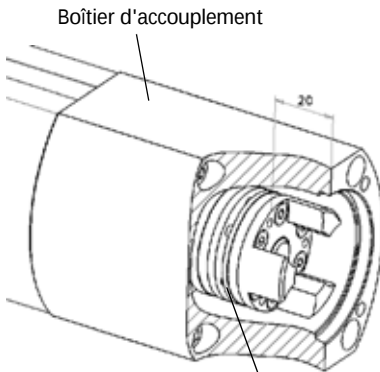


Figure 1, représente un manchon d'induit de fixation

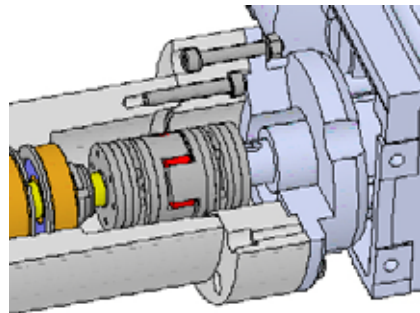


Figure 2

7. Phase de vie

7.4.2 Possibilités de fixation et de montage

Les couples de serrage spécifiques des boulons utilisés doivent être respectés lors de toutes les opérations de montage. Respectez la qualité des boulons et les indications spécifiques des accessoires livrés. La sécurité et la durée de vie du vérin électrique ne sera assurée que si les préconisations sont respectées.

Les rainures du profilé de guidages sont recouvertes par un profil de recouvrement. Pour le montage de pièces rapportées sur les rainures, Fig. 4 à Fig. 6, le profil de recouvrement doit être enlevé.

Grâce aux deux ouvertures du côté avant dans le volet de recouvrement, des coulissex RK du modèle « N » pour la géométrie de rainure 30, avec filetage M6 ou M5 peuvent être insérés dans le profilé de guidage (Fig. 4). Les aimants sont déjà intégrés de série pour la connexion des commutateurs magnétiques dans le vérin électrique.

Une fixation à tourillon pivotant avec support de palier pour le montage du vérin est proposée pour la fixation de la chape et de l'articulation.



Fig. 1

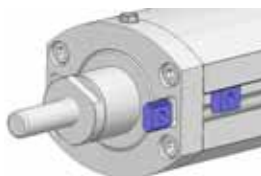


Fig. 4



Fig. 2

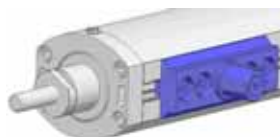


Fig. 5

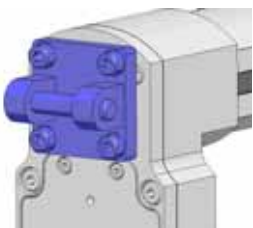


Fig. 3

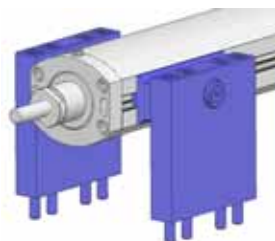


Fig. 6



7. Phase de vie



- Lors de l'utilisation/du montage sur une bride ou des tourillons pivotants, utilisez uniquement les boulons fournis dans la livraison.
- Si la vis est trop longue, elle peut endommager le volet de recouvrement et le couvercle de l'engrenage lors du montage.
- Lors de l'utilisation/du montage d'une chape ou d'une articulation, s'assurer que les têtes sont correctement serrées en utilisant les écrous contenus dans la livraison.



Position de montage :

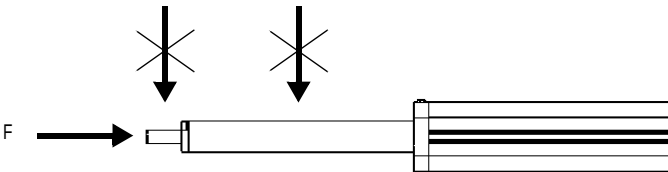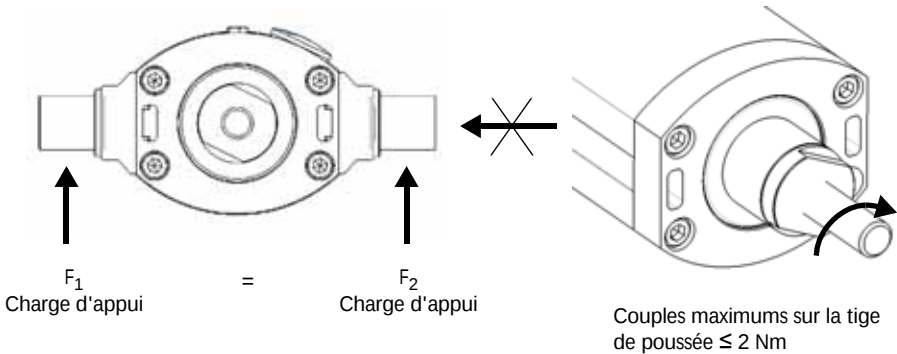

Aucune force transversale sur la tige de poussée !

7. Phase de vie

7.5 Couples de serrage (vis DIN EN ISO 4762)

Dimensions	Résistance 8.8 Couple de serrage M_A (Nm)	Résistance 10.9 Couple de serrage M_A (Nm)	Résistance 12.9 Couple de serrage M_A (Nm)
M4	3,0	4,4	5,1
M5	5,9	8,7	10
M6	10	15	15
M8	25	35	43
M10	49	72	84

7.6 Mise en service

La mise en service ne peut être effectuée que par du personnel ayant lu et compris l'intégralité de cette notice d'assemblage.

Le fonctionnement de ce vérin électrique entraîne des forces qui peuvent créer des dommages aux personnes et aux biens.

Les dispositions relatives à la sécurité du vérin électrique doivent impérativement être respectées.

7.7 Utilisation normale

Contrôler régulièrement la bonne exécution des fonctions du vérin électrique.

Porter votre attention sur des modifications visibles de la quasi-machine en utilisation normale. Si des défauts apparaissent, le vérin électrique devra immédiatement être mis hors service afin d'éviter des dégâts.

Selon la directive 2006/42/CE relative aux machines, la notice d'assemblage de la machine complète est partie intégrante de la machine et fait autorité.

7.8 Entretien

LZ 70 FL et PL

Tous les vérins électriques sont pourvus, à la sortie de l'usine, de la quantité de lubrifiant nécessaire. L'intervalle d'entretien dépend du nombre d'heures de fonctionnement, des sollicitations et de l'influence de l'environnement. La tige de poussée doit être sortie de 30 mm pour le graissage de la broche et de la tige de poussée. Le vérin électrique doit être arrêté après avoir atteint la position d'entretien (course "0 mm"). Enlever le bouchon fileté de graissage de la broche en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et fixer le trou intérieur dans l'écrou **guide de manière centrée à l'aide d'une pompe à graisse à pousser et graisser avec**

2 pressions.

La tige de poussée est graissée via le graisseur à trémie dans le volet de recouvrement à l'aide d'une course. La graisse sortie ou en trop doit être essuyée avec un chiffon.


Le bouchon fileté doit être remonté après l'entretien.



Après 1 000 heures de fonctionnement, l'usure de l'écrou de la broche fileté trapézoïdale doit être contrôlée au moyen du jeu de filetage.

Si le jeu axial pour les modèles avec broches trapézoïdales Ø20x4 est ≥ 1 mm, l'écrou de la broche doit être remplacé.

Si le jeu axial pour les modèles avec broches trapézoïdales Ø20x8 est $\geq 1,5$ mm, l'écrou de la broche doit être remplacé.

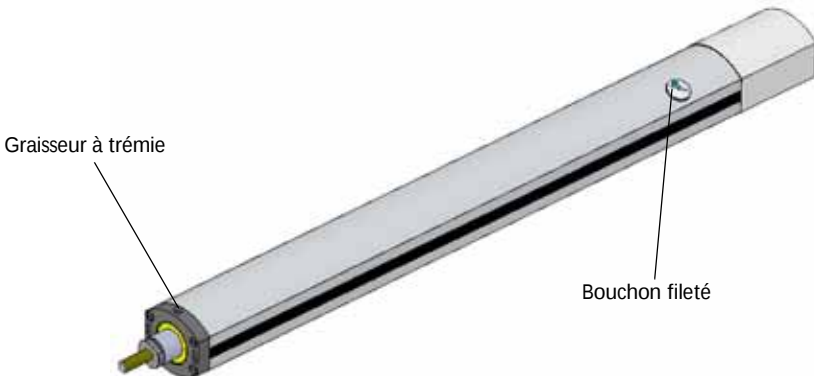

7. Phase de vie

Recommandation de produit lubrifiant



Recommandation de graissage pour la fixation par boulon dans la chape ainsi que pour la tige de poussée du LZ 70 : graisse à base d'huile minérale de la qualité KP1K-30, DIN51502

Recommandation de graissage pour les broches d'entraînement à billes : graisse à base d'huile minérale de la qualité classe NLGI 2, Dynalub 510

Recommandation de graissage pour les broches filetées trapézoïdales : Molykote EM-50L, Klüber GLY801

Fréquences de graissage et quantités de lubrifiant :



Utilisation	Fréquence de graissage	Quantité de lubrifiant
vis trapézoïdale	toutes les 200 heures de fonctionnement	2 cm ³
Vis à billes	toutes les 400 heures de fonctionnement	2 cm ³
Tige de poussée	toutes les 800 heures de fonctionnement	1 cm ³
Fixations / boulons dans la chape	toutes les 800 heures de fonctionnement	1 cm ³

Tous les travaux sur et avec le vérin électrique ne devront être réalisés qu'en adéquation avec ces instructions. L'ouverture de l'appareil est exclusivement réservée à un personnel qualifié autorisé. En cas de défaut sur l'entraînement, nous vous conseillons de prendre contact avec le fabricant ou de renvoyer cet entraînement pour le faire réparer.

- Lors de travaux électriques ou sur des éléments électriques, il est nécessaire de les débrancher afin d'éviter les risques de blessures.
- Pour des raisons de sécurité, toute transformation arbitraire ou modification du vérin électrique est interdite.
- Les installations relevant de la sécurité doivent être vérifiées régulièrement, au moins une fois par an. (fonctionnalité, exhaustivité).
- Pour la maintenance, positionner la tige de poussée comme indiqué sur la page 80.

Graisseur à trémie pour le graissage de la tige de poussée

Bouchon fileté pour le graissage de la broche

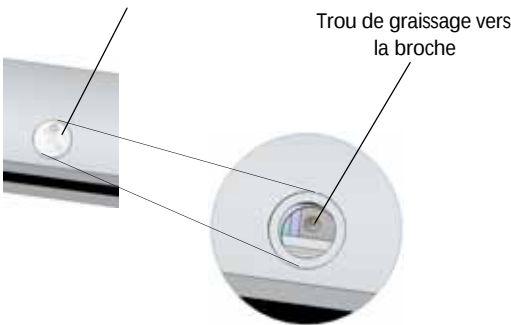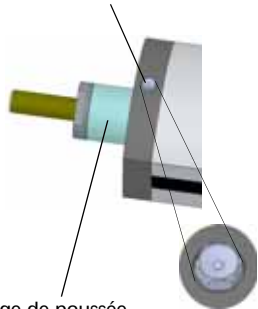

7.9 Nettoyage

Vous pouvez nettoyer les parois extérieures des vérins électriques avec un torchon propre sans peluches.




Les produits solvants attaquent le matériau et peuvent le dégrader.

7.10 Recyclage et reprise


Le vérin électrique doit être éliminé dans le respect de l'environnement selon les directives et prescriptions en vigueur ou être retourné au fabricant.

Le vérin électrique contient des éléments électroniques, des câbles, des métaux, des matières plastiques etc. et doit être recyclé selon les législations environnementales en vigueur dans les pays concernés. En Allemagne, le recyclage des produits est soumis aux normes Elektro-G (RoHS), et dans l'espace européen à la directive européenne 2002/95/CE ou aux législations en vigueur dans les pays correspondants.


7.11 Accessoires

N° de référence	Type	Illustration
qzd 050 491 	Commutateur magnétique Tension d'alimentation : 10-30 V CC Consommation 100 mA Sortie : Contact à ouverture (PNP) Longueur de câble : 0,3 m 	
qzd 050 492	Rallonge pour commutateur magnétique : longueur de câble : 5 m	
qzd 050 495	Commutateur magnétique avec rallonge	
4006201 (M5) 4006203 (M6)	Coulisseau, modèle « N »	
qzd 050 194	Chape M12 (avec contre-écrou)	

7. Phase de vie

N° de référence	Type	Illustration
qzd 050 195	Articulation à fourche M12 (avec contre-écrou)	
qzd 050 489	Bride pivotante, matériel de fixation compris	
qzd 050 488	Support de palier pour tourillon pivotant avec matériel de fixation	
qzd 050 490	Tourillon pivotant avec matériel de fixation	

syncFlex A (compensation axiale)

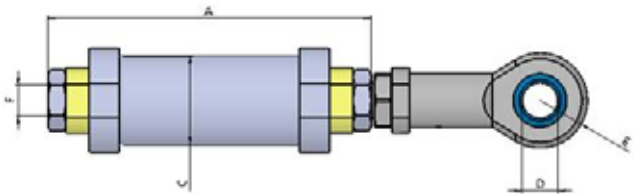

N° de code	Charge	A	C	D	E	F
QZD050473	600 N	102	Ø 30	Ø 12	R16	M12
QZD050474	1000 N	102				
QZD050475	2000 N	103,5				
QZD050476	2500 N	109				
QZD050477	3000 N	107,5				
QZD050478	4000 N	139,5				
QZD050494	5000 N	137				

1. Declaración de incorporación

1.1 Declaración de incorporación LZ 70 cilindros eléctricos con motor de corriente trifásica o servomotor	97
---	----

2. Indicaciones generales

2.1 Indicaciones sobre este manual de servicio	99
--	----

3. Responsabilidad/Garantía

3.1 Responsabilidad civil	100
3.2 Inspección de los productos	100
3.3 Idioma del manual de servicio	100
3.4 Derecho de propiedad intelectual	100

4. Uso/Personal de servicio

4.1 Uso conforme a lo prescrito	101
4.2 Uso no conforme a lo prescrito	101
4.2.1 Usos incorrectos previsibles.....	101
4.3 Quién debe utilizar, montar y manejar este cilindro eléctrico.....	101

5. Seguridad

5.1 Indicaciones de seguridad	102
5.2 Indicaciones de seguridad especiales.....	103
5.3 Símbolos de seguridad.....	104
5.4 Símbolos de la placa de características	104

6. Información de producto

6.1 Modo de funcionamiento	105
6.1.1 Variantes	105
6.2 Datos técnicos Cilindros eléctricos LZ 70	106
6.3 Pantalla resumen de cilindros eléctricos.....	112

7. Fases vitales

7.1 Volumen de suministro de los cilindros eléctricos	115
7.2 Transporte y almacenamiento	115
7.3 Indicaciones importantes para el montaje y la puesta en servicio	116
7.3.1 Indicaciones para el montaje y puesta en servicio LZ 70 sin motor	117
7.4 Montaje LZ 70 FL/PL	118
7.4.1 Acoplamiento / Adaptador del motor / Motor	118
7.4.2 Posibilidades de fijación y montaje	119
7.5 Momentos de apriete (tornillos DIN EN ISO 4762)	121
7.6 Puesta en servicio	121
7.7 Funcionamiento normal	121
7.8 Mantenimiento	122
7.9 Limpieza	125
7.10 Desecho y reciclaje	125
7.11 Accesorio	125

1. Declaración de incorporación

1.1 Declaración de incorporación LZ 70 cilindros eléctricos con motor de corriente trifásica o servomotor

En el sentido de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE, anexo II, 1 B para cuasi máquinas

El fabricante	Persona empleada en la sociedad, autorizada a recopilar la documentación técnica relevante.
RK Rose+Krieger GmbH	
Potsdamer Straße 9	Michael Amon
D-32423 Minden	RK Rose+Krieger GmbH
	Potsdamer Straße 9
	D-32423 Minden

Descripción e identificación de la máquina incompleta.

<i>Producto:</i>	Ver la etiqueta de la placa identificadora de tipo en la parte frontal de estas instrucciones
<i>Tipo:</i>	Ver la etiqueta de la placa identificadora de tipo en la parte frontal de estas instrucciones
<i>N.º de serie:</i>	Ver la etiqueta de la placa identificadora de tipo en la parte frontal de estas instrucciones
<i>N.º de proyecto:</i>	Ver la etiqueta de la placa identificadora de tipo en la parte frontal de estas instrucciones
<i>Pedido:</i>	Ver la etiqueta de la placa identificadora de tipo en la parte frontal de estas instrucciones
<i>Función:</i>	Plegar/desplegar mediante motor eléctrico el perfil interno para generar un movimiento lineal

Se han empleado y cumplido los siguientes requisitos básicos de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE:

1.1.5., 1.3., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.9., 4.1.2.3., 4.1.3., 4.3.2., 4.3.3., 4.4.1., 4.4.2.

Más adelante se explica que la documentación técnica especial se elaboró conforme al anexo VII parte B.

Se declara expresamente que la cuasi máquina cumple con todas las especificaciones de las siguientes directivas CE:

2011/65UE	Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo del 8 de junio de 2011 para la limitación de la utilización de determinadas materias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.
-----------	---

Deutsch

English

Français

Español

Italiano

1. Declaración de incorporación

Libro de registro de las normas aplicadas de forma armonizada conforme al artículo 7, apartado 2
EN ISO 12-100:2010-11 Seguridad de máquinas – Directivas constructivas generales – Evaluación de riesgos y reducción de riesgos.

Libro de registro de las normas técnicas y especificaciones armonizadas aplicadas
ÖNORM EN ISO 13857:2008-08-01 Seguridad de las máquinas – Distancias de seguridad para impedir que se alcancen zonas peligrosas con los miembros superiores o inferiores (ISO 13857:2008)

El fabricante o apoderado se comprometen a entregar, previa petición fundada, la documentación especial sobre la cuasi máquina en los organismos nacionales correspondientes. Dicha entrega se realizará en forma electrónica

Los derechos de propiedad industrial permanecen intactos.

Nota importante: la máquina incompleta solo debe ponerse en funcionamiento tras acreditar que la máquina en la que ha de integrarse la cuasi máquina cumple las disposiciones de esta directiva.

Minden, 28/07/2014		Director técnico
Lugar / Fecha	Firma	Datos del firmante

Minden, 28/07/2014		Gerente
Lugar / Fecha	Firma	Datos del firmante

2. Indicaciones generales

2.1 Indicaciones sobre este manual de servicio

Las presentes instrucciones de montaje rigen exclusivamente para los cilindros eléctricos descritos y están destinadas al fabricante del producto final en calidad de documentación al que se va a incorporar en la máquina incompleta.

Advertimos expresamente que el fabricante del producto final deberá elaborar un manual de instrucciones que contenga todas las funciones y los avisos de peligro del producto final, destinado al usuario final.

Esto también rige para el montaje en la máquina. En este caso el fabricante de la máquina es el responsable de los correspondientes dispositivos de seguridad, las comprobaciones, el control de posibles lugares de magullamiento y corte, y de la documentación.

Este manual de servicio le ayudará a:

- evitar peligros,
- prevenir periodos inactivos y
- garantizar, o bien aumentar, la vida útil de este producto.

Los avisos de peligro, las normas de seguridad y los datos de este manual de servicio deben respetarse sin excepción.

Toda persona que trabaje con el producto debe emplear y leer este manual de servicio.

Se prohíbe la puesta en servicio hasta que la máquina cumpla con las especificaciones de la Directiva 2006/42/CE (Directiva de Máquinas). Debe cumplir con las Directivas CE antes de ser comercializada, incluso en cuanto a la documentación.

Le advertimos expresamente a quien utilice posteriormente esta cuasi máquina / máquina para dividir / partes de la máquina sobre su obligación de ampliar y completar esta documentación. Especialmente al montar o instalar elementos eléctricos y/o accionamientos, el reutilizador debe presentar una declaración CE de conformidad. Nuestra declaración de incorporación pierde automáticamente su validez.

Deutsch

English

Français

Español

Italiano

3. Responsabilidad/Garantía

3.1 Responsabilidad civil

La empresa RK Rose+Krieger GmbH no asumirá responsabilidad de cualquier daño o merma causado por modificaciones estructurales introducidas por terceros o alteraciones de los dispositivos de seguridad de estos cilindros eléctricos.

En las reparaciones y el mantenimiento sólo deben emplearse piezas de recambio originales.

La empresa RK Rose+Krieger GmbH no se hace responsable de las piezas de recambio que no hayan sido comprobadas y autorizadas por ella.

En caso contrario, la declaración de incorporación CE deja de ser válida.

Los dispositivos importantes para la seguridad deben comprobarse al menos una vez al año a fin de verificar su funcionamiento, que no presenten daños y estén completos.

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas en los cilindros eléctricos y modificaciones de en las presentes instrucciones de montaje.

No se debe recurrir a la publicidad, a expresiones públicas o a publicaciones similares como base para la adecuación y la calidad del producto. No se podrá hacer reclamación alguna a RK Rose+Krieger GmbH en cuanto a la disponibilidad de suministro de versiones anteriores o adaptaciones a las versiones actuales del cilindro eléctrico.

En las consultas, indique los datos que se encuentran en la placa identificadora de tipo.

Nuestra dirección:

RK Rose+Krieger GmbH
Casilla de correo 1564
32375 Minden, Alemania
Tel.: +49 (0) 571 9335 0
Fax: +49 (0) 571 9335 119

3.2 Inspección de los productos

La empresa RK Rose+Krieger GmbH le ofrece productos de máximo nivel técnico, adaptados a los estándares actuales de seguridad.

Infórmenos inmediatamente sobre fallos o averías recurrentes.

3.3 Idioma del manual de servicio

La versión original del presente manual de servicio fue redactada en el idioma oficial de la UE del fabricante de esta cuasi máquina.

Las traducciones a otros idiomas son traducciones del original, para las que rigen las especificaciones legales de la Directiva de Máquinas.

3.4 Derecho de propiedad intelectual

Las reproducciones, como p.ej. copias e impresiones, deben ser sólo para el uso privado. La producción y difusión de otras reproducciones sólo está permitida bajo autorización expresa de RK Rose+Krieger GmbH. El usuario es responsable de respetar las disposiciones legales y, en caso de abusos, se le puede hacer responsable de ello.

El derecho de propiedad intelectual de estas instrucciones de montaje es de RK Rose+Krieger GMBH.

4. Uso/Personal de servicio

4.1 Uso conforme a lo prescrito

El cilindro eléctrico se utilizará exclusivamente para regular componentes guiados o para realizar otras tareas de regulación similares. El cilindro eléctrico no debe utilizarse en zonas con riesgo de explosión ni en contacto directo con alimentos, productos farmacéuticos o cosméticos. Deben tenerse en cuenta los datos citados en el catálogo, el contenido de las instrucciones de montaje o las condiciones especificadas en el pedido.

Los valores indicados en estas instrucciones de montaje son valores máximos y nunca deben sobrepasarse.

4.2 Uso no conforme a lo prescrito

Un "uso no adecuado" se da cuando no se respetan las instrucciones del capítulo *Utilización debida*. En caso de uso no conforme a lo previsto, manipulación indebida y si este cilindro eléctrico es manejado, montado o tratado por personal que no está debidamente cualificado, pueden surgir peligros para las personas que trabajen con este cilindro eléctrico. Queda prohibido el traslado de personas con este cilindro eléctrico, ya que es un ejemplo de un uso indebido. En caso de uso indebido, desaparecerá la responsabilidad de RK Rose+Krieger GmbH, así como el permiso de operación de este cilindro eléctrico.

4.2.1 Usos incorrectos previsibles

- Sobrecarga del aparato por la masa o sobrecarga ED
- Empleo al aire libre
- Empleo en entornos con gran humedad del aire > punto de rocío
- Empleo en salas con atmósfera potencialmente explosiva conforme a la Directiva ATEX
- Abrir el aparato
- Empleo con líneas de alimentación o carcasa dañadas
- Fijación insuficiente del cilindro eléctrico
- Uso en la industria alimentaria en contacto directo con alimentos no envasados
- Empleo en entornos muy sucios
- Empleo en atmósferas con mucho polvo
- Empleo en atmósferas con contenido de solvente
- Procesamiento de seres vivos

4.3 Quién debe utilizar, montar y manejar este cilindro eléctrico

Las personas que hayan leído y comprendido íntegramente el contenido de las presentes instrucciones de montaje, podrán utilizar, montar y manejar estos cilindros eléctricos. Deben definirse claramente las competencias para la manipulación de estos cilindros eléctricos y respetarse siempre.

5. Seguridad

5.1 Indicaciones de seguridad

La empresa Firma RK Rose+Krieger GmbH ha fabricado este cilindro eléctrico conforme al estado actual de la técnica y las disposiciones de seguridad pertinentes. A pesar de ello puede surgir algún peligro para personas y objetos materiales de este cilindro eléctrico, si se utilizan indebidamente o no de acuerdo con el objeto de uso o si no se tienen en cuenta las instrucciones de seguridad. Un manejo debido garantiza una elevada potencia y disponibilidad de este cilindro eléctrico. Cualquier error o condiciones que pudieran mermar la seguridad, deben subsanarse inmediatamente.

Toda personas que tenga que ver con el montaje o con el manejo de este cilindro eléctrico, debe haber leído y comprendido perfectamente las instrucciones de montaje.

Esto implica:

- haber comprendido el texto de las indicaciones de seguridad y
- conocer la disposición y el funcionamiento de las diferentes posibilidades de manejo y uso.

El uso, montaje y manejo del cilindro eléctrico deberá ser encargado exclusivamente a personal previamente seleccionado. Todas las tareas en y con el cilindro eléctrico serán llevadas a cabo exclusivamente de acuerdo con las presentes instrucciones. Por ello es importante que estas instrucciones estén siempre a mano y guardadas buen recaudo cerca del cilindro eléctrico.

Se deben tener en cuenta las normas de seguridad generales, nacionales o de la empresa. Las competencias en cuanto a utilización, montaje y manejo de este cilindro eléctrico deben estar claramente definidas y respetarse siempre para que surjan dudas en cuanto a la seguridad. Antes de cada puesta en marcha, el usuario deberá convencerse de que no hay personas ni objetos en la zona de peligro del cilindro eléctrico. El usuario solo deberá operar con el cilindro eléctrico en perfecto estado. Debe informarse inmediatamente acerca de cualquier cambio al responsable más cercano.

5. Seguridad

5.2 Indicaciones de seguridad especiales

- Todas las tareas a realizar con el cilindro eléctrico serán llevadas a cabo exclusivamente de acuerdo con las presentes instrucciones.
- El aparato sólo debe abrirlo personal especializado autorizado. En caso de que el cilindro eléctrico muestre algún defecto, recomendamos ponerse en contacto con el fabricante o enviar el cilindro eléctrico para su reparación.
- No se permiten reformas o modificaciones arbitrarias del cilindro eléctrico..
- Los datos de servicio definidos por RK Rose+Krieger GmbH para este cilindro eléctrico no deberán sobrepasarse jamás.
- La placa identificadora de tipo debe permanecer legible. Los datos deben poder leerse en todo momento sin problemas.
- Los símbolos de peligro que sirven a la seguridad identifican áreas del producto peligrosas.
- Los dispositivos importantes para la seguridad deben comprobarse al menos una vez al año a fin de verificar su funcionamiento, que no presenten daños y estén completos.
- En caso de montarse los cilindros eléctricos por encima del cabezal deben asegurarse las cargas fijadas contra una eventual caída.
El área de peligro en la zona inferior de la aplicación deberá ser consignada en la documentación del producto final.
- La conexión a este cilindro eléctrico de un accionamiento eléctrico o de componentes eléctricamente impulsados solo debe realizarla el personal especializado correspondiente atento a las condiciones locales y a las normas (p.ej. DIN, VDE).
- Controlar permanentemente la corriente del motor. Mediante el control de la corriente del motor se pueden detectar fallos inmediatamente y evitar peligros generados por el sistema.
- Para todas las tareas se debe usar el equipamiento personal de protección necesario (EPP).
- Si el cable de corriente y/o la línea de alimentación están dañados, el cilindro eléctrico debe sacarse inmediatamente de servicio.

Deutsch

English

Français

Español

Italiano

5. Seguridad

5.3 Símbolos de seguridad

Estos símbolos de advertencia y señales de obligación son símbolos de seguridad que advierten sobre riesgos o peligros.

Los datos en las instrucciones de montaje sobre peligros o situaciones especiales en el cilindro eléctrico deben cumplirse siempre, ya que en caso de ignorarlos se incrementa el riesgo de accidentes.



La “señal general de obligación” indica que debe proceder con especial atención. Debe prestar mucha atención a los datos de este manual de servicio que están señalizados.

Le proporcionan indicaciones importantes sobre funciones, ajustes y procedimientos. Si se ignora este apartado podrían producirse daños personales, averías en el cilindro eléctrico o en el entorno.



El símbolo de “Peligro de aplastamiento” advierte sobre puntos de aplastamiento en este producto.



El símbolo de “Superficies calientes” advierte sobre lesiones causadas por superficies calientes.



El símbolo de “Lesiones en las manos” advierte que las manos podrían quedar atrapadas, aplastadas o sufrir lesiones de algún otro modo.

5.4 Símbolos de la placa de características



Conformidad con las directivas de baja tensión y de compatibilidad electromagnética CEM



No depositar junto con la basura doméstica.



¡Atención! ¡Peligro! Téngase en cuenta el manual de instrucciones.

6. Información de producto

6.1 Modo de funcionamiento

El cilindro eléctrico LZ 70 sirve para regular componentes guiados o para otras tareas de regulación similares. El accionamiento se realiza opcionalmente mediante el motor de baja tensión, motor de corriente trifásica o un servomotor.

6.1.1 Variantes

El cilindro eléctrico está disponible en distintas variantes. Las variantes se diferencian en el tipo de construcción la estructura mecánica.

- Una vez recibido el cilindro eléctrico, revise el aparato por si mostrase algún daño o le faltara algún componente.
- Informe inmediatamente a RK Rose+Krieger GmbH sobre los defectos detectados.

LZ 70 FL/PL

sin motor



LZ 70 FL/PL

con motor trifásico



LZ 70 FL/PL

con servomotor





6. Información de producto

6.2 Datos técnicos Cilindros eléctricos LZ 70

Tipo/Modelo	LZ 70 PL/KG-husillo 20x10	LZ 70 FL/KG-husillo 20x20
Tensión de alimentación (primaria)	en función del tipo de motor	
Medidas de montaje	véase tabla 1	
Carrera	de 5 mm -a 1000 mm	
Peso mín./máx. sin motor de accionamiento	3 a 10 kg	
Tipo de protección	Si se adapta un motor de accionamiento, se logra un tipo de protección IP 54. Si se adapta un motor de accionamiento en relación con un juego de juntas RK, se logra un tipo de protección de IP 65.	
Tipo de protección sin motor de accionamiento	Sin protección IP	
Velocidad máx. de elevación	500 mm/s	1000 mm/s
Consumo de corriente	en función del tipo de motor	
Nivel de ruido continuo	≤ 75 dB (A)	
Duración de la conexión	Diagrama 1	Diagrama 2
Consumo de potencia	en función del tipo de motor	
Temperatura ambiente	de + 0 °C a +60 °C	
Carga	Diagrama 1	Diagrama 2
Momento máx. de accionamiento	15 Nm	
Aceleración máx. "a"	10 m/s ²	
Precisión de repetición	± 0,05 mm	
Precisión de aumento	T7 (± 53 µm/300 mm elevación)	
Vida útil	10000 h	
Información técnica en el número de material	TQ1 A2A1D35AA ↓ ↓ ↓ 1 = IP54 longitud de 5 = husillo KG20x10 3 = IP65 carrera	TQ1 A2A1D36AA ↓ ↓ ↓ 2 = IP54 longitud de 6 = husillo KG20x20 4 = IP65 carrera

6. Información de producto

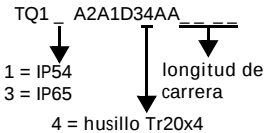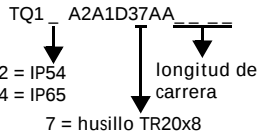Tipo/Modelo	LZ 70 PL/Tr-husillo 20x4	LZ 70 PL/Tr-husillo 20x8
Tensión de alimentación (primaria)	en función del tipo de motor	
Medidas de montaje	véase tabla 1	
Carrera	de 5 mm -a 1000 mm	
Peso mín./máx. sin motor de accionamiento	2,5 a 9,5 kg	
Tipo de protección	Si se adapta un motor de accionamiento, se logra un tipo de protección IP 54. Si se adapta un motor de accionamiento en relación con un juego de juntas RK, se logra un tipo de protección de IP 65.	
Tipo de protección sin motor de accionamiento	Sin protección IP	
Velocidad máx. de elevación	24 mm/s	48 mm/s
Consumo de corriente	en función del tipo de motor	
Nivel de ruido continuo	≤ 65 dB (A)	
Tiempo de establecimiento (a temperatura ambiente / 20 °C)	30 % tiempo de establecimiento (máx. 50 % tiempo de establecimiento)	
Consumo de potencia	en función del tipo de motor	
Temperatura ambiente	de + 0 °C a +50 °C	
Carga	Diagrama 3	
Momento máx. de accionamiento	20 Nm	
Aceleración máx. "a"	3 m/s ²	
Precisión de repetición	± 0,2 mm	
Precisión de aumento	± 0,15 mm/300 mm de elevación	
Vida útil	3000 h	
Información técnica en el número de material	 TQ1 A2A1D34AA ↓ ↓ ↓ 1 = IP54 longitud de 3 = IP65 carrera 4 = husillo Tr20x4	 TQ1 A2A1D37AA ↓ ↓ ↓ 2 = IP54 longitud de 4 = IP65 carrera 7 = husillo TR20x8

Deutsch

English

Français

Español

Italiano

6. Información de producto

Diagrama de potencia y de velocidad 1 – LZ 70 PL KG 20x10



Se garantiza una potencia $F = 5000\text{ N}$ en carrera de elevación de hasta 800 mm como máximo.

LZ 70 PL Diagrama de potencia y de velocidad al husillo KG 20x10
Con elevación $> 600\text{ mm}$ véase diagrama 4 – $v\text{ [mm/s]}$ con elevación $[\text{mm}]$


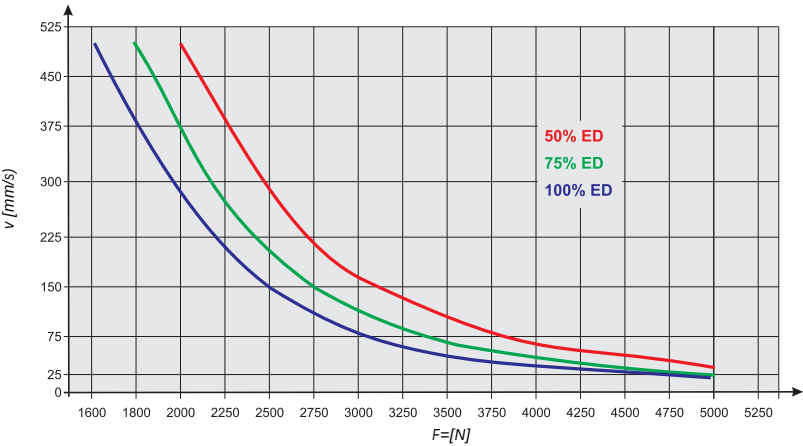


Diagrama de potencia y de velocidad 2 LZ 70 FL KG 20x20

LZ 70 FL Diagrama de potencia y de velocidad al husillo KG 20x20
Con elevación $> 600\text{ mm}$ véase diagrama 4 – $v\text{ [mm/s]}$ con elevación $[\text{mm}]$

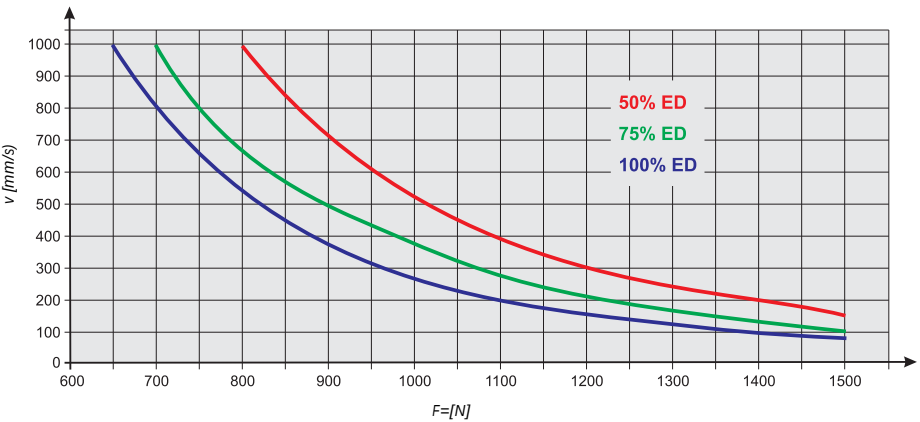

6. Información de producto


Diagrama de potencia y de velocidad 3 – LZ 70 Tr. 20x4 y Tr. 20x8




Se garantiza una potencia $F = 5000$ N en carrera de elevación de hasta 800 mm como máximo.

LZ 70 PL Diagrama de potencia y velocidad al husillo trapezoidal Tr. 20x4 y Tr. 20x8

El uso del husillo trapezoidal 20x8 exige un motor de accionamiento con motor de freno

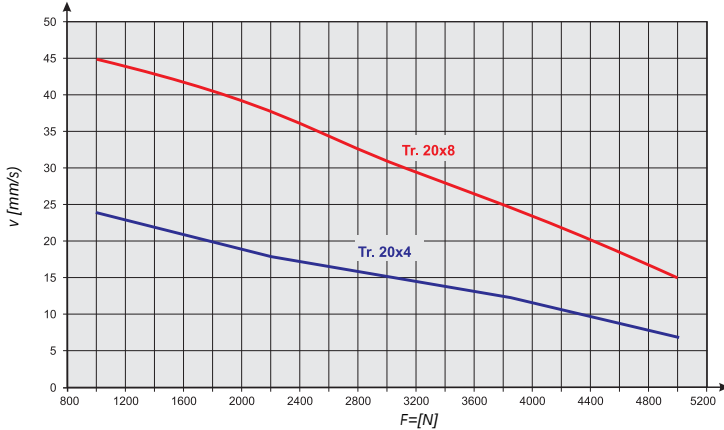


Carga máxima, diagrama de carrera-potencia 3.1 – LZ 70 Tr. 20x4 y Tr. 20x8

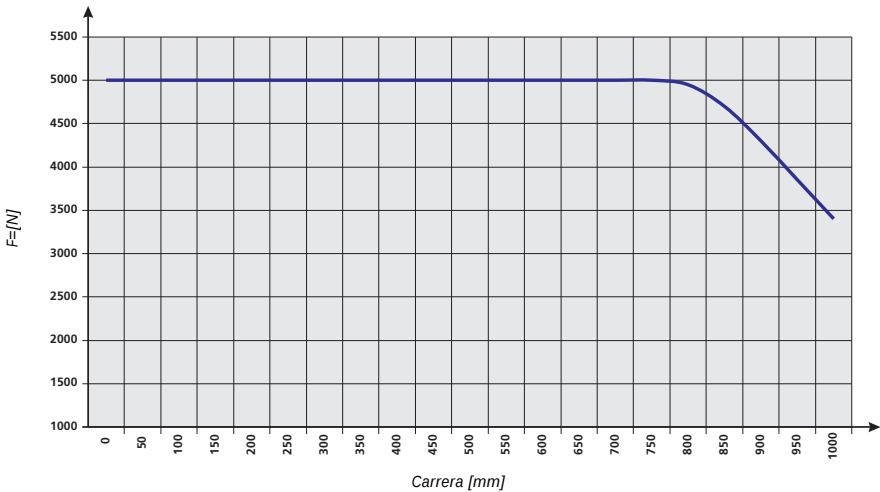

6. Información de producto


Velocidad crítica del husillo - diagrama 4

LZ 70 FL/PL – Diagrama de velocidad-carrera para variante de husillo KG 20x20 (FL), KG 20x10 (PL)

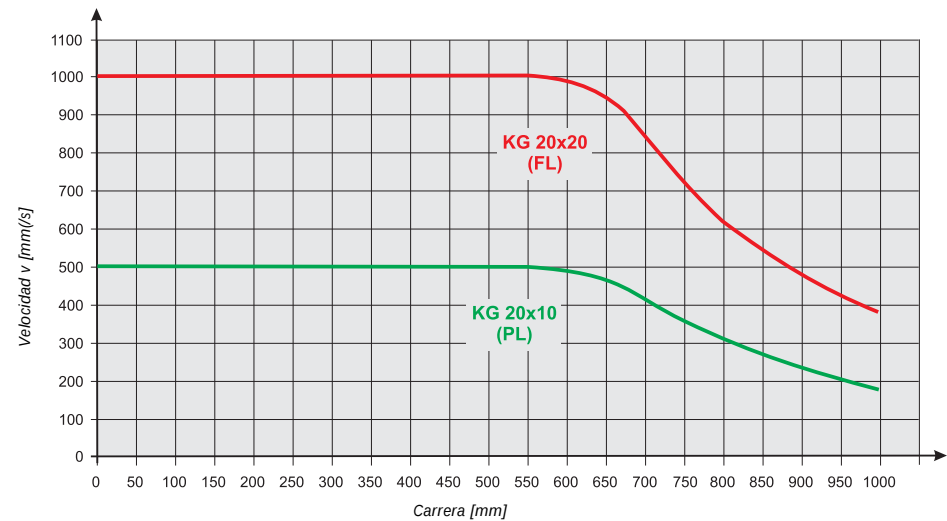

Vida útil, Diagrama de potencia y de camino KG-20x10 /KG-20x20 – Diagramm 5


LZ 70 FL/PL – Diagrama de potencia y de caminao para variante de husillo KG 20x20 (FL), KG 20x10 (PL)

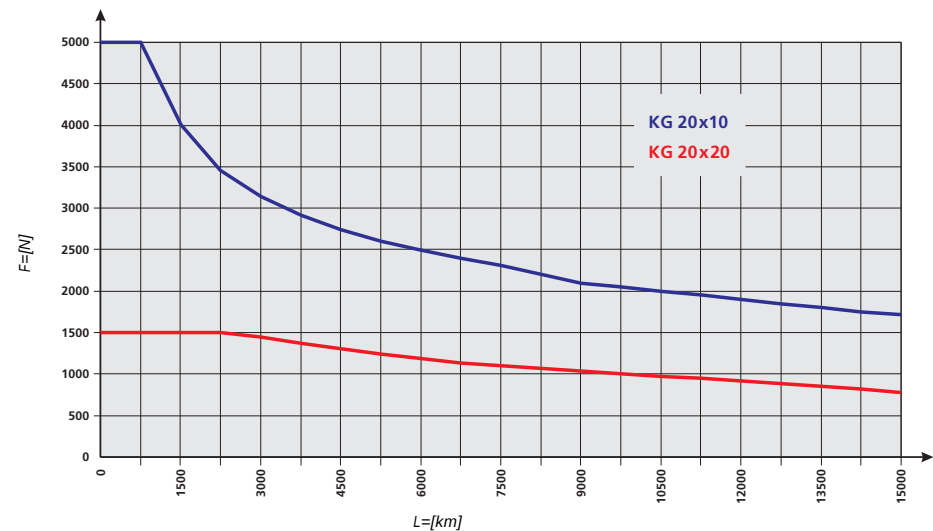

6. Información de producto

Articulación de la biela, diagrama de fuerza-carrera para LZ 70 – diagrama 6

Diagrama fuerza-carrera para carga máxima de la biela Ø 30

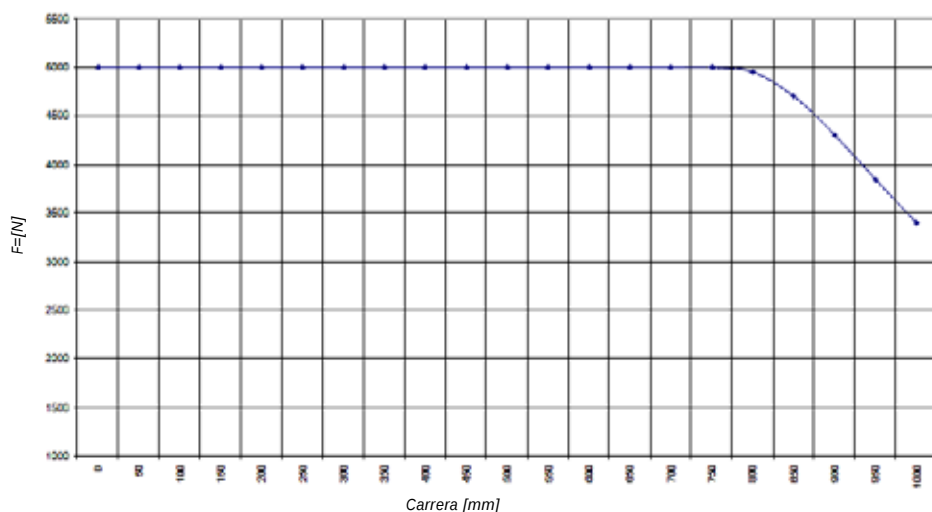

LZ 70 FL/PL

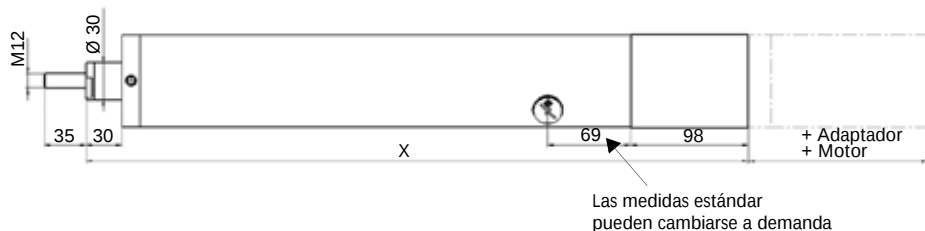



Tabla 1

Longitud de carrera

- de 1 mm a 397 mm
- de 398 mm a 600 mm
- de 601 mm a 795 mm
- de 796 mm a 1000 mm

Medidas de incorporación X

- Carrera + 300 mm
- Carrera + 338 mm
- Carrera + 375 mm
- Carrera + 405 mm

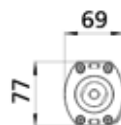


Biela y espiga roscada M12 de V2A.

6. Información de producto

6.3 Pantalla resumen de cilindros eléctricos

LZ 70 FL/PL con servomotor


- 1 Posibilidad de fijación 1, p. ej. cabezal horquilla
- 2 Lubricación de bielas
- 3 Posibilidad de fijación 2, p.ej. gorrón basculante, interruptor de imán
- 4 Tapa / orificio para lubricación de husillos
- 5 Caja de bornes / posibilidad de conexión eléctrica para motor de accionamiento

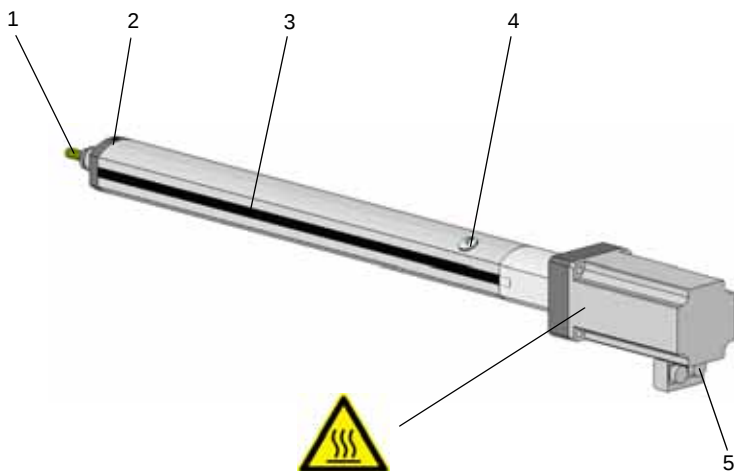

6. Información de producto

LZ 70 FL/PL sin motor

- 1 Posibilidad de fijación 1, p. ej. cabezal horquilla
- 2 Lubricación de bielas
- 3 Posibilidad de fijación 2, p. ej. gorrón basculante, interruptor de imán
- 4 Tapa / orificio para lubricación de husillos
- 5 Posibilidad de fijación para el motor de accionamiento

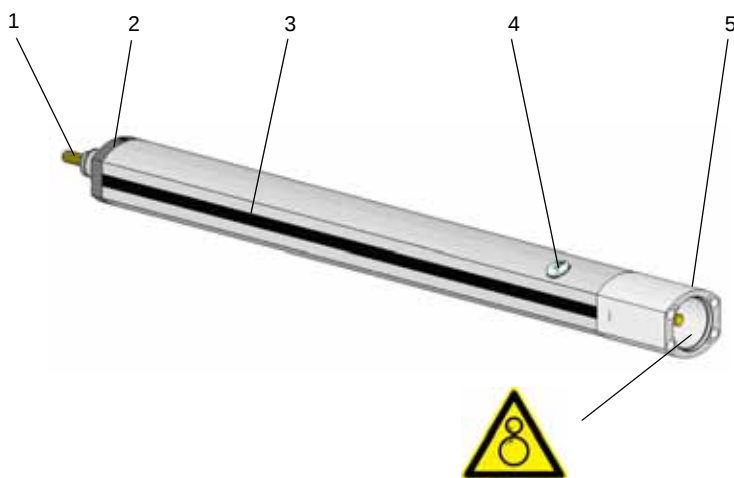

Deutsch

English

Français


Espanol

Italiano

6. Información de producto

LZ 70 FL/PL con motor trifásico

- 1 Posibilidad de fijación 1, p. ej. cabezal horquilla
- 2 Lubricación de bielas
- 3 Posibilidad de fijación 2, p. ej. gorrón basculante, interruptor de imán
- 4 Tapa / orificio para lubricación de husillos
- 5 Caja de bornes / posibilidad de conexión eléctrica para motor de accionamiento

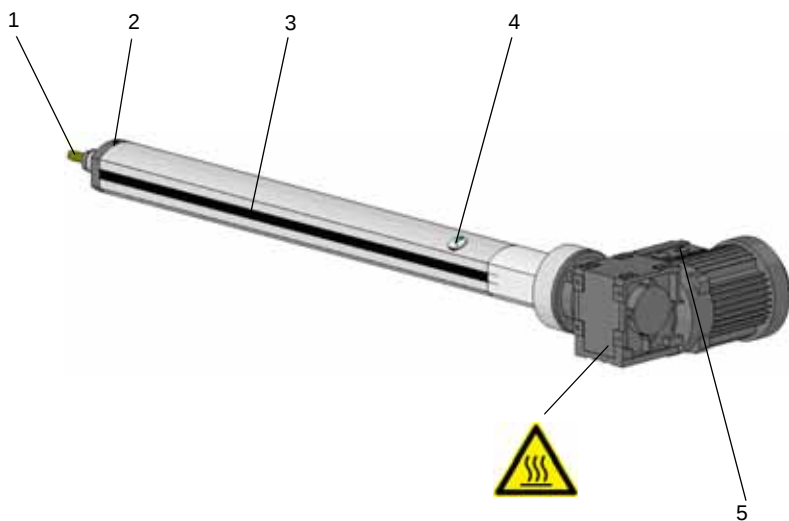

7. Fases vitales

7.1 Volumen de suministro de los cilindros eléctricos

El cilindro eléctrico se suministra listo para funcionar en las variantes con o sin motor. Los controles y los interruptores manuales o accesorios no forman parte del volumen de suministro.

7.2 Transporte y almacenamiento

El producto debe ser comprobado por personal apto para verificar que no existan daños visibles y funcionales.

Los daños producidos durante el transporte y el almacenamiento deben informarse inmediatamente al responsable y a RK Rose+Krieger GmbH.

Queda prohibida la puesta en marcha de cilindros eléctricos deteriorados.

Las condiciones ambientales para el almacenamiento de los cilindros eléctricos son las siguientes:

- El aire no debe contener aceite.
- Se debe evitar el contacto con pinturas a base de disolvente.
- Temperatura ambiente máxima/mínima - 20 °C/+ 80 °C
- Humedad ambiente relativa: entre 30 % y 75 %
- Presión del aire: de 700 hPa a 1060 hPa
- no debe estar por debajo del punto de rocío.

Otras condiciones ambientales deben ser autorizadas por RK Rose+Krieger GmbH.

Deutsch

English

Français

Español

Italiano

7. Fases vitales

7.3 Indicaciones importantes para el montaje y la puesta en servicio



Observar y respetar las siguientes indicaciones. En caso contrario, podrían lesionarse personas o dañarse los cilindros eléctricos u otros componentes.

- Los cilindros eléctricos no deben perforarse en más puntos.
- Este cilindro eléctrico no debe destinarse a un funcionamiento exterior.
- El cilindro eléctrico debe protegerse de la entrada de humedad.
- No debe bloquearse el cilindro eléctrico. Peligro de daños mecánicos.
- No deben utilizarse las posiciones finales del cilindro eléctrico como limitación de posiciones de carrera.
- No debe abrirse el cilindro eléctrico.
- El usuario debe cerciorarse de que no haya peligro alguno con la alimentación cerrada.
- En la construcción de mesas, etc. se debe prestar atención para evitar los puntos de aplastamiento y corte. Éstos deben asegurarse.
- Se parará inmediatamente cualquier puesta en marcha autónoma del cilindro eléctrico por algún defecto mediante la interrupción de la alimentación.
- En caso de alimentación dañada deberá ponerse fuera de funcionamiento el cilindro eléctrico de forma inmediata.
- El cilindro eléctrico no debe desajustarse durante el montaje.
- No tocar jamás la caja de bornes.
- Las alimentaciones defectuosas deben sustituirse inmediatamente por nuevas y en perfecto estado.
- Cualquier tarea que se realice en el cilindro eléctrico deberá realizarse sin presencia de tensión.

7. Fases vitales

7.3.1 Indicaciones para el montaje y puesta en servicio LZ 70 sin motor

- En el montaje de un motor al cilindro eléctrico se tendrá en cuenta la alineación axial del árbol del motor y del árbol de transmisión.
- No deben penetrar productos de limpieza en los cojinetes.
- Al montar acoplamientos o adaptadores de motor se evitarán los golpes o empujones sobre el gorrón de accionamiento.
- Se evitará cualquier posible fallo de los fines de carrera de manera constructivamente: Se colocarán los topes finales solo si fueran necesarios. Se colocará un seguro antisalida de la carga externo especialmente si se monta por encima del cabezal o si hubiera cargas de tracción.
- Las fuerzas que actúan lateralmente no deben provocar vuelcos. No debe haber peligro por enchufe extraído del cilindro eléctrico.
- En caso de retirar prematuramente la protección de la biela podría ponerse en movimiento de forma descontrolada la biela.
- Durante el montaje o desmontaje del accionamiento (grupo motor) debe asegurarse la biela contra un eventual desplazamiento.



Deutsch

English

Français

Español

Italiano

7. Fases vitales

7.4 Montaje LZ 70 FL/PL

7.4.1 Acoplamiento / Adaptador del motor / Motor

El motor se puede conectar a la carcasa del acoplamiento con o sin engranaje. Una alineación correcta del accionamiento evitará que se derive cualquier riesgo del cilindro eléctrico. La adaptación del motor se realiza mediante un adaptador compuesto de placa o placas de motor y un acoplamiento. Esta combinación coordinada garantiza la axialidad de los elementos entre sí.

La combinación motor-cilindro eléctrico determina la variante del adaptador del motor. El montaje de los componentes individuales se realiza tal y como se ha reflejado en la ilustración 2. El buje del anillo tensor se monta sobre el gorrón del husillo. La medida de distancia exterior es de 20 mm (véase la ilustración 1). Los 6 tornillos M4 se aprietan en cruz con 3 Nm.

El segundo buje de acoplamiento se monta sobre el gorrón del motor con una chaveta y se fija con un tornillo de apriete. La zona de apriete del buje de acoplamiento está montado sobre toda la superficie del árbol, el bisel del gorrón del motor es completamente visible, sobresaliendo el gorrón del árbol como mínimo 1,5-2 mm del buje de acoplamiento. En función de la variante se utilizarán diferentes placas de motores o anillos centradores.

Observación: En caso de motores SEW se monta el buje del anillo de apriete en piezas sueltas sobre el gorrón del árbol.

El segundo buje de acoplamiento se monta sobre el gorrón del motor, tal y como se explica más arriba.

Control: La zona de apriete del buje de acoplamiento está montada sobre toda la superficie del gorrón del árbol, el bisel de los gorriones de árbol son completamente visibles, sobresaliendo el gorrón del árbol aprox. 1,5 -2 mm del buje de acoplamiento. En función de la variante de motor se utilizan diferentes placas de motores.

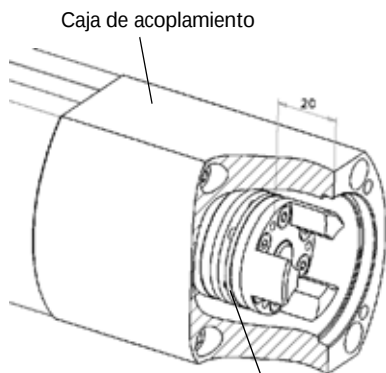


Ilustración 1,
muestra un buje del anillo tensor

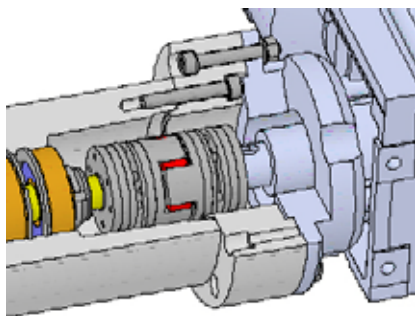


Ilustración 2

7.4.2 Posibilidades de fijación y montaje

En todas las tareas de montaje deben respetarse los pares de apriete específicos para los tornillos utilizados. Preste atención al temple de los tornillos y a los datos especiales del accesorio suministrado. Solo si se cumplen estas condiciones se podrá garantizar la seguridad y la vida útil del cilindro eléctrico.

Los perfiles ranurados en el perfil guía están cerrados mediante un perfil de tapa. Para montar los componentes a los perfiles ranurados, fig. 4 a 6, debe retirarse el perfil de tapa.

A través de los dos orificios frontales de la tapa pueden introducirse tuercas deslizantes RK de la versión "N" para una geometría de ranura 30, con rosca M6 o M5 en el perfil guía (fig. 4).

Los imanes van integrados de serie para accionar los interruptores de imán en el cilindro eléctrico. Para fijar el cabezal de horquilla y de articulación a la biela se ofrece una fijación del gorrón basculante con bloque de rodamientos para montar el motor.

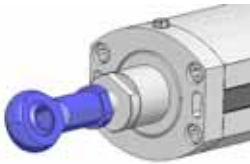


Fig. 1

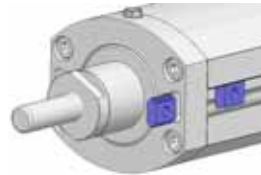


Fig. 4

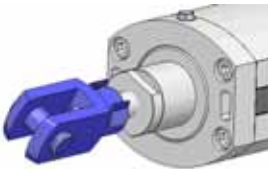


Fig. 2



Fig. 5

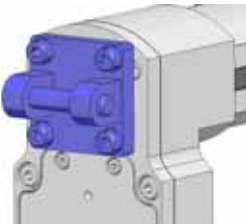


Fig. 3

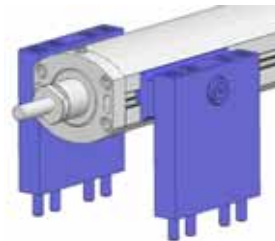


Fig. 6


7. Fases vitales



- Si se usa o monta una brida o gorrón basculante, se utilizarán exclusivamente los tornillos incluidos en el volumen de suministro.
- Un tornillo demasiado largo destruiría durante el montaje la cubierta o la tapa del engranaje.
- Si se usa o monta un cabezal de horquilla o articulación hay que bloquear bien los cabezales con las tuercas incluidas en el volumen de suministro.



Posición de montaje:

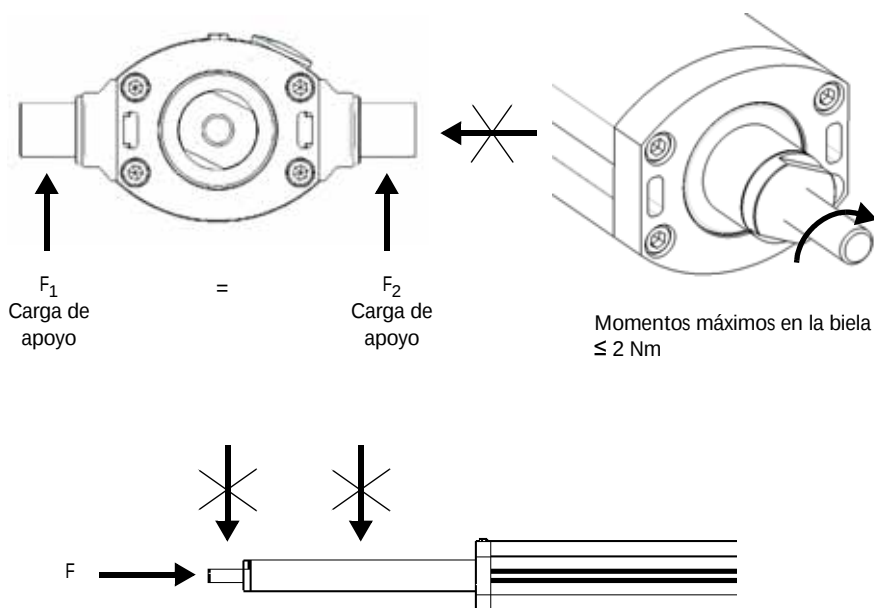

No hay fuerzas radiales en la biela.

7. Fases vitales

7.5 Momentos de apriete (tornillos DIN EN ISO 4762)

Tamaño	Resistencia 8.8 Par de apriete M_A (Nm)	Resistencia 10.9 Par de apriete M_A (Nm)	Resistencia 12.9 Par de apriete M_A (Nm)
M4	3,0	4,4	5,1
M5	5,9	8,7	10
M6	10	15	15
M8	25	35	43
M10	49	72	84

7.6 Puesta en servicio

La puesta en marcha sólo debe ser realizada por personal que haya leído y comprendido completamente estas instrucciones de montaje.

Del modo de funcionamiento de este cilindro eléctrico se derivan fuerzas que pueden poner en peligro a personas y objetos.

Las instrucciones de seguridad del cilindro eléctrico deben cumplirse siempre.

7.7 Funcionamiento normal

Revise el funcionamiento de los cilindros eléctricos que estén funcionando regularmente para cerciorarse de que ejecutan como deben su función.

Vigile en funcionamiento normal que la máquina incompleta no muestre algún tipo de cambio. En caso de que surgiera cualquier defecto, el cilindro eléctrico se pondrá inmediatamente fuera de servicio para evitar cualquier daño.

Como parte integrante de una máquina completa, las instrucciones de montaje de la máquina completa son las determinantes según la directiva de máquinas 2006/42/CE.

Deutsch

English

Français

Español

Italiano

7. Fases vitales

7.8 Mantenimiento

LZ 70 FL y PL

Todos los cilindros eléctricos vienen de fábrica con la cantidad de lubricante precisada. Los intervalos de mantenimiento dependen de la cantidad de horas de servicio, del esfuerzo y de las condiciones del entorno. La lubricación de husillo y biela se realizará con la biela retraída hasta 30 mm. El cilindro eléctrico debe estar desconectado después de alcanzar la posición de mantenimiento (carrera "0 mm"). **Los tapones roscados para el lubricado del husillo deben retirarse girando contra el sentido de las manecillas del reloj y fijarse céntricamente el taladro interior de la tuerca guía y engrasarse con 2 carreras.**

La biela se engrasa con los racores de lubricación de la tapa con una carrera. Si saliera líquido o hubiera líquido excedente deberá eliminarse con un paño.


Los tapones roscados deben volver a montarse después de concluir las tareas de mantenimiento.



Transcurridas las primeras 1000 horas de servicio, deberá comprobarse el desgaste de la rosca del husillo de la rosca trapezoidal por medio de la holgura de la rosca.

Si la holgura axial en la variante con husillos trapezoidales es de $\varnothing 20 \times 4 \geq 1\text{mm}$, debe sustituirse la rosca del husillo.

Si la holgura axial en la variante con husillos trapezoidales es de $\varnothing 20 \times 8 \geq 1,5\text{mm}$, debe sustituirse la rosca del husillo.

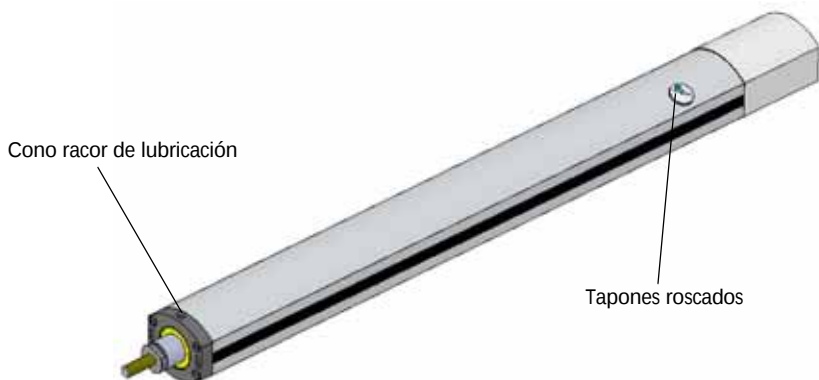

7. Fases vitales

Recomendación de agentes lubricantes



Recomendaciones de lubricación para fijación de bulones en el cabezal de la cuchara, así como para la biela de la LZ70: grasas con base de aceites minerales de la calidad KP1K-30, DIN51502

Recomendaciones de lubricación para husillos de rosca de bola: grasas con base de aceites minerales de la calidad clase NLGI 2, Dynalub 510

Recomendaciones de lubricación para husillos de rosca trapezoidal: Molykote EM-50L, Klüber GLY801

Intervalos de lubricación y cantidad de lubricante:

Aplicación	Intervalos de lubricación	Cantidad de lubricante
Husillo de rosca de trapecio	cada 200 horas de servicio	2 cm ³
Husillo de rosca de bola	cada 400 horas de servicio	2 cm ³
Biela	cada 800 horas de servicio	1 cm ³
Fijaciones / Bulones en cabezal horquilla	cada 800 horas de servicio	1 cm ³

Deutsch

English

Français

Espanol


Italiano

7. Fases vitales

Todas las tareas a realizar con el cilindro eléctrico serán llevadas a cabo exclusivamente de acuerdo con las presentes instrucciones. El aparato sólo debe abrirlo personal especializado autorizado. En caso de que el accionamiento muestre algún defecto, recomendamos ponerse en contacto con el fabricante o enviar el accionamiento para su reparación.

- Para evitar lesiones al realizar tareas en el sistema eléctrico o en elementos eléctricos, primero se deben desconectar de la corriente.
- No se permiten reformas o modificaciones arbitrarias en la unidad de accionamiento por motivos de seguridad.
- Los dispositivos importantes para la seguridad deben comprobarse al menos una vez al año a fin de verificar su funcionamiento y que estén completos.
- La biela se colocará como figura en la página 111 para realizar el mantenimiento.

Racores de lubricación para
el lubricado de bielas

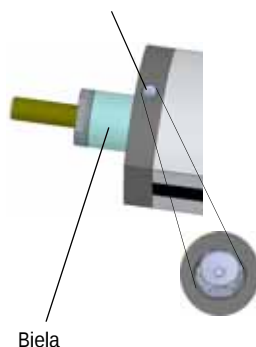

Tapones roscados para
el lubricado de husillos



7. Fases vitales

7.9 Limpieza

Puede limpiar los interruptores manuales y superficies exteriores del perfil del cilindro eléctrico con un paño seco y limpio que no deje pelusas.




Los productos de limpieza con disolvente corroen el material y pueden dañarlo.

7.10 Desecho y reciclaje


El cilindro eléctrico deberá eliminarse conforme a las directivas y normativas vigentes o devolverse al fabricante.

El cilindro eléctrico contiene componentes electrónicos, cables, metales, plásticos etc. y debe eliminarse de acuerdo con las normativas medioambientales vigentes en cada país. La eliminación de producto está sujeta en Alemania a la ley Elektro-G (RoHS) y en el ámbito europeo a la directiva UE 2002/95/CE o a la legislación nacional correspondiente.


7.11 Accesorio

N.º de pedido	Tipo	Representación
qzd 050 491 	Interruptor de imán Tensión de alimentación: 10-30 VDC Absorción de corriente 100 mA Salida: Abridor (PNP) Long. cable 0,3 m 	
qzd 050 492	Alargadera para interruptores de imán: long. de cable: 5 m	
qzd 050 495	Interruptor de imán incl. alargadera	
4006201 (M5) 4006203 (M6)	Tuercas deslizantes, versión "N"	
qzd 050 194	Cabezal horquilla M12 (incl.contratuerca)	

7. Fases vitales

N.º de pedido	Tipo	Representación
qzd 050 195	Horquilla articulada M12 (incl. contratuerca)	
qzd 050 489	Gorrón basculante, incl. material de fijación	
qzd 050 488	Bloque de rodamientos para gorrónes basculantes incl. material de fijación	
qzd 050 490	Gorrón basculante incl. material de fijación	

syncFlex A (compensación axial)

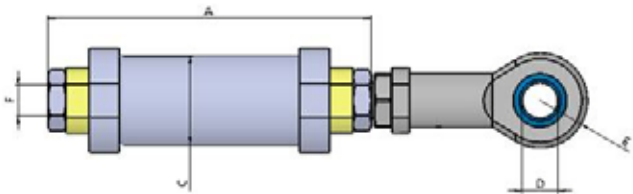

Code No.	Carga	A	C	D	E	F
QZD050473	600 N	102	Ø 30	Ø 12	R16	M12
QZD050474	1000 N	102				
QZD050475	2000 N	103,5				
QZD050476	2500 N	109				
QZD050477	3000 N	107,5				
QZD050478	4000 N	139,5				
QZD050494	5000 N	137				

1. Dichiarazione di incorporazione

1.1 Dichiarazione di incorporazione elettrocilindro LZ 70 con motore a corrente continua o servomotore.....	129
---	-----

2. Indicazioni generali

2.1 Indicazioni sulle presenti istruzioni di montaggio.....	131
---	-----

3. Responsabilità/Garanzia

3.1 Responsabilità	132
3.2 Monitoraggio prodotto.....	132
3.3 Lingua delle istruzioni di montaggio	132
3.4 Diritto d'autore	132

4. Utilizzo/Personale di servizio

4.1 Utilizzo conforme alla destinazione d'uso	133
4.2 Utilizzo non conforme alla destinazione d'uso.....	133
4.2.1 Utilizzi impropri ragionevolmente prevedibili	133
4.3 Personale autorizzato all'uso, al montaggio e al controllo del presente elettrocilindro	133

5. Sicurezza

5.1 Indicazioni sulla sicurezza	134
5.2 Particolari norme di sicurezza	135
5.3 Segnaletica di sicurezza.....	136
5.4 Simboli sulla targhetta del tipo	136

6. Informazioni sul prodotto

6.1 Funzionamento	137
6.1.1 Varianti	137
6.2 Dati tecnici <i>Elettrocilindro LZ 70</i>	138
6.3 Immagine panoramica dell'elettrocilindro.....	144

7. Fasi del ciclo di vita

7.1 Equipaggiamento di fornitura dell'elettrocilindro	147
7.2 Trasporto e immagazzinaggio	147
7.3 Indicazioni importanti per il montaggio e la messa in servizio	148
7.3.1 Informazioni sul montaggio e sulla messa in servizio di LZ 70 senza motore	149
7.4 Montaggio LZ 70 FL/PL	150
7.4.1 Giunto/Adattatore motore/Motore.....	150
7.4.2 Opzioni di fissaggio e di montaggio.....	151
7.5 Coppie di serraggio (viti DIN EN ISO 4762).....	153
7.6 Messa in funzione	153
7.7 Funzionamento normale	153
7.8 Manutenzione.....	154
7.9 Pulizia	157
7.10 Smaltimento e ritiro	157
7.11 Accessori	157

1. Dichiarazione di incorporazione

1.1 Dichiarazione di incorporazione elettrocilindro LZ 70 con motore a corrente continua o servomotore

Ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE, Appendice II, 1.B per macchine non complete

Il costruttore	Personale all'interno dell'azienda responsabile incaricato della redazione della documentazione tecnica rilevante.
RK Rose+Krieger GmbH	Michael Amon
Potsdamer Straße 9	RK Rose+Krieger GmbH
D-32423 Minden	Potsdamer Straße 9
	D-32423 Minden

Descrizione e identificazione della quasi-macchina.

<i>Prodotto:</i>	vedi targhetta tipo sul lato anteriore di queste istruzioni di montaggio
<i>Tipo:</i>	vedi targhetta tipo sul lato anteriore di queste istruzioni di montaggio
<i>Numero di serie:</i>	vedi targhetta tipo sul lato anteriore di queste istruzioni di montaggio
<i>Numero progetto:</i>	vedi targhetta tipo sul lato anteriore di queste istruzioni di montaggio
<i>Ordine:</i>	vedi targhetta tipo sul lato anteriore di queste istruzioni di montaggio
<i>Funzione:</i>	Ingresso e uscita motorizzati del profilo interno per la generazione di un movimento lineare

I requisiti basilari seguenti conformi alla Direttiva Macchine 2006/41/CE sono applicati e soddisfatti:seguenti requisiti basilari previsti dalla Direttiva Macchine 2006/41/CE secondo l'Appendice I:

1.1.5., 1.3., 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.9., 4.1.2.3., 4.1.3., 4.3.2., 4.3.3., 4.4.1., 4.4.2.

Si dichiara altresì che la documentazione tecnica speciale è stata redatta come da Allegato VII Parte B.

Si conferma espressamente che la macchina non completa è conforme alle seguenti corrispondenti direttive CE:

2011/65/EU	Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
------------	---

Deutsch

English

Français

Español

Italiano

1. Dichiarazione di incorporazione

Riferimenti alle norme armonizzate secondo art. 7, cpv. 2

EN ISO 12-100:2010-11	Sicurezza del macchinario – Principi generali di progettazione – Valutazione del rischio e riduzione del rischio
-----------------------	--

Riferimenti alle altre norme e specifiche tecniche applicate

ÖNORM EN ISO 13857:2008-08-01	Sicurezza del macchinario – Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori (ISO 13857:2008)
-------------------------------	---

Il produttore o il responsabile incaricato si impegnano a trasmettere alle autorità nazionali, dietro richiesta fondata, la documentazione specifica della quasi-macchina. Tale trasmissione viene effettuata in forma elettronica.

Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale.

Avviso importante! La quasi-macchina può essere messa in esercizio soltanto se è stato accertato che la macchina sulla quale deve essere montata la quasi-macchina, è conforme alle disposizioni della presente direttiva.

Per competenza dei relativi responsabili

Minden / 28.07.2014		Direttore tecnico
Luogo / Data	Firma	Dati del firmatario

Minden /28.07.2014		Direttore generale
Luogo / Data	Firma	Dati del firmatario

2. Indicazioni generali

2.1 Indicazioni sulle presenti istruzioni di montaggio

Le presenti istruzioni di montaggio sono valide soltanto per gli elettrocilindri qui descritti e sono concepite come documentazione destinata al fabbricante della macchina finale in cui questa quasi-macchina verrà incorporata.

Si dichiara espressamente che è responsabilità del fabbricante della macchina finale redigere le Istruzioni per l'uso destinate al cliente finale, che dovranno riportare tutte le funzioni e le indicazioni di pericolo del prodotto finale.

Lo stesso vale per l'incorporazione in una macchina. In questo caso, la responsabilità per i dispositivi di sicurezza, i controlli, la supervisione di eventuali punti di schiacciamento e taglio e la documentazione è a carico del fabbricante della macchina.

Queste istruzioni di montaggio sono utili per

- evitare pericoli,
- ridurre tempi morti,
- garantire o aumentare la durata di questo prodotto.

Rispettare le indicazioni di pericolo, le misure di sicurezza e i dati di queste istruzioni di montaggio senza eccezioni.

Qualsiasi persona utilizzi questa macchina deve conoscere ed applicare le presenti istruzioni di montaggio.

La messa in servizio è vietata fino a quando la macchina in cui è incorporata questa quasi-macchina non soddisfi i requisiti stabiliti dalla direttiva CE 2006/42/CE (Direttiva Macchine). Prima di essere immessa sul mercato, tale macchina dovrà soddisfare, anche nella documentazione, i requisiti previsti dalle Direttive CE.

Gli utilizzatori successivi della presente quasi-macchina/macchina parziale/dei presenti componenti di macchina sono tenuti ad integrare e completare la presente documentazione. In particolare, in caso di integrazione o montaggio di elementi elettrici e/o azionamenti, l'utilizzatore successivo dovrà redigere una Dichiarazione di conformità CE. La nostra Dichiarazione di incorporazione perde automaticamente validità.

Deutsch

English

Français

Español

Italiano

3. Responsabilità/Garanzia

3.1 Responsabilità

La ditta RK Rose+Krieger GmbH declina ogni responsabilità per danni o limitazioni derivanti da modifiche costruttive eseguite da terze parti o modifiche ai dispositivi di sicurezza del presente elettrocilindro.

Per le riparazioni e la manutenzione devono essere utilizzate solo parti di ricambio originali.

La ditta RK Rose+Krieger GmbH declina ogni responsabilità per le parti di ricambio non collaudate ed autorizzate dalla ditta RK Rose+Krieger GmbH.

In caso contrario, decade la validità della Dichiarazione di incorporazione CE.

I dispositivi rilevanti per la sicurezza devono essere controllati regolarmente – almeno una volta l'anno – nella loro funzione, completezza e integrità.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche all'elettrocilindro e di modificare le presenti istruzioni di montaggio.

Messaggi pubblicitari, dichiarazioni pubbliche o comunicati simili non possono essere considerati garanzia dell'idoneità e della qualità del prodotto. Non è possibile far valere diritti o altre pretese di fornitura di versioni precedenti o adattamenti alle versioni attuali dell'elettrocilindro nei confronti di RK Rose+Krieger GmbH.

In caso di domande indicare i dati presenti sulla targhetta tipo.

Il nostro indirizzo:

RK Rose+Krieger GmbH
Postfach 1564
32375 Minden, Germany
Tel.: +49 (0) 571 9335 0
Fax: +49 (0) 571 9335 119

3.2 Monitoraggio prodotto

RK Rose+Krieger GmbH offre prodotti di eccellente livello tecnico conformi agli attuali standard di sicurezza.

Richiedete subito informazioni in caso di ripetuti guasti o malfunzionamenti.

3.3 Lingua delle istruzioni di montaggio

La versione originale delle presenti istruzioni di montaggio è stata redatta nella lingua ufficiale UE del fabbricante della presente quasi-macchina.

Le versioni in altre lingue sono traduzioni della versione originale, per le quali si applicano le disposizioni di legge della Direttiva Macchine.

3.4 Diritto d'autore

Le riproduzioni, ad es. copie e stampe, sono consentite soltanto per l'uso privato. L'esecuzione e la diffusione di ulteriori riproduzioni è consentita solo previa espressa autorizzazione di RK Rose+Krieger GmbH. L'utente è responsabile del rispetto delle norme di legge e sarà chiamato a rispondere in caso di uso improprio.

Il diritto d'autore sulle presenti istruzioni di montaggio è di proprietà di RK Rose+Krieger GmbH.

4. Utilizzo/Personale di servizio

4.1 Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

L'elettrocilindro deve essere utilizzato esclusivamente per lo spostamento di componenti guidati o altre azioni di spostamento simili. È vietato l'impiego dell'elettrocilindro in aree a rischio di esplosione e a contatto diretto con alimenti, prodotti farmaceutici o cosmetici. Attenersi ai dati riportati sul catalogo, alle presenti istruzioni di montaggio e/o alle condizioni stabilite nell'incarico. I valori indicati nelle presenti istruzioni di montaggio sono valori massimi e non devono essere superati.

4.2 Utilizzo non conforme alla destinazione d'uso

Un "utilizzo non conforme alla destinazione d'uso" si verifica nel caso di un utilizzo contrario a quanto indicato al capitolo *Utilizzo conforme alla destinazione d'uso*. In caso di utilizzo non conforme alla destinazione d'uso, trattamento inappropriato e nel caso in cui il presente elettrocilindro venga utilizzato, montato o maneggiato da personale inesperto, sussiste il rischio di esporre il personale a pericoli derivanti dal presente elettrocilindro. Come esempio di utilizzo non conforme alla destinazione d'uso, è vietato l'impiego del presente elettrocilindro per lo spostamento di persone. In caso di utilizzo non conforme alla destinazione d'uso decade la responsabilità di RK Rose+Krieger GmbH e l'autorizzazione generica al servizio di questo elettrocilindro.

4.2.1 Utilizzi impropri ragionevolmente prevedibili

- Sovraccarico dell'attrezzo per massa o superamento ED
- Impiego all'aperto
- Impiego in ambienti con elevata umidità dell'aria > punto di rugiada
- Impiego in ambienti con atmosfera esplosiva secondo la direttiva ATEX
- Apertura dell'attrezzo
- Impiego con cavi o custodie danneggiati
- Fissaggio inadeguato dell'elettrocilindro
- impiego nell'industria alimentare e contatto diretto con alimenti non confezionati
- impiego in ambienti molto inquinati
- impiego in atmosfera molto polverosa
- Impiego in atmosfera con solventi
- processi che coinvolgano esseri viventi

4.3 Personale autorizzato all'uso, al montaggio e al controllo del presente elettrocilindro

L'utilizzo, il montaggio e il controllo del presente elettrocilindro sono consentiti soltanto al personale che abbia letto e compreso integralmente le istruzioni di montaggio. Definire con chiarezza e rispettare le competenze necessarie per l'utilizzo di questo elettrocilindro.

5. Sicurezza

5.1 Indicazioni sulla sicurezza

La ditta RK Rose+Krieger GmbH ha costruito questo elettrocilindro conformemente all'attuale livello tecnico e alle norme di sicurezza vigenti. Tuttavia, in caso di utilizzo inappropriato o non conforme all'uso previsto o ancora in caso di mancata osservanza delle norme di sicurezza, possono sussistere pericoli per persone ed oggetti. Un utilizzo esperto garantisce prestazioni e disponibilità del presente elettrocilindro. I difetti o le condizioni che possono limitare la sicurezza devono essere immediatamente rimossi.

Qualsiasi persona addetta al montaggio, all'utilizzo e al servizio dell'elettrocilindro deve aver letto e compreso le istruzioni di montaggio.

Questo significa

- comprendere il testo recante le indicazioni di sicurezza
- conoscere la collocazione e la funzione delle differenti opzioni di servizio ed utilizzo.

Solo il personale addetto e qualificato può utilizzare, montare e manovrare il presente elettrocilindro. Eseguire tutti i lavori con e sull'elettrocilindro soltanto in conformità alle istruzioni esistenti. Pertanto, queste devono essere conservate a portata di mano vicino all'elettrocilindro e tenute in buono stato.

Osservare le norme di sicurezza generali nazionali o aziendali. Le competenze per l'utilizzo, il montaggio ed il servizio del presente elettrocilindro devono essere definite chiaramente ed osservate per evitare incertezze sul piano della sicurezza. Prima di ogni messa in servizio l'utente deve assicurarsi che la zona di pericolo dell'elettrocilindro sia sgombra di oggetti e che non vi si soffermino persone. L'utente deve manovrare l'elettrocilindro soltanto se in perfette condizioni. Segnalare immediatamente qualsiasi cambiamento al responsabile.

5. Sicurezza

5.2 Particolari norme di sicurezza

- Eseguire tutti i lavori sull'elettrocilindro soltanto in conformità alle presenti istruzioni.
- L'apparecchio deve essere aperto solo da personale autorizzato. In caso di difetti dell'elettrocilindro, consigliamo di rivolgersi al produttore e di spedirlo per la riparazione.
- Per motivi di sicurezza non sono consentite trasformazioni o modifiche dell'elettrocilindro di propria iniziativa.
- Non superare i dati di potenza stabiliti da RK Rose+Krieger GmbH per questo elettrocilindro.
- La targhetta del tipo deve essere leggibile. I dati devono essere facilmente disponibili in qualsiasi momento.
- I segnali di pericolo ai fini della sicurezza marcano le zone di pericolo sul prodotto.
- I dispositivi rilevanti per la sicurezza devono essere controllati regolarmente – almeno una volta l'anno – nella loro funzione, completezza e integrità.
- In caso di montaggio sopratesta dell'elettrocilindro, è necessario assicurare i carichi fissati contro la caduta.
La zona di pericolo al di sotto dell'applicazione va contrassegnata nella documentazione del prodotto finale.
- Il collegamento di un comando elettrico o di componenti azionati elettricamente al presente elettrocilindro deve essere eseguito soltanto da personale qualificato tenendo conto delle condizioni di allacciamento locali e delle norme (ad es. DIN, VDE).
- Controllare costantemente la corrente del motore. Controllando la corrente del motore è possibile individuare immediatamente anomalie ed evitare pericoli derivanti dal sistema.
- Indossare sempre i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per eseguire qualsiasi lavoro.
- Mettere immediatamente fuori servizio l'elettrocilindro in caso di cavo di rete o di alimentazione danneggiati.

Deutsch

English

Français

Español

Italiano

5. Sicurezza

5.3 Segnaletica di sicurezza

Questi segnali di avvertenza e divieto sono segnali di sicurezza che avvisano della presenza di potenziali rischi o pericoli.

Rispettare le indicazioni contenute in queste istruzioni di montaggio relative a particolari pericoli o situazioni sull'elettrocilindro; l'inosservanza delle stesse aumenta il rischio di incidenti.



Il "segnale di divieto generico" indica la necessità di agire con attenzione. Prestare particolare attenzione ai dati contrassegnati in queste istruzioni di montaggio. Questi contengono indicazioni importanti su funzioni, regolazioni e procedure. L'inosservanza può provocare danni alle persone, anomalie all'elettrocilindro o conseguenze sull'ambiente.



La segnalazione "Pericolo di risucchio" segnala i punti di risucchio su questo prodotto .



La segnalazione "Superficie rovente" avvisa dei possibili rischi di lesioni per la presenza di superfici roventi.



Il segnale "Pericolo di ferite alle mani" avvisa del rischio di schiacciamento e di trascinamento delle mani o di lesioni di altro tipo.

5.4 Simboli sulla targhetta del tipo



Conformità con la Direttiva Bassa Tensione e EMC



Non gettare tra i rifiuti domestici.



Attenzione! Pericolo! Osservare le istruzioni per il montaggio.

6. Informazioni sul prodotto

6.1 Funzionamento

L'elettrocilindro LZ 70 serve per lo spostamento di componenti guidati o per altre azioni di spostamento simili. L'azionamento è garantito, a scelta, da un motore a bassa tensione, un motore a corrente continua o da un servomotore.

6.1.1 Varianti

L'elettrocilindro è disponibile in diverse varianti. Le varianti si differenziano per struttura e composizione meccanica.

- Verificare al ricevimento del presente elettrocilindro l'integrità del dispositivo ed eventuali parti mancanti.
- Comunicare immediatamente a RK Rose+Krieger GmbH le parti mancanti della fornitura.

LZ 70 FL/PL

senza motore



LZ 70 FL/PL

con motore a corrente continua



LZ 70 FL/PL

con servomotore



6. Informazioni sul prodotto

6.2 Dati tecnici *Elettrocilindro LZ 70*

Tipo/Modello	LZ 70 PL/mandrino KG 20x10	LZ 70 FL/mandrino KG 20x20
Tensione di alimentazione (primaria)	a seconda del tipo di motore	
Misura di montaggio	v. Tabella 1	
Corsa	5 mm - 1000 mm	
Peso min./max. senza motore di azionamento	da 3 kg a 10 kg	
Grado protezione	In caso di adattamento di un motore di azionamento, si raggiunge il grado di protezione IP 54. In caso di adattamento di un motore di azionamento in abbinamento al set di guarnizioni RK si ottiene il grado di protezione IP 65.	
Grado di protezione senza motore di azionamento	Nessuna protezione IP	
Max velocità corsa	500 mm/s	1000 mm/s
Assorbimento di corrente	a seconda del tipo di motore	
Livello di pressione acustica continuo	≤ 75 dB (A)	
Durata d'accensione	Diagramma 1	Diagramma 2
Potenza assorbita	a seconda del tipo di motore	
Temperatura ambientale	da + 0 °C a +60 °C	
Carico	Diagramma 1	Diagramma 2
Coppia motrice max.	15 Nm	
Accelerazione max. "a"	10 m/s ²	
Precisione di ripetibilità	± 0,05 mm	
Precisione passo	T7 (± 53 µm/corsa 300 mm)	
Durata utile	10000 h	
Informazioni tecniche numero materiale	TQ1 _ A2A1D35AA _ _ _ _ ↓ 1 = IP54 3 = IP65 ↓ 5 = mandrino KG20x10 ↓ Lunghezza corsa	TQ1 _ A2A1D36AA _ _ _ _ ↓ 2 = IP54 4 = IP65 ↓ 6 = mandrino KG20x20 ↓ Lunghezza corsa

6. Informazioni sul prodotto

Tipo/Modello	LZ 70 PL/mandrino Tr 20x4	LZ 70 PL/mandrino Tr 20x8
Tensione di alimentazione (primaria)	a seconda del tipo di motore	
Misura di montaggio	v. Tabella 1	
Corsa	5 mm - 1000 mm	
Peso min./max. senza motore di azionamento	da 2,5 kg a 9,5 kg	
Grado protezione	In caso di adattamento di un motore di azionamento, si raggiunge il grado di protezione IP 54. In caso di adattamento di un motore di azionamento in abbinamento al set di guarnizioni RK si ottiene il grado di protezione IP 65.	
Grado di protezione senza motore di azionamento	Nessuna protezione IP	
Max velocità corsa	24 mm/s	48 mm/s
Assorbimento di corrente	a seconda del tipo di motore	
Livello di pressione acustica continuo	≤ 65 dB (A)	
Durata di accensione (con temperatura ambiente / 20 °C)	30 % ED (max. 50 % ED)	
Potenza assorbita	a seconda del tipo di motore	
Temperatura ambientale	da + 0 °C a +50 °C	
Carico	Diagramma 3	
Coppia motrice max.	20 Nm	
Accelerazione max. "a"	3 m/s ²	
Precisione di ripetibilità	± 0,2 mm	
Precisione passo	± 0,15 mm/corsa 300 mm	
Durata utile	3000 h	
Informazioni tecniche numero materiale	TQ1 _ A2B1D34AA _ _ _ ↓ ↓ ↓ 1 = IP54 3 = IP65 Lunghezza corsa 4 = mandrino Tr20x4	TQ1 _ A2B1D37AA _ _ _ ↓ ↓ ↓ 2 = IP54 4 = IP65 Lunghezza corsa 7 = mandrino TR20x8

Deutsch

English

Français

Español

Italiano

6. Informazioni sul prodotto

Diagramma di potenza e velocità 1 – LZ 70 PL KG 20x10



La potenza $F=5000N$ viene garantita con lunghezze di corsa fino a max 800 mm.

Diagramma di potenza e velocità LZ 70 PL con mandrino KG 20x10
Con corsa > 600 mm vedere Diagramma 4 – v [mm/s] per corsa [mm]


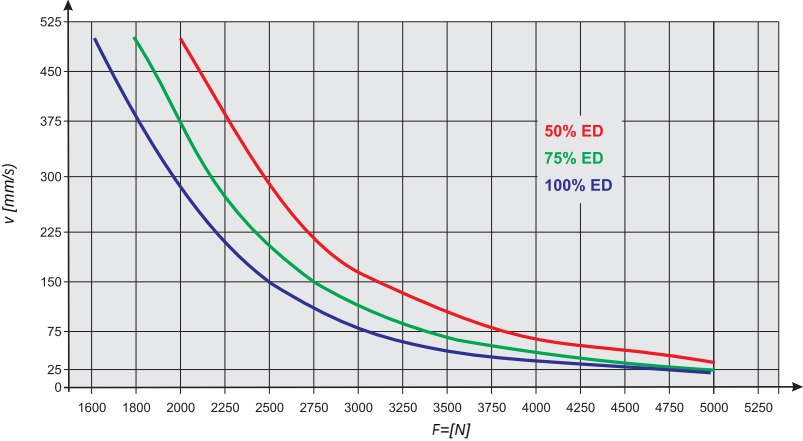


Diagramma di potenza e velocità 2 LZ 70 FL KG 20x20

Diagramma di potenza e velocità LZ 70 FL con mandrino KG 20x20
Con corsa > 600 mm vedere Diagramma 4 – v [mm/s] per corsa [mm]

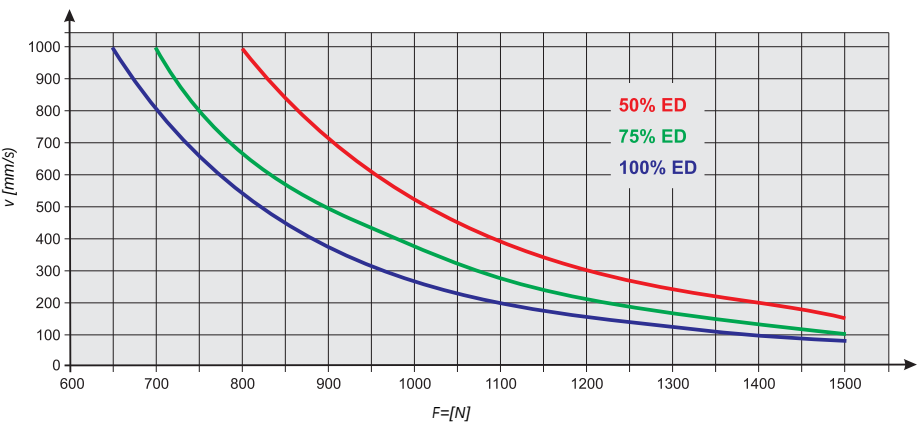


6. Informazioni sul prodotto

Diagramma di potenza e velocità 3 – LZ 70 Tr. 20x4 e Tr. 20x8




La potenza $F=5000N$ viene garantita con lunghezze di corsa fino a max 800 mm.

Diagramma di potenza e velocità LZ 70 PL con mandrino trapezoidale Tr. 20x4 e Tr. 20x8
L'impiego di un mandrino trapezoidale 20x8 richiede un motore di azionamento dotato di freno motore

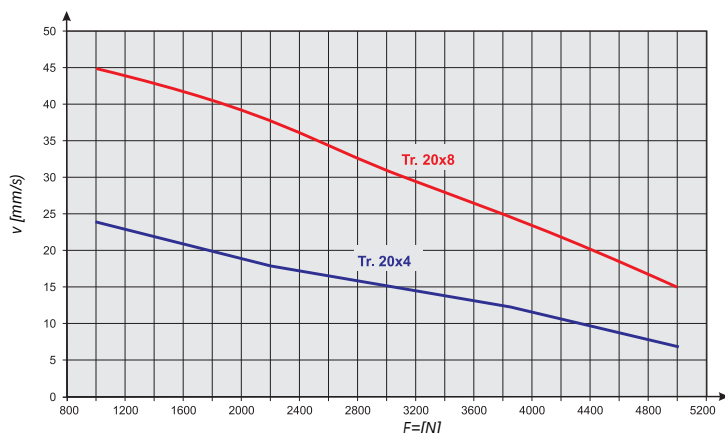

Carico massimo, diagramma corsa di forza 3.1 – LZ 70 Tr. 20x4 e Tr. 20x8

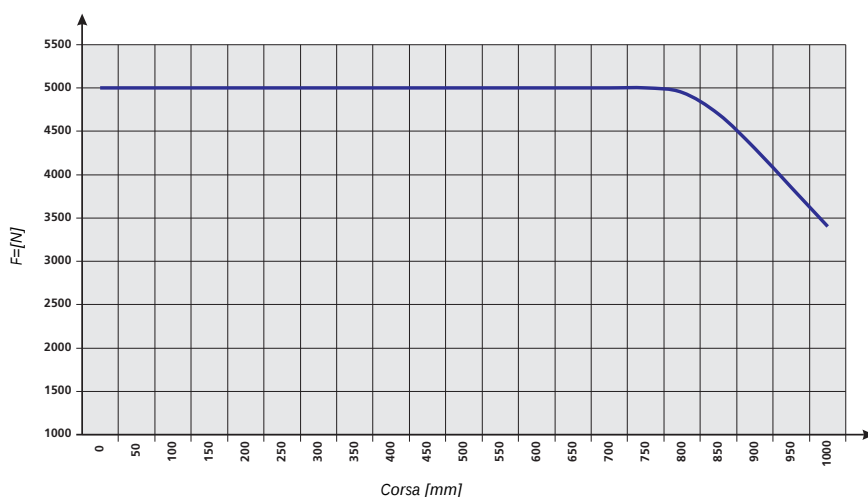

Deutsch

English

Français


Español

Italiano

6. Informazioni sul prodotto


Velocità mandrino critica - Diagramma 4

LZ 70 FL/PL – Diagramma corsa di velocità per variante mandrino KG 20x20 (FL), KG 20x10 (PL)

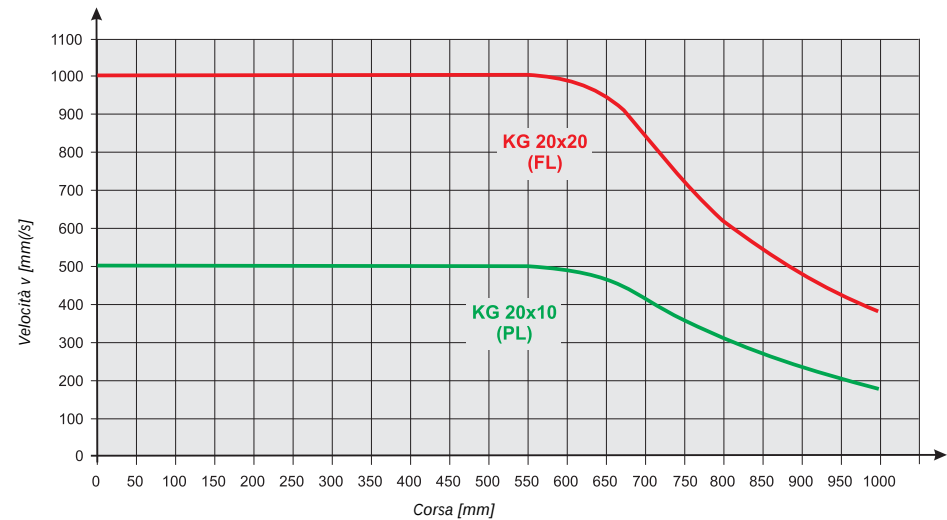

Durata, Diagramma di potenza e cammino für KG-20x10 /KG-20x20 – Diagramm 5


LZ 70 FL/PL – Diagramma di potenza e cammino per variante mandrino KG 20x20 (FL), KG 20x10 (PL)

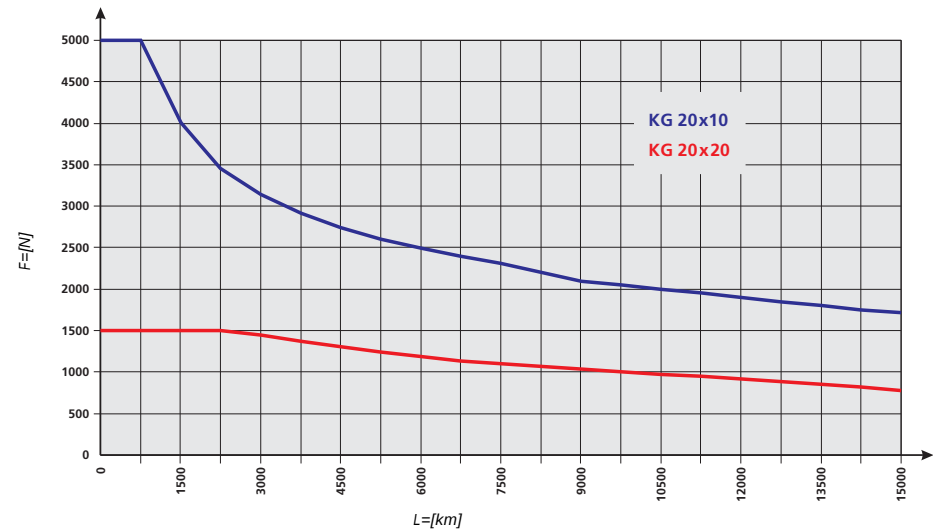

6. Informazioni sul prodotto

Piegatura della biella, diagramma potenza-corsa per 70 – Diagramma 6

Diagramma potenza-corsa per il massimo carico della biella Ø 30

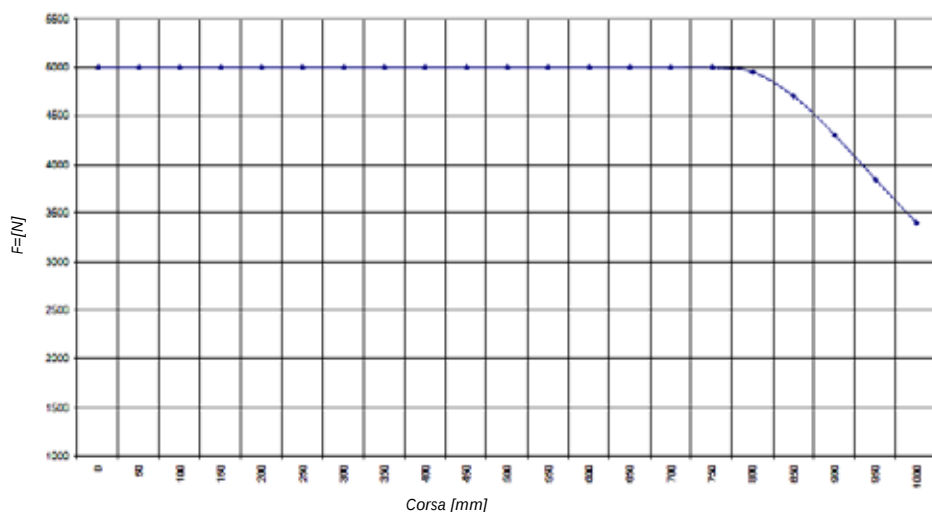

LZ 70 FL/PL

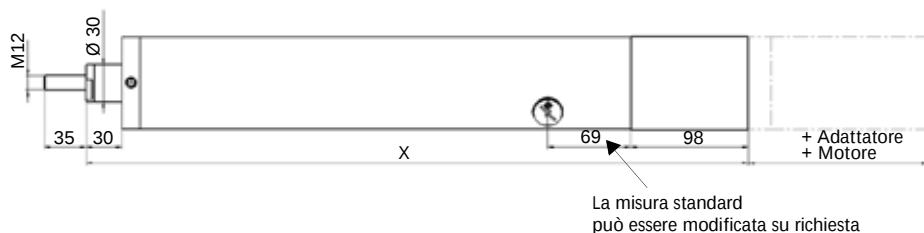


Tabella 1

Lunghezza corsa	Misura di montaggio X
da 1 mm a 397 mm	Corsa + 300 mm
da 398 mm a 600 mm	Corsa + 338 mm
da 601 mm a 795 mm	Corsa + 375 mm
da 796 mm a 1000 mm	Corsa + 405 mm




Biella e maschio filettato M12 da V2A.

6. Informazioni sul prodotto

6.3 Immagine panoramica dell'elettrocilindro

LZ 70 FL/PL con servomotore


- 1 Opzione di fissaggio 1, ad es. testa a forcella
- 2 Lubrificazione biella
- 3 Opzione di fissaggio 2, ad es. perni girevoli, interruttore magnetico
- 4 Calotta / apertura per lubrificazione mandrino
- 5 Morsettiera / opzione di collegamento elettrico del motore di azionamento

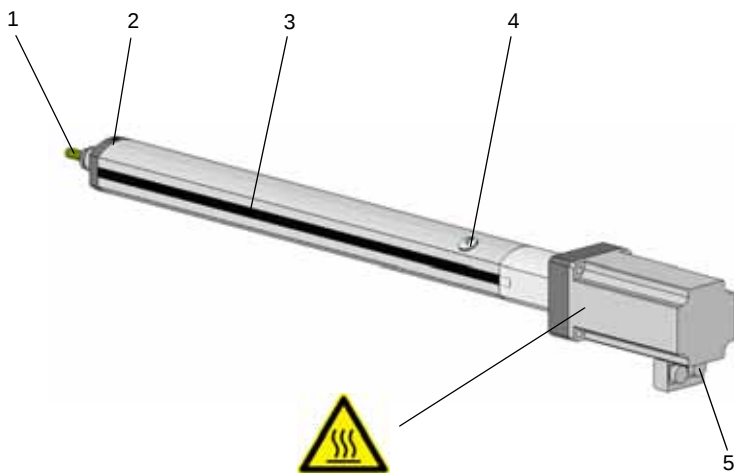

6. Informazioni sul prodotto

LZ 70 FL/PL senza motore

- 1 Opzione di fissaggio 1, ad es. testa a forcella
- 2 Lubrificazione biella
- 3 Opzione di fissaggio 2, ad es. perni girevoli, interruttore magnetico
- 4 Calotta / apertura per lubrificazione mandrino
- 5 Opzione di fissaggio per motore di azionamento

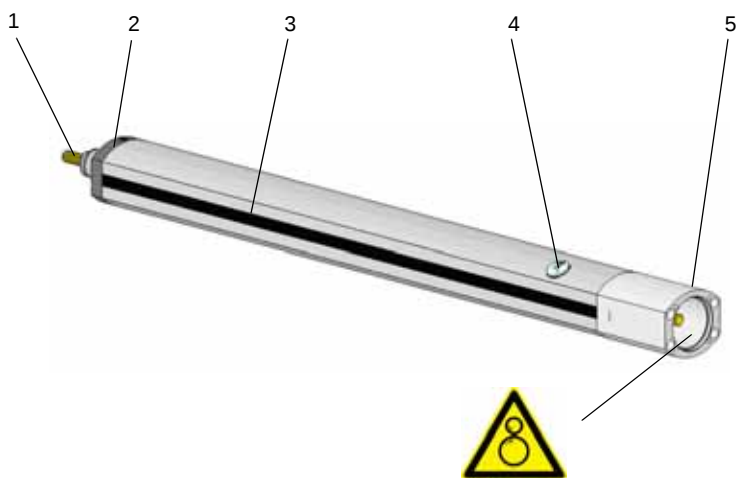

Deutsch

English

Français


Español

Italiano

6. Informazioni sul prodotto

LZ 70 FL/PL con motore a corrente continua

- 1 Opzione di fissaggio 1, ad es. testa a forcella
- 2 Lubrificazione biella
- 3 Opzione di fissaggio 2, ad es. perni girevoli, interruttore magnetico
- 4 Calotta / apertura per lubrificazione mandrino
- 5 Morsettiera / opzione di collegamento elettrico del motore di azionamento

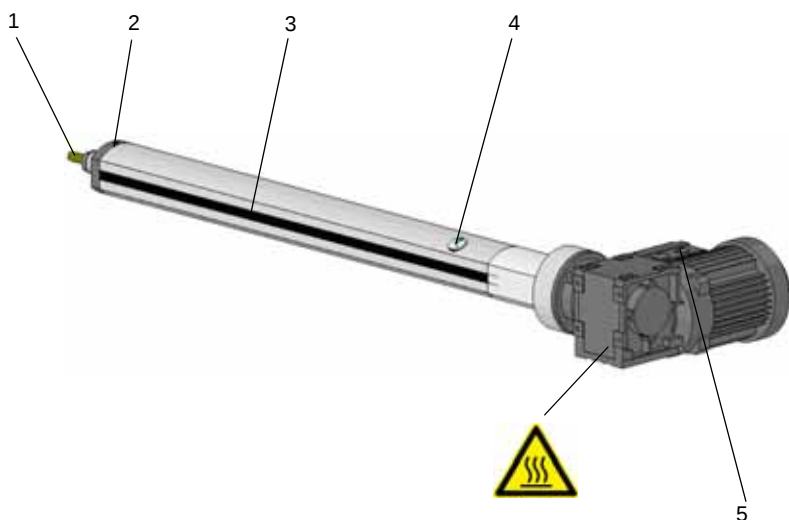

7. Fasi del ciclo di vita

7.1 Equipaggiamento di fornitura dell'elettrocilindro

L'elettrocilindro viene fornito pronto all'uso nelle varianti con o senza motore.

I controller e gli interruttori manuali o gli accessori non sono compresi nella dotazione.

7.2 Trasporto e immagazzinaggio

Far verificare l'eventuale presenza di danneggiamenti visibili e funzionali da personale idoneo. Comunicare immediatamente al responsabile e a RK Rose+Krieger GmbH eventuali danni provocati dal trasporto e dall'immagazzinaggio.

È vietata la messa in servizio di elettrocilindri danneggiati.

Per l'immagazzinaggio degli elettrocilindri attenersi alle condizioni ambientali prescritte:

- evitare aria oleosa
- evitare il contatto con vernici a base di solvente
- temperatura ambiente minima/massima: - 20 °C/+ 80 °C
- umidità relativa dell'aria: da 30 % a 75 %
- pressione dell'aria: da 700 hPa a 1060 hPa
- non è consentito rimanere al di sotto del punto di rugiada

Nel caso di condizioni ambientali divergenti occorre l'approvazione di RK Rose+Krieger GmbH.

Deutsch

English

Français

Español

Italiano

7. Fasi del ciclo di vita

7.3 Indicazioni importanti per il montaggio e la messa in servizio



Osservare e seguire le seguenti indicazioni. In caso contrario, sono possibili danni alle persone, agli elettrocilindri o ad altre parti.

- Non eseguire fori aggiuntivi sul presente elettrocilindro.
- Non utilizzare l'elettrocilindro all'esterno.
- Proteggere l'elettrocilindro dalla penetrazione di umidità.
- L'elettrocilindro non deve essere bloccato. Pericolo di danni meccanici.
- Le posizioni finali dell'elettrocilindro non devono essere utilizzate come delimitazione per la posizione della corsa.
- L'elettrocilindro non deve essere aperto.
- L'utente deve verificare l'assenza di pericoli in caso di cavo di alimentazione inserito.
- Nella costruzione di tavole ecc. prestare attenzione a evitare punti di schiacciamento e taglio. Rendere adeguatamente sicuri questi punti.
- Bloccare immediatamente l'avvio automatico dell'elettrocilindro in caso di guasto scollegando il cavo di alimentazione.
- In caso di cavo di alimentazione danneggiato, mettere subito fuori servizio l'elettrocilindro.
- L'elettrocilindro non può essere forzato eccessivamente durante il montaggio.
- Non toccare mai l'interno della morsettiera.
- I cavi di alimentazione, se difettosi, vanno subito sostituiti con cavi nuovi e integri.
- Tutte le attività sull'elettrocilindro devono essere svolte soltanto con l'alimentazione elettrica scollegata.

7. Fasi del ciclo di vita

7.3.1 Informazioni sul montaggio e sulla messa in servizio di LZ 70 senza motore

- Durante il montaggio di un motore sull'elettrocilindro, prestare attenzione all'allineamento assiale dell'albero motore e dell'albero di trasmissione.
- Il detergente non deve penetrare nei cuscinetti.
- Durante il montaggio dei giunti o adattatori del motore, evitare colpi o urti sui perni a snodo.
- Evitare a livello strutturale un possibile guasto degli interruttori di fine corsa: installare adeguati arresti terminali se necessario. In particolare, in caso di montaggi sopra testa o carichi di trazione, prevedere una sicura esterna contro la fuoriuscita e per la protezione del carico.
- Forze agenti lateralmente non devono provocare ribaltamenti. Con il connettore di rete disinserito non devono sussistere pericoli derivanti dall'elettrocilindro.
- La sicurezza assiale della biella 1 deve essere rimossa soltanto dopo il montaggio del motore.
- In caso di rimozione anticipata della sicurezza della biella, la biella potrebbe mettersi in movimento in modo incontrollato.
- Durante il montaggio/lo smontaggio del motore (gruppo motore), la biella deve essere bloccata contro lo spostamento.



Deutsch

English

Français

Español

Italiano

7. Fasi del ciclo di vita

7.4 Montaggio LZ 70 FL/PL

7.4.1 Giunto/Adattatore motore/Motore

Sull'alloggiamento del giunto è possibile il collegamento con un motore con o senza trasmissione. La configurazione corretta del motore di azionamento consente di evitare pericoli derivanti dall'elettrocilindro. L'adattamento del motore è realizzato con un adattatore costituito da piastra/ e motore e giunto. Questa combinazione così stabilita assicura l'assialità degli elementi.


La combinazione motore/elettrocilindro determina la variante dell'adattatore motore. Il montaggio dei singoli componenti si esegue come indicato in figura 2. Il mozzo di accoppiamento viene montato sui perni del mandrino. La misura della distanza dall'esterno è di 20 mm (vedere figura 1). Le 6 viti M4 si stringono con 3 Nm.

Il secondo mozzo di accoppiamento si monta sul perno motore con la linguetta e si fissa con la vite di bloccaggio. L'area di fissaggio del mozzo di accoppiamento è montata completamente sul perno dell'albero, lo smusso del perno motore è completamente visibile, il perno dell'albero sporge di almeno min. 1,5-2 mm dal mozzo di bloccaggio. A seconda della variante si utilizzano diverse piastre motore e/o anelli di centraggio.

Nota: per i motori SEW, il mozzo di bloccaggio ad anello viene montato in pezzi singoli sul perno dell'albero.

Il secondo mozzo di accoppiamento viene montato sul perno del motore come descritto sopra.

Controllo: l'area di fissaggio del mozzo di accoppiamento è montata interamente sul perno dell'albero, lo smusso del perno dell'albero è completamente visibile, lo smusso del perno dell'albero sporge di ca. 1,5-2 mm dal mozzo di accoppiamento. A seconda della versione motore si impiegano diverse piastre motore.

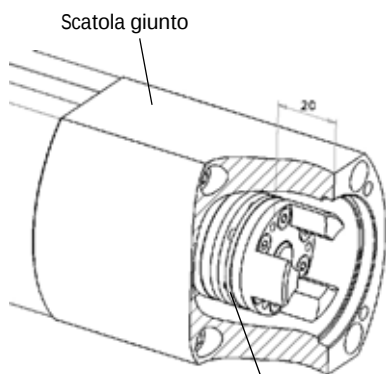

La figura 1 mostra un mozzo di bloccaggio ad anello

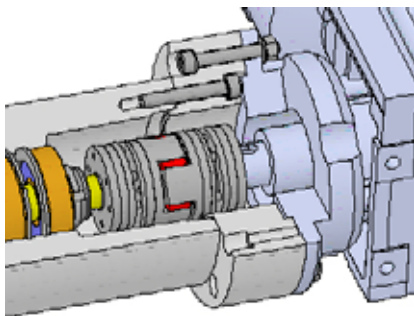


Figura 2

7. Fasi del ciclo di vita

7.4.2 Opzioni di fissaggio e di montaggio

Per tutti i lavori di montaggio rispettare le coppie d'avviamento specifiche per le viti utilizzate. Con gli accessori forniti controllare la tempra delle viti e i dati separati. La sicurezza e la durata dell'elettrocilindro è garantita soltanto attenendosi alle condizioni indicate.

Le scanalature sul profilo di guida sono chiuse da un profilo di chiusura. Per il montaggio dei componenti alle scanalature dei profili, figg. da 4 a 6, rimuovere il profilo di copertura.

Attraverso le aperture frontali nella calotta è possibile inserire chiodi RK nella versione "N" per la geometria della scanalatura 30, con filettatura M6 o M5 nel profilo di guida (fig. 4).

I magneti sono già integrati di serie nell'elettrocilindro per la commutazione degli interruttori magnetici.

Per il fissaggio Per il fissaggio della testa a forcella e a snodo alla biella è disponibile un fissaggio di perni girevoli con supporto di cuscinetto per il montaggio del cilindro.

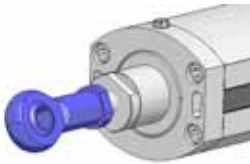


Fig. 1



Fig. 4

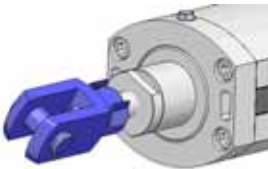


Fig. 2



Fig. 5

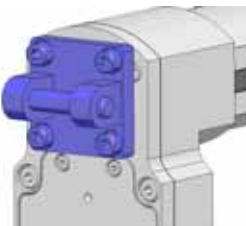


Fig. 3

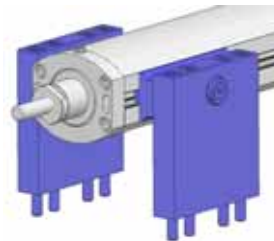


Fig. 6



7. Fasi del ciclo di vita



- Per l'applicazione/montaggio di flange o perni girevoli utilizzare soltanto le viti fornite.
- Montando una vite eccessivamente lunga si danneggerebbe la calotta o il coperchio della trasmissione.
- In caso di utilizzo/montaggio di una testa snodata o a forcella, occorre verificare che le teste siano correttamente fissate con controdato in-
sieme ai dadi in dotazione.



Posizione di montaggio:

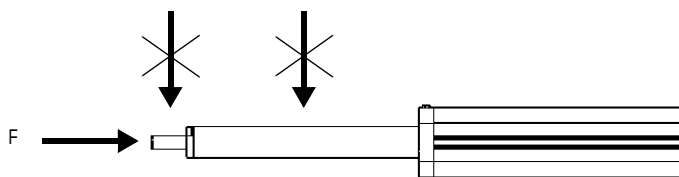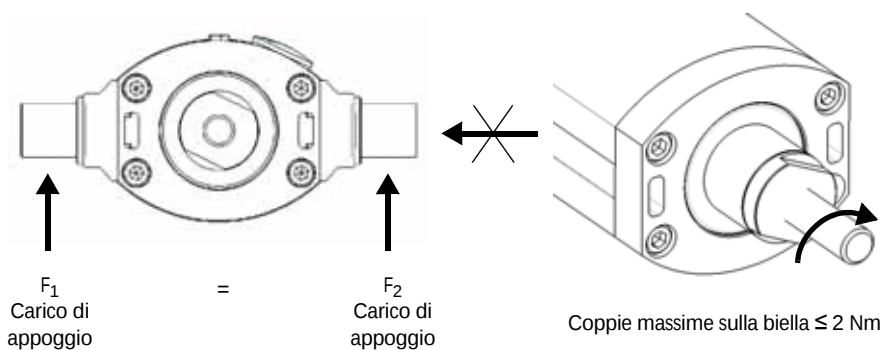

Evitare le forze trasversali sulla biella!

7. Fasi del ciclo di vita

7.5 Coppie di serraggio (viti DIN EN ISO 4762)

Dimensione	Resistenza 8.8 Coppia di serraggio M_A (Nm)	Resistenza 10.9 Coppia di serraggio M_A (Nm)	Resistenza 12.9 Coppia di serraggio M_A (Nm)
M4	3,0	4,4	5,1
M5	5,9	8,7	10
M6	10	15	15
M8	25	35	43
M10	49	72	84

7.6 Messa in funzione

La messa in funzione può essere eseguita solo da personale autorizzato che abbia letto e compreso le Istruzioni di montaggio.

Il funzionamento di questo elettrocilindro genera forze che possono provocare danni alle persone o alle cose.

Rispettare rigorosamente le norme di sicurezza dell'elettrocilindro.

7.7 Funzionamento normale

Controllare periodicamente l'elettrocilindro in esercizio per verificarne il funzionamento regolare. Durante il funzionamento normale osservare se sono visibili variazioni della quasi-macchina. In presenza di difetti, mettere immediatamente l'elettrocilindro fuori servizio per evitare danneggiamenti.

In quanto componente di una macchina completa, secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE fanno fede le istruzioni di montaggio della macchina completa.

Deutsch

English

Français

Español

Italiano

7. Fasi del ciclo di vita

7.8 Manutenzione

LZ 70 FL e PL

Tutti i cilindri elettrici sono provvisti della dovuta quantità di lubrificante. Gli intervalli di manutenzione dipendono dal numero di ore di servizio, dalle sollecitazioni e dalle condizioni ambientali. Per la lubrificazione dell'asta del mandrino e della biella occorre far rientrare la biella fino a 30 mm. L'elettrocilindro deve essere spento una volta raggiunta la posizione di manutenzione (corsa "0 mm"). **Rimuovere i tappi filettati per la lubrificazione del mandrino girandoli in senso antiorario, fissare con un ingrassatore a siringa il foro interno nella contropatrona centralmente e ingrassare con 2 passate.**

La biella si ingrassa con una passata dal nipplo di lubrificazione a imbuto della calotta. Con un panno rimuovere il grasso in eccesso o fuoriuscito.


Dopo la manutenzione è necessario rimontare il tappo a vite.



Dopo 1000 ore di esercizio è necessario verificare lo stato di usura della madrevite con filettatura a trapezio sulla base del gioco della filettatura.

Se il gioco assiale nelle versioni con mandrini trapezoidali $\varnothing 20 \times 4$ è $\geq 1\text{mm}$, sostituire la madrevite.

Se il gioco assiale nelle versioni con mandrini trapezoidali $\varnothing 20 \times 8$ è $\geq 1,5\text{mm}$, sostituire la madrevite.

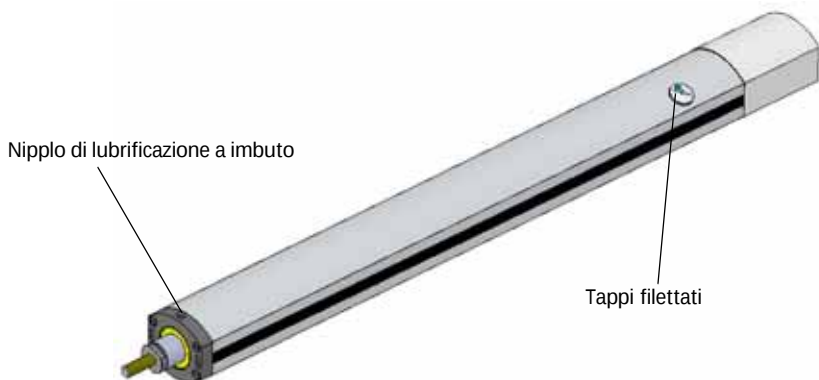

7. Fasi del ciclo di vita

Lubrificante raccomandato



Lubrificanti raccomandati per il fissaggio di bulloni nella testa a forcella e per la biella di LZ70: grassi a base di oli minerali di qualità KP1K-30, DIN51502

Lubrificanti raccomandati per mandrini sferici filettati: grassi a base di oli minerali nella qualità di classe NLGI 2, Dynalub 510

Lubrificazione raccomandata per mandrini filettati trapezoidali: Molykote EM-50L, Klüber GLY801

Intervali di lubrificazione e quantità lubrificante:

Applicazione	Intervali di lubrificazione	Quantità lubrificante
Mandrino filettato trapezoidale	ogni 200 ore di esercizio	2 cm ³
Mandrino filettato sferico	ogni 400 ore di esercizio	2 cm ³
Biella	ogni 800 ore di esercizio	1 cm ³
Fissaggi / Bulloni nella testa a forcella	ogni 800 ore di esercizio	1 cm ³

Deutsch

English

Français

Español

Italiano


7. Fasi del ciclo di vita

Eseguire tutti i lavori sull'elettrocilindro soltanto in conformità alle presenti istruzioni. L'apparecchio deve essere aperto solo da personale autorizzato. In caso di difetti dell'azionamento, consigliamo di rivolgersi al costruttore e di spedire l'azionamento per la riparazione.

- In caso di lavori sul sistema elettrico o su singoli elementi elettrici, staccare l'alimentazione per evitare pericoli alla salute.
- Per motivi di sicurezza non sono consentite trasformazioni o modifiche dell'unità di azionamento eseguite di propria iniziativa.
- I dispositivi rilevanti per la sicurezza devono essere controllati regolarmente – almeno una volta l'anno – nella loro funzione, completezza e integrità.
- Per la manutenzione, posizionare la biella come raffigurato nell'immagine a pagina 143.

Nipplo di lubrificazione a imbuto per
la lubrificazione della biella

Tappo filettato per
lubrificazione del mandrino

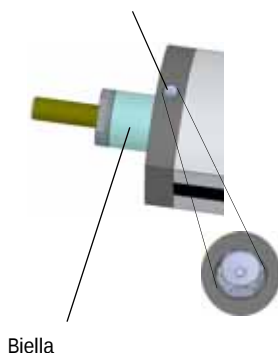

7. Fasi del ciclo di vita

7.9 Pulizia

Pulire l'interruttore manuale e le superfici esterne del profilo dell'elettrocilindro con un panno pulito privo di pelucchi.




L'uso di detergenti a base di solventi può intaccare il materiale, danneggiandolo.

7.10 Smaltimento e ritiro


L'elettrocilindro deve essere smaltito in conformità con le direttive e le prescrizioni valide oppure riconsegnato al costruttore.

L'elettrocilindro comprende parti elettroniche, cavi, metalli, materiale plastico ecc. e deve essere smaltito secondo le norme ambientali vigenti nello Stato di utilizzo. In Germania, lo smaltimento del prodotto è soggetto alla direttiva per le apparecchiature elettriche (RoHS), mentre in ambito europeo è soggetto alla Direttiva CE 2002/95/CE oppure alle corrispondenti legislazioni nazionali.


7.11 Accessori

Nr.- Ordine	Tipo	Vista
qzd 050 491 	Interruttore magnetico Tensione di alimentazione: 10-30 VDC Corrente assorbita 100 mA Uscita: commutata (PNP) Lunghezza cavo: 0,3 m 	
qzd 050 492	Prolunga per interruttore magnetico: lunghezza cavo: 5 m	
qzd 050 495	Interruttore magnetico incl. prolunga	
4006201 (M5) 4006203 (M6)	Chioccioline, modello „N“	
qzd 050 194	Testa a forcilla M12 (incl. controdado)	

7. Fasi del ciclo di vita

Nr.- Ordine	Tipo	Vista
qzd 050 195	Snodo forcella M12 (incl. controdado)	
qzd 050 489	Flangia orientabile, incl. materiale di fissaggio	
qzd 050 488	Supporto di cuscinetto per perni girevoli incl. materiale di fissaggio	
qzd 050 490	Perni girevoli incl. materiale di fissaggio	

syncFlex A (compensazione assiale)

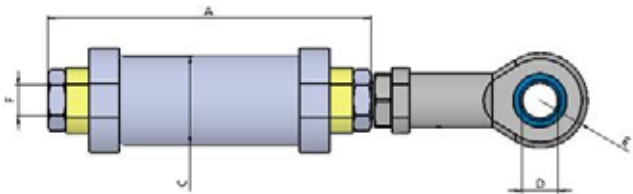

Codice n°	Carico	A	C	D	E	F
QZD050473	600 N	102	Ø 30	Ø 12	R16	M12
QZD050474	1000 N	102				
QZD050475	2000 N	103,5				
QZD050476	2500 N	109				
QZD050477	3000 N	107,5				
QZD050478	4000 N	139,5				
QZD050494	5000 N	137				

**LINEAR-
PROFILE-
CONNECTING-
MODULE-
TECHNOLOGY**



RK Rose+Krieger GmbH
Postfach 1564
D-32375 Minden
Tel.: (0) 571 - 9335 0
Fax: (0) 571 - 9335 119
E-mail: info@rk-online.de
Internet: www.rk-rose-krieger.com